

BOHUMIL DOBROVOLNÝ

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ KOVŮ

VII. VYDÁNÍ

POMŮCKA PRO ŠKOLENÍ DOROSTU A DĚLNÍKŮ V PRŮMYSLU

www.digiBooks.cz

V této knize jsou popsány nejdůležitější pracovní metody a nástroje používané při ručním zpracování a obrábění kovů ve strojírenství. Výklad je zjednodušen tak, aby dával ucelený přehled základních operací, z nichž se skládá ruční obrábění, materiálu, jehož se při tom používá, a povšechných vědomostí, nezbytných k této práci.

Kníha je určena dělnikům, kteří přecházejí do kovopružnictví z jiných oborů, žákům průmyslových škol a samoukům. Může být pomůckou i pro polytechnickou výchovu na středních školách.

Redigoval: Karel Schück

Redakce strojírenské literatury II, vedoucí redaktor
ing. Josef Klepetko

O B S A H

Předmluva	5
1. Zdraví nadě vše	7
Hlášení úrazů	9
Odškodnění za pracovní úraz	9
Trestní odpovědnost za úrazy	10
Trestní zákon správní	11
2. Jak studovat v této knize	12
3. Obrábění ve strojírnách	13
4. Stručný přehled technických materiálů	14
5. Technické výkresy	17
Normalisované písmo	20
Velikosti technických výkresů	21
Kótování (vpisování rozměrů)	26
Značení obrobení povrchu	29
6. Názvy zámečnických nástrojů — přehled	35
7. Svérák — postoj při práci	42
8. Řezání ruční pilkou	45
Pilka	45
9. Pilování	49
Pilníky	51
Rašple	58
10. Měření	59
Měření délek	59
Měření rovinnosti ploch	66
Lícování a kalibry	67
11. Orýsování	72
12. Vyklepávání	76
13. Rovnání (vyrovnavání)	78
14. Ohýbání	80
15. Vinutí pružin	84
16. Sekání	86
17. Zaškrabávání, tuširování	90
Zabrušování	93
18. Stříhání	94
19. Děrování (prorážení)	97
20. Vrtání	99
Kopinatý vrták	100
Šroubovitý vrták	101
Volba řezné rychlosti a posuvu	104
Zvláštní druhy vrtáků	108
Vrtačky	110
21. Vystružování	113
22. Ruční řezání závitů	117
Metrický závit obyčejný, tabulka	118
Whitworthův závit, tabulka	119
Řezání závitů v díře	119
Řezání závitů na dříku	122
23. Ruční kování	125
Ohřev materiálu	126
Kovářské nástroje	128
Kovářské stroje	129

Svařování v ohni, s přeplátováním	132
24. Nýtování	134
Ztužování (temování)	141
25. Pájení	142
Pájení měkkými pájkami	142
Pájení tvrdými pájkami	145
26. Svařování	149
Svařování plamenem	149
Řezání plamenem	158
Elektrické svařování	159
Odporové svařování	160
Obloukové svařování	163
Thermitové svařování	169
27. Černění povrchu	171
28. Leptání kovů	172
29. Tepelné zpracování kovů — přehled	173
30. Kalení a napouštění	177
Ohřev před kalením	178
Postup při kalení	180
Napouštění	183
Zušlechtování oceli	186
31. Cementování — nitridování	187
32. Broušení (ostření) nožů a vrtáků	189
33. Jak prodloužíme trvanlivost nástrojů	196
1. Hlazení (lapování) pracovních povrchů	196
2. Moření nástrojů	197
3. Elektrolytické leštění	197
4. Tepelné zpracování nízkými teplotami	197
5. Chromování nástrojů	198
6. Kyanování nástrojů	199
7. Elektrojiskrové zpevňování břitu nástrojů	200
34. Stachanovské hnutí a nové pracovní metody	202
35. Technické normování výkonu	205
Technické normování výkonu a produktivita práce	205
Norma jako základ závodního plánu	206
Druhy spotřeby pracovního času	207
Technická norma času a norma výkonu	208
Výrobní operace a její hlavní části	209
Prověrka výrobních možností pracoviště	210
Stanovení nejproduktivnějšího postupu práce	211
Výpočet prováděcího (operačního) času	211
Výpočet normy času na kus	212
Výpočet času na přípravu a zakončení	213
Výpočet normy kalkulačního času kusového	213
Chronometráž	214
Snímek pracovního dne a jeho význam	215
Zavedení technických norem	215
36. Otázky k opakování a procvičení látky	218
Literatura k dalšímu studiu	234
Abecední rejstřík	235

PŘEDMLUVA

K vítězství socialismu je třeba, aby každý pracující byl všeobecně vzdělaný člověk. Příliš jednostranný pracovní výcvik činil za kapitalismu z dělníka pouhé příslušenství stroje a zužoval jeho přehled o celém výrobním pochodu. Tento jednostranný výcvik nyní nahrazujeme všeobecnou a přitom důkladnou výchovou pracujících. Odborná výchova musí každému umožnit, aby poznal pokud možno celou soustavu výroby a mohl podle potřeb společnosti a svých vloh volit výrobní odvětví, v němž bude pracovat. Dnes už nestačí, aby dělník znal jen práci, kterou právě dělá. Nového, pokrokového člověka, hrdinu práce, jehož vyzdvihla teprve naše doba, to nemůže uspokojit. Dnes má každá práce jasně vyjádřený tvůrčí charakter a je stále zřejmější, jak se postupně zmenšují podstatné rozdíly mezi duševní a tělesnou prací.

Tím, že se pracující činně účastní řízení a zlepšování výroby, otevírají se nové možnosti, jak zvětšovat produktivitu práce. Tvůrčí práce vyžaduje stále nových a nových znalostí a vede k všeobecnému růstu kulturní i technické úrovni.

Na této krásné cestě za pokrokem je naše kniha prvním průvodcem. Popisuje hlavní pracovní úkony při ručním obrábění kovů zhruba v tom rozsahu, v jakém se s nimi musí seznámit každý, kdo nastupuje práci v kovoprůmyslu. Může prospět hlavně začátečníkům, protože je přehledně seznámi s celým rozsahem pracovního oboru. Doplňuje nejzákladnější strojnické a technologické znalosti, přesnějším výkladem pomáhá upevnit již získané vědomosti a prohlubuje odborným zdůvodněním praktickou zkušenosť. Výběr nástrojů pro jednotlivé úkony se stále zpřesňuje, takže každý pracující musí mít přehled o celém rozsahu svého řemesla i o některých příbuzných řemeslech, aby uměl vždy správně volit nejhodnější nástroj a nejlepší pracovní postup.

Ruční obrábění kovů nebude zejména při kusové výrobě ze strojíren nikdy zcela vytlačeno. Proto i přes veliký pokrok strojního obrábění zůstává zručnost v ručním obrábění znakem odborné kvalifikace všech kovodělníků, na př. zámečníků, nástrojařů, šablonářů, montérů atd. Proto má tato knižka stále větší význam jako první pomůcka při výstavbě socialismu u nás. Šest vydání, rozebraných v několika letech, dokazuje, že je to pomůcka užitečná a hledaná.

B. Dobrovolný

1. ZDRAVÍ NADE VŠE


Zdraví je naším největším pokladem, ale obyčejně si to člověk uvědomí teprve tehdy, když je ztratil.

Začátečník utrpí v prvních měsících svého zaměstnání pětkrát tolik úrazů než zkušený dělník, protože ještě nezná nebezpečí nové práce, je neopátrný a zbrkly. Nejlepším prostředkem proti úrazům je *pozornost* (obr. 1). Hodně pomáhá i sport, neboť tělesně zdatný a obratný člověk více vydrží a také se rychleji uhne. Velmi důležité jsou *odborné znalosti*: odborník pozná nebezpečí dřív, než je pozdě.

Stroj může pracovat i za špatných podmínek, bez ošetření, ve špině a prachu, jenže málo vydrží; totéž platí i pro lidské tělo. Snese mnoho, člověk zůstává živ i za nepříznivých okolností, ale jeho celkový zdravotní stav se zhoršuje, život se zkracuje. Často potkáte čtyřicátníka, který vypadá, jako by mu bylo šedesát let. Nešetřil své zdraví, největší poklad, jaký mu byl svěřen. Zejména dřív se podnikatelé málo starali o zdravé pracovní prostředí a o bezpečnostní opatření, ale obyčejně více škodí to, co člověk dělá ve volném čase, po práci. Nový motocykl každý pečlivě ošetruje a čistí — ale na své zuby leckdo zapomíná. A takových přirovnání by se našlo mnoho. Špatný tělesný a nervový stav snižuje pracovní schopnost, ubírá vám i vašemu okolí radost ze života.

V našem novém státě je péče o zdraví a životy pracujících svěřena především odborové organizaci. Vzorem je nám Sovětský svaz, kde bylo soustavnou péčí dosaženo za stalinských pětileté podstatného snížení úrazovosti. Zákon o pětiletém hospodářském plánu přinesl též ustanovení o tom, jak se má

Při práci se neoddávej snění —

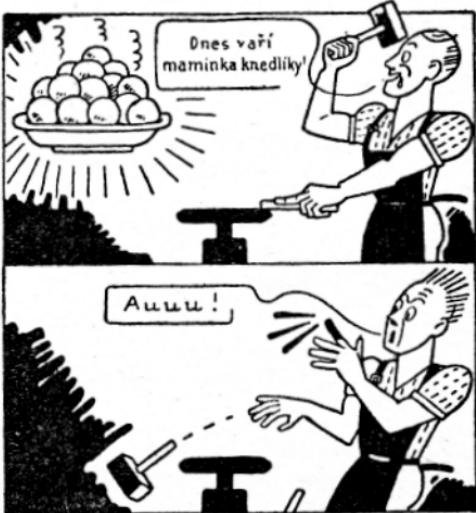

Obr. 1. Pozornost je nejlepším prostředkem proti úrazům.

soustavně pečovat o účelné a hygienické vybavení pracovišť, o zdravotní a ochranná zařízení. Byly zřízeny komise pro ochranu a bezpečnost práce v závodech, jež jsou pomocným orgánem závodních rad. Stále roste počet bezpečnostních techniků a závodních lékařů.

Péče o život a zdraví je především povinností a právem pracujících. Tím, že se pracující člověk stává hospodářem na svém pracovišti, mění se i jeho vztah k bezpečnosti a hygieně práce. Ve všech otázkách, i při drobných úrazech, obracíme se na referenty pro zábranu úrazů a na závodního lékaře. O úrazu se sepíše s referentem protokol a závodní lékař zařídí léčení. Přísným zachováváním tohoto postupu se vyhneme mnohým nepříjemnostem, protože i ze zdánlivě nepatrného zranění se může vyvinout vážný případ.

Většina úrazů bývá způsobena neopatrností, lehkovážností, zanedbáním bezpečnostních předpisů, prostě vinou pracujících. Proto má tak velký význam soustavná výchova v úrazové zábraně. Sledujeme-li příčiny hlášených úrazů v kovoprůmyslu v průměru za celý rok, zjistíme přibližně toto:

Příčina úrazů (v procentech):

Stroje	22
Břemena	11
Nárazy, ostré předměty	11
Pády osob	10
Doprava	9
Třísky, úlomky atd.	8
Pády předmětů	7
Škodliviny	6
Nástroje	4
Jeřáby, výtahy	3

Zbytek, asi 9%, připadá na úrazy elektrickým proudem, transmisemi atd. Nad touto statistikou se podrobněji zamyslete, protože ukazuje, kde je nejvážnější nebezpečí úrazu.

Několik všeobecných pravidel úrazové zábrany, jichž dbáme při práci:

1. Nesnímáme ochranné kryty, zejména u ozubených kol, ani když se zdá, že při práci překážejí. Překážejí-li skutečně, je třeba ve spolupráci s bezpečnostním technikem zlepšit jejich konstrukci.

2. Nesmíme nosit příliš volný oděv a ženy nesmějí ve strojírnách pracovat bez pokrývky na hlavě — uvolněné vlasy vedly už často k vážnému úrazu.

3. Při strojním obrábění nesmíme nikdy odstraňovat třísky rukou. Používáme k tomu háčku s ochranným plechovým krytem, jako je u kordu, abychom si neporanili ruce.

4. Abychom se mohli na práci soustředit, nesmíme se při ní bavit a nemáme si ani zpívat atd. To vše rozptyluje pozornost.

5. Při ostření nástrojů používáme vždy ochranných brýlí.
6. Nesmíme stroj čistit a mazat za chodu.
7. Neznámé mechanismy musíme vyzkoušet v době, kdy stroj stojí. Poraďme se s mistrem, jak jich používat.
8. Odpad a třísky nemají odletovat na podlahu kolem stroje. Ohrožuje to bezpečnost dělníka u stroje i ostatních spolupracovníků.
9. Elektrické zařízení má opravovat jen údržbář, elektrikář. S vypinači zacházíme šetrně.
10. U stroje musí být souprava nářadí, abychom na př. mohli používat vždy jen klíčů správné velikosti a pod.

11. Než vám ruce prací ztvrdnou a zvyknou si na nástroje, natřejte si před prací dlaně dvou až tříprocentním roztokem formalinu ve vodě. Kůže tím ztvrdne a neodře se. Roztok ovšem nesmí přijít do otevřených ran.

Osobní ochranné pomůcky (brýle, štítky, pracovní rukavice, kožené záštěry atd.) opatruje sice závod, pracující se však musí především sami starat o jejich údržbu a včasné vyměnu. Velký význam má i správný pracovní oděv, protože mnoho nehod vzniká tím, že polohyvlivé části stroje zachytí za volný nebo natržený šat. Dochází tak i k velmi těžkým úrazům. Pracovní oděv má být přiléhavý, bez vnějších kapes (aby do nich dělník neodkládal menší nástroje, na př. šroubováky a pod., jimiž by se mohl poranit). Hlava musí být chráněna lehkou čepicí. Knofliky mají být stiskací nebo na vnitřní zapínání.

Hlášení úrazů

Podle zákona o národním pojištění (§ 223, odst. 2) je zaměstnavatel povinen ohlásit okresní národní pojišťovně úraz do 8 dnů po dni, ve kterém se úraz stal. Netrvá-li pracovní neschopnost déle než 3 dny, nemusí se úraz hlásit, ale záznamy se vedou o všech úrazech. K hlášení úrazů jsou vydány tiskopisy, které je třeba svědomitě vyplnit. Nemoci z povolání, které zákon o národním pojištění klade na úroveň pracovním úrazům, se rovněž ohlašují okresní národní pojišťovně, avšak na jiných formulářích. Za nemoci z povolání se považují pouze nemoci uvedené v příloze k tomuto zákonu, jestliže byly způsobeny při výkonu zaměstnání v podnicích, které jsou rovněž v seznamu uvedeny.

Odškodnění za pracovní úraz

Odškodňují se jen úrazy pracovní, t. j. ty, které pojistenci utrpí přímo při výkonu svého zaměstnání nebo v souvislosti s ním, počítajíc v to cestu do práce a zpět, pokud ji zaměstnanec nepřerušil z důvodů, které se zaměstnáním nesouvisejí. Dále se jako pracovní odškodňují úrazy při výkonech, k nimž byl pojistěnec přibrán mimo zaměstnání, zakládající povinné pojištění, a to zaměstnavatelem, jeho jménem nebo osobou pojistenců v pracovním poměru nadřízenou, a úrazy při hromadné pomoci v zájmu celku (brigády).

Úrazovým odškodněním se postiženému hradí hospodářská ztráta jež mu vznikla tím, že byla po tělesné nebo duševní stránce snížena jeho pracovní schopnost. Pracovní úraz, který může nastat i v krátké době po vstupu do zaměstnání, posuzuje lékař podle výše a trvání ztráty výdělečné schopnosti. Ztrácí-li zraněný více než 10%, ale méně než 20% výdělečné schopnosti, dostává jednorázové úrazové odškodné, jež činí trojnásobek ročního důchodu, který by odpovídal stupni ztráty výdělečné schopnosti.

Příklad: Dělník vydělával rok před úrazem 8400 Kčs. Úrazem utrpěl ztrátu 15% výdělečné schopnosti. Plný úrazový důchod při stoprocentní nezpůsobilosti je $\frac{2}{3}$ průměrného ročního výdělku před úrazem, t. j. 5600 Kčs ročně. Z toho 15% je 840 Kčs a trojnásobek, 2520 Kčs, je jednorázové odškodné.

Úrazový důchod se vyplácí, snížila-li se úrazem výdělečná schopnost aspoň o 20%. V uvedeném příkladu by při dvacetiprocentní výdělečné ne-schopnosti činil 1120 Kčs ročně. Odškodné se neposkytuje, je-li výdělečná schopnost úrazem snížena o méně než 10%. Menší úrazy se však sčítají v úhrnnou ztrátu výdělečné schopnosti. Když pracovní úraz způsobí i dlouhodobou neschopnost k práci, ale je vyléčen a nezanechá následky, není pojištěnci přiznán ani důchod, ani jednorázové odškodné. Úrazový důchod se vyplácí ode dne, který následuje po zastavení nemocenského nebo po skončení ošetřování v nemoci. Nárok na jednorázové odškodné vzniká dnem, kdy ztráta výdělečné schopnosti nabude trvalé povahy, nejpozději však do jednoho roku od skončení ošetřování v nemoci.

Je-li ztráta výdělečné schopnosti aspoň 20% a nejvíce 45%, může zraněný na svou žádost dostat místo důchodu nebo jeho části odbytné. Všechny nároky na odškodnění za pracovní úrazy se promlouvají ve dvou letech ode dne úrazu.

Trestní odpovědnost za úrazy

Úrazy způsobené úmyslně nebo zaviněné nedbalostí posuzuje trestní zákon jako trestné činy. Úraz z nedbalosti je velmi mnoho. Posuzují se jako trestný čin, jestliže pachatel věděl, že si úraz může způsobit, ale spoléhal, že si jej nezpůsobí, anebo sice nevěděl, že úraz může způsobit, ale vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům o tom vědět měl.

Tresty za poškození zdraví úmyslně způsobeným úrazem stanoví § 219 až 220 trestního zákona odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let. Za ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 221 – 222 zákona č. 86 Sb.) se vyměruje trest vězení na dobu od 3 měsíců do 5 let.

Trestné činy se stíhají soudně. Byl-li však pracovní úraz způsoben úmyslně nebo hrubou nedbalostí zaměstnavatele nebo jeho zástupce, může na nich Ústřední národní pojišťovna a Státní úřad důchodového zabezpečení vymáhat náhradu všech výdajů, spojených s léčením úrazu a poskytováním dávek i do budoucna. Tyto výdaje musí nahradit ten, kdo byl v trestním

řízení uznán vinníkem. Uplatnění nároků na peněžitou náhradu je t. zv. *regresní řízení*. Má na ně právo i zraněný nebo jeho pozůstalí, pokud ovšem jejich nárok na náhradu škody převyšuje nárok pojišťovny nebo Státního úřadu důchodového zabezpečení.

Trestní zákon správní

Podle § 76 nového trestního zákona správního č. 88 Sb. ze dne 12. července 1950 bude potrestán pokutou do 20 000 Kčs nebo odnětím svobody až na 3 měsíce ten, kdo poruší právo zaměstnanců na ochranu života a zdraví při práci, zejména kdo nezařídí nebo neudržuje předepsané bezpečnostní a zdravotní zařízení nebo neučiní předepsaná opatření na ochranu zaměstnanců při práci.

Pokuty nebo potrestání podle trestního zákona správního může uložit OVN nebo z jeho pověření MNV.

Výrobce zajišťuje odběrateli *záruční listinou*, že dodaný stroj, strojní nebo provozovací zařízení, provedená stavba a pod. vyhovují bezpečnostním předpisům, platným v době dodávky. Starší zařízení často novým předpisům nevyhovuje a vedení závodu je v takovém případě povinno napravit tento stav na svůj náklad. Vedoucí, který se nestará o bezpečnost při práci, může být trestně stíhán.

2. JAK STUDOVAT V TÉTO KNIZE

Chec-li pracující vyrůst v opravdového mistra svého oboru, musí vědět, co jeho růstu brání. Je to nedostatek vědomostí. Proto kladli naši velcí učitelé, Lenin, Stalin i president Gottwald, vždy tak velký důraz na učení, sdělování zkušeností. „Za vše, co je ve mně dobré, vděčím knize,“ napsal M. Gorkij.

Knihu ovšem nestačí jen přečíst. Musíme ji také umět prostudovat. Náš stručný návod vám ukáže, jak si při tom máte počinat.

Nejprve celou knihu *prolistujte*, bez podrobnějšího čtení. Všímejte si jen hlavního rozdělení a povšechného obsahu, tedy jen titulků. Tím se seznámité s celým jejím rozsahem. Pak teprve začněte studovat soustavně; vše vám bude jasnější než při čtení od začátku, které se doporučuje u románů (aby člověk předem nevěděl, jak to skončí), ale je špatné u odborné knihy.

Soustavnou četbu začínáme s *tužkou v ruce*. Zajímavá a důležitá místa zaškrťte na okraji; velmi důležitá označte vykřičníkem. Odstavce nebo pojmy, které vám nejsou jasné, označte vlnitou čarou nebo otazníkem. Kde je to nutné, připište hned vlastní poznámku, názor, odvolání na jiné místo. Nebojte se, že si tím knihu zkazíte. Naopak, sblížíte se s ní, zpracujete-li ji takto po svém, a až se k ní po letech opět vrátíte, najdete v poznámkách kus svého mládí.

Než *přerušíte* čtení, na chvíli se zamyslete a opakujte si v duchu, co nového jste poznal. *Pokračujete-li* později v práci, přehlédněte zhruba předchozí stránky. Narazíte-li na nějaký důležitý pojem, který neznáte, hledejte příslušné heslo vzadu v abecedním *rejstříku*. Najdete tam číslo stránky, kde je o té věci další výklad. Své znalosti kontrolujte zodpovídáním otázek, které jsou vzadu uvedeny. Tyto otázky vyčerpávají a opakují zhruba vše důležité, co bylo popsáno. Tak prostudujte podrobně celou knížku, se zájmem a s chutí. Pak stačí asi za čtrnáct dní se k ní znova vrátit, abyhom si látku zopakovali. S rostoucí praktickou zkušeností potom ještě jednou podrobně probíráme jenom odstavce, které nás zajímají, protože se týkají věcí, na nichž právě pracujeme. Až se naučíte zhruba všemu, co je v knize uvedeno, a své poznatky doplníte a přezkoušíte zkušeností v dílně, postoupil jste na první stupeň odborníka. Znáte slušně a v přehledu obrábění kovů. Je to asi čtvrtina strojnické technologie. Po ní následuje nauka o strojním obrábění, o tepelném zpracování a o montážních a dokončovacích pracích.

Než však začnete pracovat v dílně, přečtěte si znova pozorně část o bezpečnostní technice a úrazové zábraně (str. 7—9).

3. OBRÁBĚNÍ VE STROJÍRNÁCH

Obrábění je výrobní pochod, při němž se z polotovaru ubírají nástrojem třísky, aby vyroběná součást dostala konečný, výkresem předepsaný tvar.

V podstatě můžeme materiál obrábět *ručně* nebo *strojně*.

Za starých dob uměli zámečníci ručně udělat skoro všechno. Stroje byly nedokonalé, jejich práce se musela ručně dokončovat. Dodnes se význam zručnosti udržel v četných řemeslech; výcvik všech kovodělníků začíná pilováním. Má to i hlubší význam: poznáme tak rozdíly mezi základními technickými materiály z vlastního názoru.

Ručně (nebo i strojně) můžeme materiál obrábět *ubíráním třisek* (řezáním, vrtáním atd.) nebo zpracovat *tvářením*, obyčejně za tepla (kováním, lisováním atd.). *Nástroj* pracuje, *přípravek* drží součást nebo materiál, *měřidlem* kontrolujeme rozměry. Vše, co slouží k přímému hotovení výrobků, nazýváme *náradí*.

Součást se vyrábí určitým výrobním (technologickým) postupem. Postupy různých dílen při výrobě stejné současti se mohou značně různit, protože záleží na četných vlivech (stroje, náradí, zručnost a zvyky dělníků atd.).

Když tento postup sestavujeme, musíme nejprve prostudovat výkres. Už proto musí každý dělník v kovoprůmyslu umět číst technické výkresy. Z výkresu zjistíme tvar, rozměry, požadovanou přesnost, materiál, tepelné zpracování, úpravu povrchu atd. Podle toho zvolíme výchozí materiál a jeho rozměry. K čistým (konečným) rozměrům, které má mít součást po dohotovení, přidáváme přídavky na opracování. Potom určíme na součásti základní (výchozí) plochu, od níž budeme vycházet při měření. Tu také nejdřív obrobíme. Stanovíme pořadí operací a zvolíme vhodné náradí, stroje, měřidla a upínací přípravky.

Protože v našem výkladu neprobíráme výrobu určitých součástí, nýbrž základní ruční operace, bude každá práce popsána všeobecně, s příklady, jak jí použít při obrábění různých součástí.

4. STRUČNÝ PŘEHLED TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ

O různých druzích materiálu, používaného v technice, je v této knize pojednáno jen heslovitě, aby se její rozsah příliš nezvětšoval. Bližší poučení najdeme ve speciálních spisech (na př. *B. Dobrovolný, Mechanická technologie, Práce, V. vydání 1952*).

Technické železo se získává ze železných rud ve vysoké peci. Tekuté železo se občas vypouští odpichem z pece do pánví (pod názvem *surové železo*, jehož je několik druhů) a odváží se k dalšímu zpracování, nebo se vypouští na slévací pole do jamek, kde tuhne v housky.

Surové železo z vysoké pece obsahuje množství příměsí, je křehké a nehodí se na výrobu strojních součástí. Musí se vyčistit přetavením a zlepšit příasadami.

Šedá (strojní) litina vzniká přetavením (pročištěním) šedého surového železa v šachtovité peci ve slévárně (v t. zv. kuplovně). Tekutá šedá litina se odlévá do forem z písku, hlínky a j., a tak vznikají odlitky. Přímo ze surového železa se odlitky neodlévají, protože není dost čisté a také to dobře nepřipouští dělba práce. V kuplovně tavíme i odpad a staré, rozbité stroje (zlomkovou litinu).

Očkovaná litina obsahuje příady malého množství hořčíku, ceru a j. Je velmi pevná a tažnější než šedá litina, která je křehká.

Temperovaná litina vzniká zkujněním odlitků z bílé litiny (zpravidla jen drobnějších). Tepelným zpracováním ztrácejí odlitky křehkost, kterou způsobuje hlavně uhlík obsažený v litině.

Ocel je slitina železa s uhlíkem (jehož může být nejvýše 1,7%). Čím více uhlíku ocel obsahuje, tím je tvrdší. Ze surového železa se ocel vyrábí v ocelárnách pročištěním (rafinací) a snížením obsahu uhlíku (na př. v martinšských pecích). Ušlechtilejší oceli se ještě dále přetavují a čistí a míší se s příasadami v elektrických pecích. Mezi ocelí a litinou je ten základní rozdíl, že ocel je kujná a za tepla tvárná a zpravidla je též pevnější než litina.

Ocel s obsahem asi 0,1 až 0,15% uhlíku se nazývá měkká *uhlíková ocel*. Dříve se jí v praxi říkalo „železo“ a názvem „ocel“ se označovaly jen druhy s pevností od 50 kg/mm^2 výše.

Při větším množství uhlíku vzniká pevnější, kalitelná a tvrdá ocel uhlíková. Velmi tvrdá ocel má asi 0,8% uhlíku.

Četné speciální oceli obsahují kromě uhlíku ještě zušlechtovací kovy

(mangan, nikl, chrom, molybden, wolfram a j.), které dávají ocelím zvláštní vlastnosti. Takové oceli se pak jmenují *oceli slitinové* (legované).

Uhlíkové i slitinové oceli dělíme podle použití na *oceli nástrojové* (na nástroje a nářadí) a *oceli konstrukční* (stavební, na př. na mostní konstrukce, a strojní, na části strojů). U nástrojových ocelí rozhoduje hlavně jejich kvalitelnost a trvanlivost břitu při zahrátí; mívají 0,7 až 1,5% uhlíku. U konstrukčních ocelí záleží hlavně na pevnosti a houzevnatosti; obsahují do 0,7% uhlíku. Ušlechtilé konstrukční oceli jsou čistší. Vyrábějí se z lepšího materiálu a dokonalejším postupem, pečlivěji se kontrolují a mají proto stejnomořnější a lepší vlastnosti než běžné konstrukční oceli.

Stavební a strojní oceli se podle našich norem ČSN označují pětimístným číslem a zpravidla doplňkovou číslicí, oddělenou od základního čísla tečkou dole (na př. ocel ČSN 10373.1 = stavební ocel s nejmenší pevností v tahu 37 kg/mm², se zaručenou mezí průtažnosti a se zaručenou svařitelností, normalisačně žíhaná).

Ve značce je první číslice vždy 1, jež značí ocel.

Druhá číslice udává druh oceli (0 stavební, 1 strojní, 2 ušlechtilá uhlíková, 3 až 9 slitinová).

Třetí a čtvrtá číslice značí u stavebních a strojních ocelí zpravidla nejmenší pevnost v tahu v kg/mm².

Pátá číslice značí význačné vlastnosti (0 normální jakost, 1 dobrou tvárnost atd.).

Doplňková číslice za tečkou označuje stav oceli (0 přírodní, t. j. nežíhaná, 1 žíhaná normalisačně, 2 žíhaná, 3 žíhaná měkce, 4 kalená atd.).

Příklad: Ocel ČSN 11340 = strojní ocel s nejmenší pevností v tahu 34 kg/mm², normální jakostí.

Značení ostatních ocelí číslu je už složitější; zejména nástrojové oceli se často značí hutními značkami a názvy (u nás podle Poldiny hutě a j.).

Zvláštním druhem nástrojových ocelí jsou *oceli rychlořezné*, z nichž se zhotovují řezné nástroje, jejichž břit neztrácí ani při zahrátí tvrdost. Proto mohou řezat velikou rychlosťí a z toho je odvozen jejich název. Obsahují příasadu chromu, wolframu, vanadu, kobaltu, molybdenu a jiných ušlechtilých kovů.

Nové nástrojové materiály snášejí ještě vyšší teploty než rychlořezná ocel. Jsou to hlavně *slinuté karbidy*, vzniklé zvláštním způsobem spékání (slinováním) prášků tvrdých sloučenin ušlechtilých kovů s uhlíkem (t. zv. karbidů). Ze slinutých karbidů se dělají břitové destičky na nástroje, hrotů soustruhů, průvleků a j. Vynikají též velkou tvrdostí a odolností proti opotřebení.

Podobné vlastnosti jako slinuté karbidy mají *keramické destičky* na břity nástrojů, na př. z elektrokorundu (umělého korundu). Jsou velmi tvrdé, ale křehké.

Měď: V měkkém stavu dobře tvárná. Dobrý vodič tepla i elektřiny. Na vzduchu se pokrývá kysličníkem mědi (t. zv. měděnkou), který ji chrání

před dalšími účinky povětrnosti. Ve slitině s címem dává cínový bronz, se zinkem mosaz, s hliníkem hliníkový bronz.

Zinek: Povlak zinku chrání před rezavěním. Dají se z něho dobře odlévat menší součásti.

Cín: Chrání před rezavěním a odolává chemickému vlivu potravin (t. zv. bílý plech na konservy). Zejména se ho používá ve slitinách s mědí a s dalšími prvky.

Hliník: Velmi lehký ($\frac{1}{3}$ váhy oceli); jeho použitím se zmenší váha součástí. Čistého hliníku se užívá zřídka, většinou jen ve slitinách s dalšími prvky (mědí, hořčíkem, křemíkem a jinými). Dá se slévat i tváret.

Olovo: Užívá se na ohebné trubky, pro výrobu měkkých pájek a těsnicích vložek. Ve slitinách s mědí dává olověný bronz.

Nikl: Na lékařské a chirurgické náčiní. Jeho přísada zvyšuje houževnatost oceli a usnadňuje tepelné zpracování.

Hořčík (magnesium): Lehčí než hliník ($\frac{1}{4}$ váhy oceli). Používá se ho jen ve slitinách s jinými prvky. Dá se slévat i tváret. Špatně odolává povětrnostním vlivům, musí se chránit nátěrem. Dříve se slitiny hořčíku nazývaly „elektron“.

Bronz: Různý podle prvků v něm obsažených. Cínový bronz je slitina mědi a cínu. Hliníkový bronz je slitina mědi a hliníku, olověný bronz je slitina mědi a olova. Všechny tyto bronzy jsou jak tvářené, tak lité. Používá se ho též na ložiska a kluzné plochy.

Mosaz: Slitina mědi a zinku. Odolává dobře vlivu povětrnosti i různých kapalin. Může být jak tvářená, tak litá.

Komposice: Slitiny cínu, antimonu, olova a mědi. V některých je většina cínu, v jiných převládá olovo. Používá se jich na ložiska a kluzné plochy.

Umělé hmoty. Jsou to nové hmoty, vyráběné z přírodních i umělých surovin (bakelit, z něhož jsou telefonní sluchátka, silon, různé průhledné i barevné látky). Mají pěkný vzhled i povrch, nahradí často neželezné (barevné) kovy (mosaz, bronz) a mohou se vyrábět z domácích surovin.

Režijní materiál. Do režie zahrnujeme všechny výdaje, které nemůžeme účtovat přímo na jednotlivé zakázky (světlo, otop, energii, mazání, výdaje na sociální účely atd.). Režijní materiály jsou různá maziva, hadry, kartáče, tiskopisy, voda, žárovky, pára, stlačený vzduch, ale též universální náradí, jehož dělník stále používá. Spotřebu těchto materiálů hledíme snížit, aby se zlevnila výroba. Každý musí být hospodářem na svém pracovišti, nesmí plýtvat olejem, světlem ani stlačeným vzduchem, neboť tyto režijní výlohy jsou často mnohem větší než mzda, takže i malá úspora se znatelně projeví.

5. TECHNICKÉ VÝKRESY

Výkres je prostředníkem mezi konstruktérem a dělníkem. Proto musí dělník výkresu rozumět hned od počátku. *Podle vzorků* se dnes pracuje málokde; pokrokové továrny pracují podle výkresů. Dělník má umět nejen výkres číst (představivost), ale také poznat správnou funkci součásti a navrhnut někdy i postup výroby (znalosti technologické). Musí tedy prostorově vidět nakreslené součásti a představit si, jak se zhotoví z daného materiálu. K tomu je třeba, aby dělník uměl myslit a byl technicky vzdělaný. Čtení výkresu tedy nutno doplnit znalostí technologie.


Ke čtení musíme znát abecedu; v technickém kreslení je to několik pravidel, která dnes platí mezinárodně, takže vzdělaný dělník rozumí stejně dobře výkresu českému jako sovětskému nebo jinému. Tato pravidla technického kreslení stanovila u nás československá norma ČSN. Nutno je přesně znát a dodržovat, jinak vznikají při čtení výkresu a tím i při výrobě součástí chyby. Také dělník má umět vyjádřit svou technickou myšlenku výkresem, náčrtom (skicou), neboť tím ušetří mnoho výkladů a času. Proto musí znát základy technického kreslení; učí se kreslit, nejlépe bez pravítka a bez kružítka, tužkou. Kreslení učí opatrnosti (dvakrát měř, jednou řež), odpovědnosti a rozhodnosti, což je pro život velmi důležité. (Stručná učebnice pro praxi: *B. Dobrovolný*, Jak číst technické výkresy, Práce, Praha 1953, IV. vydání a Doc. ing. Josef Kochman, Technické kreslení, SNTL, Praha 1953).

Jak čteme technický výkres?

Zběžně nahlédneme do výkresu a hledáme v paměti, kdy jsme už takovou součást viděli. Pomáhá název součásti. Název „ojnice“ vyvolá ihned určitou představu u toho, kdo povšechně ví, jak ojnice vypadá. Tím si vysvětlíme, proč zkušený dělník čte výkresy mnohem rychleji než začátečník. Zná zpaměti řadu základních strojnických součástí, s nimiž novou součást porovnává. Už to je důkazem, že studium odborné technické literatury zvyšuje dělníkovu kvalifikaci; dělník získává širší technický rozhled. Čtení neznámých výkresů, z jiného oboru, působí i odborníkovi potíže. Klempířské nebo karosářské výkresy se podstatně liší od nástrojařských. Proto má každý především studovat literaturu a výkresy svého oboru, aby mu utkvělo v paměti co nejvíce základních představ a názvů.

Mluví-li se o kreslení výkresů, nemyslí se tím jen grafická práce. Při kres-

lení je třeba stále myslit na výrobu kreslené součásti (jak uděláme na př. otvor, jak se součást bude odlévat, kovat atd.) a na její funkci. Velký význam mají zlepšovací návrhy, týkající se oprav a úprav výkresů, aby se

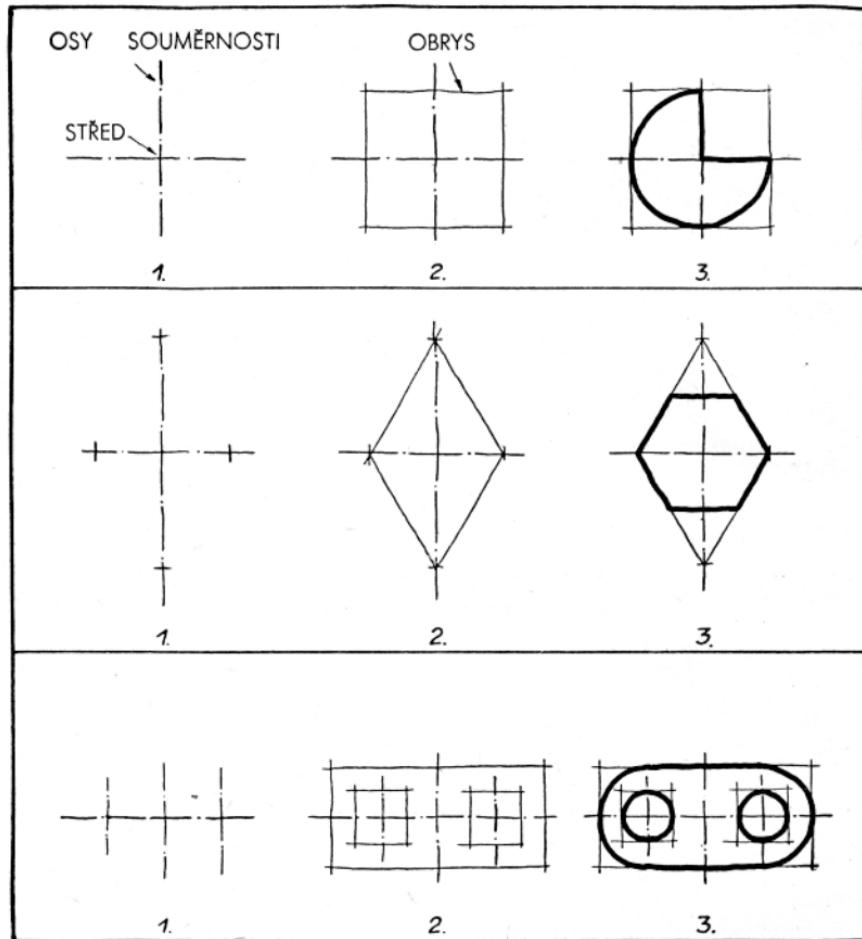

Obr. 2. Postup při kreslení náčrtu od ruky.

součásti snadněji obráběly, lehčejí montovaly, nepraskaly při kalení, aby se na jejich výrobu spotřebovalo méně materiálu atd.


Velmi důležitá je znalost technického kreslení pro novátory a zlepšovatele. Na jejich vytrvalé práci je založen rozvoj techniky, zvětšování produktivity práce. To vše by nebylo možné bez znalosti zásad kreslení, protože každý nápad se musí promyslit a pak prokreslit. Mnohá dobrá věc zanikla jen proto, že ji autor neuměl dobře popsat, nakreslit. Potřeboval by napřed udělat

vzorek, to však často není možné ani nutné. Výkres má předcházet vzorek, protože tak můžeme už na papíře odstranit chyby a překážky, které stojí uskutečnění vynálezu v cestě.

Stále více v průmyslu požadujeme, aby dělník pracoval tvůrčím způsobem, aby na svou práci hleděl očima dobrého hospodáře. Nestačí proto jen plnit příkazy; dělník má o práci a tedy i o výkresu přemýšlet, rozebírat jeho nedostatky a svými návrhy přispívat k jeho zlepšení. Tvůrčí iniciativa pracujících pomáhá zvyšovat úroveň výroby i produktivitu práce.

Postup při kreslení náčrtu

Kreslíme nejprve slabě, pak silně obtáhneme, co je nutné; vždy bez právítka a bez kružítka, protože v dílně, potřebujete-li něco načrtnout nebo vyšvělit, také nemůžete shánět trojúhelník a kružidlo. Čáru vedeme jedním

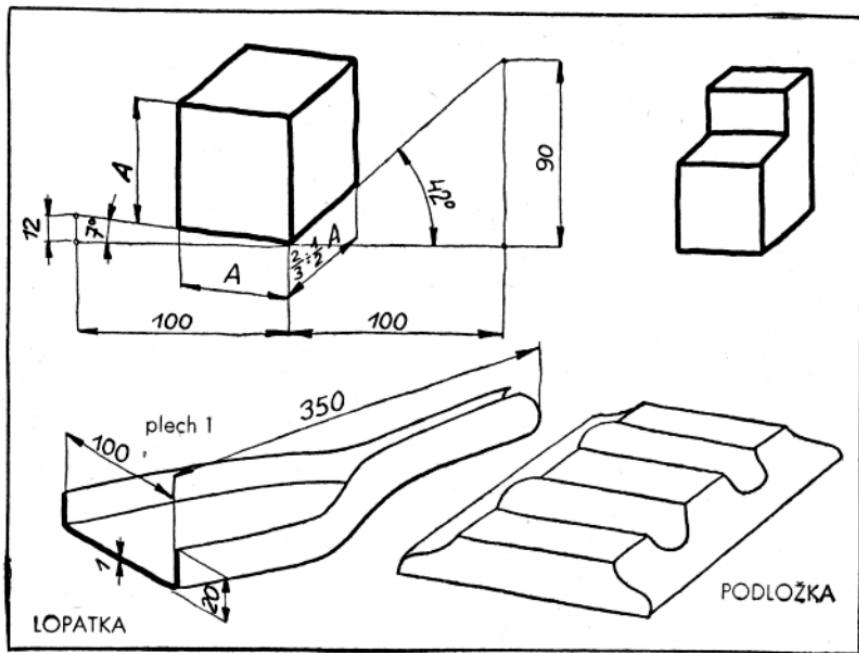

Obr. 3. Axonometrické náčrty od ruky.

tahem. Začínáme vždy osou, středem, obrysem, do něhož pak vkreslíme podrobnosti, jak plyně z obr. 2. Někdy (u jednoduchých předmětů) používáme šikmých pohledů, které jsou názornější, zejména pro začátečníka nebo nezačleněného dělníka. Takové náčrty se nazývají axonometrické (obr. 3). Náčrt je jednoduché zobrazení, kreslené většinou od ruky a určené pouze pro informaci nebo záznam. Bývá kreslen bez měřítka, podle stejných směrnic, jaké platí pro kreslení výkresů.

Směrnice pro kreslení výkresů

Výkresy se mají kreslit vždy tak veliké, aby byla zaručena jejich čitelnost a zřetelnost. Nejvhodnější by byly výkresy ve skutečné velikosti čili v měřítku 1 : 1 (čti jedna ku jedné). Velmi často však musíme součást kreslit zmenšenou nebo zvětšenou. Pětkrát zmenšená součást je v měřítku 1 : 5 (jedna ku pěti). Desetkrát zvětšená součást (třeba hodinek) je kreslena v měřítku 10 : 1 (deset k jedné). Zpravidla se používá těchto měřítek:

1 : 1; 2 : 5; 1 : 5; 1 : 10 a j.; dále 2 : 1; 5 : 1; 10 : 1 a j.

Hřidel dlouhý 2500 mm nakreslíme v měřítku 1 : 10, je tedy na výkrese dlouhý 2500 : 10 = 250 mm.

Čáry. Tlustá plná čára značí viditelné hrany tělesa. Čárkovaná čára (čárky asi 3—4 mm dlouhé, mezi nimi mezera asi 1 mm), trochu tenčí, značí neviditelné hrany a j. Čerhanou čarou (střídavě čárkou a tečkou) značíme osy a roztečné kružnice ozubených kol. Tenkou plnou čarou značíme kótovací čáry, šrafovací čáry řezů, označení jádra šroubů. Tenká, mírně vlnitá čára od ruky značí přerušení kresleného předmětu. Sledujte na dalších příkladech.

Normalisované písmo

Aby byly nápisy na výkresech dobře čitelné, je zavedeno šikmě normalisované písmo (*obr. 4*); popisuje se buď od ruky (nejčastěji), nebo tuší podle šablonek z celuloidu, jimiž je vedeno pero. Výška písmen na výkresech je 2, 3, 5, 8, 10, 16, 20 mm. Často se v technice používá též řecké abecedy

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTÜ
VWXYZ 1234567890%, XVI
abcdefghijklmnňopqrstúvwxyz.

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTÜVWXYZ 1234567890% XVI
abcdefghijklmnňopqrstúvwxyz
ΑΒΓΔΕΖΗΙΚΑΛΜΝΞΩΤΡΣΤΤΦΧΨΩ αβγδεζηικαλμνξωτρσττφχψω

Obr. 4. Normalisované písmo.

(k označení úhlů a různých rozměrů); je uvedena na obr. 4a. Písmena značená hvězdičkou nutno znát z paměti; setkáváme se s nimi v odborných knihách i v praxi.

Řecká abeceda							
*A α alfa	I ι iota	P ρ ró					
*B β béta	K κ kappa	Σ σ ξ sigma					
*Γ γ gamma	Λ λ lambda	T τ tau					
*Δ δ delta	*Μ μ mí	Y υ ypsilon					
*E ε epsilon	N ν ný	*Φ φ fí					
Z ζ (d)zéta	Ξ ξ xi (ksí)	X χ chí					
*H η éta	O ο omíkron	Ψ ψ psí					
Θ θ théta	*Π π pi	*Ω ω ómega					

Obr. 4a.

Velikosti technických výkresů

Základní výkresy kreslí konstruktér v technické kanceláři na průsvitný papír, aby se z nich daly zhotovit pro dílnu kopie (světlotiskem, kopírováním prosvícením). Dnes se kreslí většinou tužkou, jen kružnice a číslice se vpisují tuší. Zvlášť důležité a reklamní výkresy se kreslí celé tuší. Takto vzniklé originály se nikdy neposílají do dílen, kde by se zamazaly a ztratily. Zůstávají pečlivě uloženy v archivu (ve skříních), a aby se netrhaly, bývá okraj oblépen nebo obští plátnem. Aby se daly dobře ukládat, je normalisováno několik velikostí, značených písmenem *A* a číslicí. Rozměry v mm jsou:

Velikost (formát)	<i>A</i> ₀	<i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂	<i>A</i> ₃	<i>A</i> ₄	<i>A</i> ₅	<i>A</i> ₆
Oříznutá kopie (oříznutý školní výkres)	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297	148 × 210	105 × 148
Oříznutý originál	851 × 1199	604 × 851	430 × 604	307 × 430	220 × 307	158 × 220	115 × 158
Kreslicí list	880 × 1230	625 × 880	450 × 625	330 × 450	240 × 330	165 × 240	120 × 165

Razítka výkresu, do něhož se zapisuje název, číslo a j., je v pravém rohu dole, aby na složeném výkrese bylo vždy na první straně (obr. 5).


Nárys, půdorys a bokorys

Šikmých průmětů můžeme použít jen u jednoduchých součástí. U složitějších by byly nepřehledné a obtížně bychom je kreslili. Bylo proto zavedeno pravoúhlé promítání do tří rovin (obr. 6–7). Obrys součástí je do téhoto rovin kolmo promítnut; vznikne tím *nárys* (pohled zpředu), *půdorys*

3	1	Šroub		Št ocel	$\phi 24 \times 20$						
2	1	Rukojet'		Dural	# 20 x 102						
1	1	Měřicí váleček		L 2	$\phi 38 \times 23$						cem kalit
Qtna číslo	Počet kusů pro 1. prov.	Součást	Norma	Materiál	Rozměr materiálu	Skup odpadu	Hrubá váha 1 kusu	Cistá váha 1 kusu			Poznámka
Počet pro 1 index	Změna	Dat.	Prov	Schvál	Počet pro 1 index	Změna	Dat.	Prov	Schv		
Výrobní pomůcky	Měřítko	1:1			celkem	Součást	6821			Operace	
Kreslit	25 11 50	Kružnice	Dotvářejte		Nápravu						
Přeskočit	29 11 50				Nahrazení						
Schválit	1 12 50				Nahrazení						
Normal											
TOVÁRNA					Závod	Cistá váha	5 7 orig				Kopie


Obr. 5. Příklad rohového razítka a seznamu součástí na dilenském výkresu.

Ufkaždě součásti je číslo, počet kusů, název, materiál, rozměry materiálu a jiné údaje podle předisku. Součásti se zapisují zdola nahoru. Za sebou mají být zařazeny vždy součásti vyráběné stejným způsobem, a to podle druhu materiálu (napřed odlitky, pak výkovky atd.).

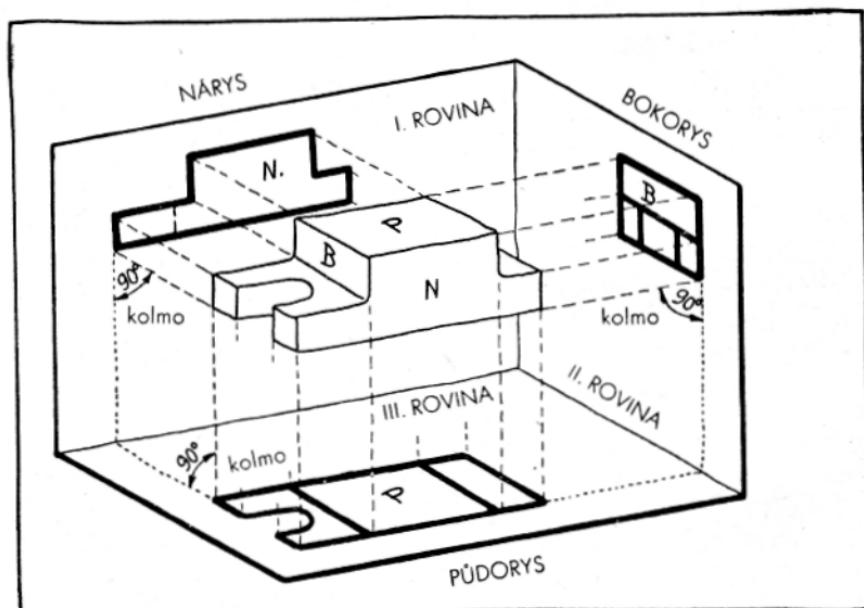

Obr. 6. Vznik tří pohledů při promítání.

(pohled shora) a *bokorys* (pohled se strany, stranorys). Sklopením všech tří rovin do nákresny (do jedné roviny) přijdou průměty k sobě podle obr. 7. Pozor na to, že šířka řeza je v půdoryse a bokorysech stejná. V tom se velmi často chybuje. Zpravidla není třeba kreslit všechny průměty (pohledy). Pro

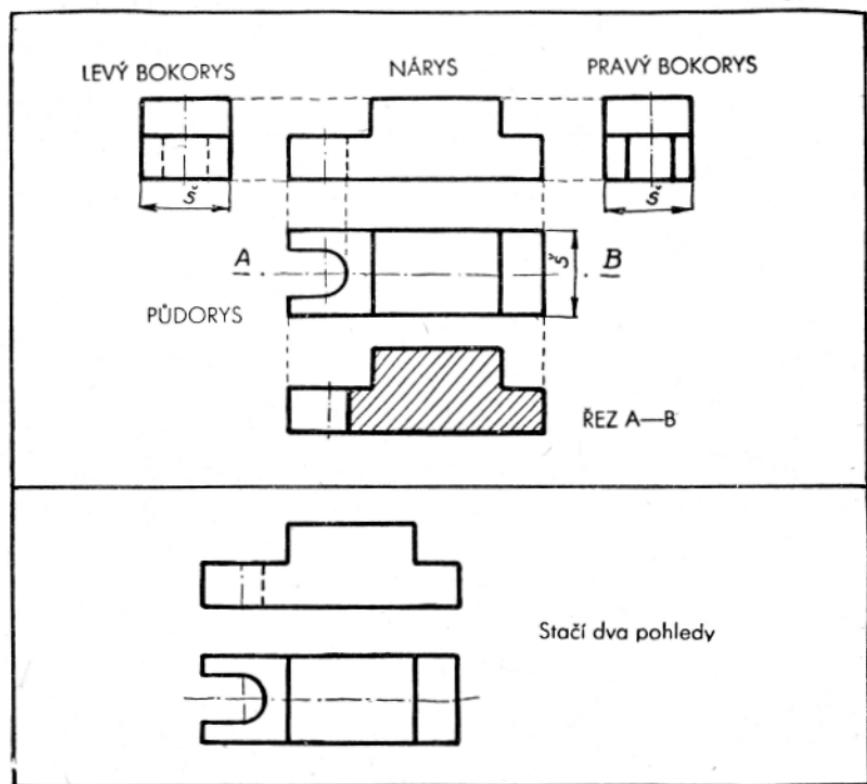


Obr. 7—8. Kreslení pohledů.

součást na obr. 6 a 7 stačí jen nárys a půdorys (obr. 8). Aby dělník nemusel odměřovat míry s výkresu, jsou připsány k pohledům (jako t. zv. *kóty*) podle zásad uvedených dále. Kdyby dostal náčrt na obr. 8 někdo, kdo neumí číst výkresy, myslí by možná, že to jsou dvě různé součásti, a protože tam není připsáno, jak mají být tlusté, udělal by je třeba z plechu. To se již často stalo, když dělník z malé dílny, který nepracoval podle výkresů, přišel do větší továrny, kde se všechno vyrábí podle výkresů (na výrobu leteckého motoru je jen výkresů měřidel přes 100 000).


Úprava řezů

Abychom mohli lépe vyznačit vnitřek součástí, kreslí se někdy v řezu — jako by byla část odříznuta (obr. 9—11). Plochy řezu se čárkují (šrafují)

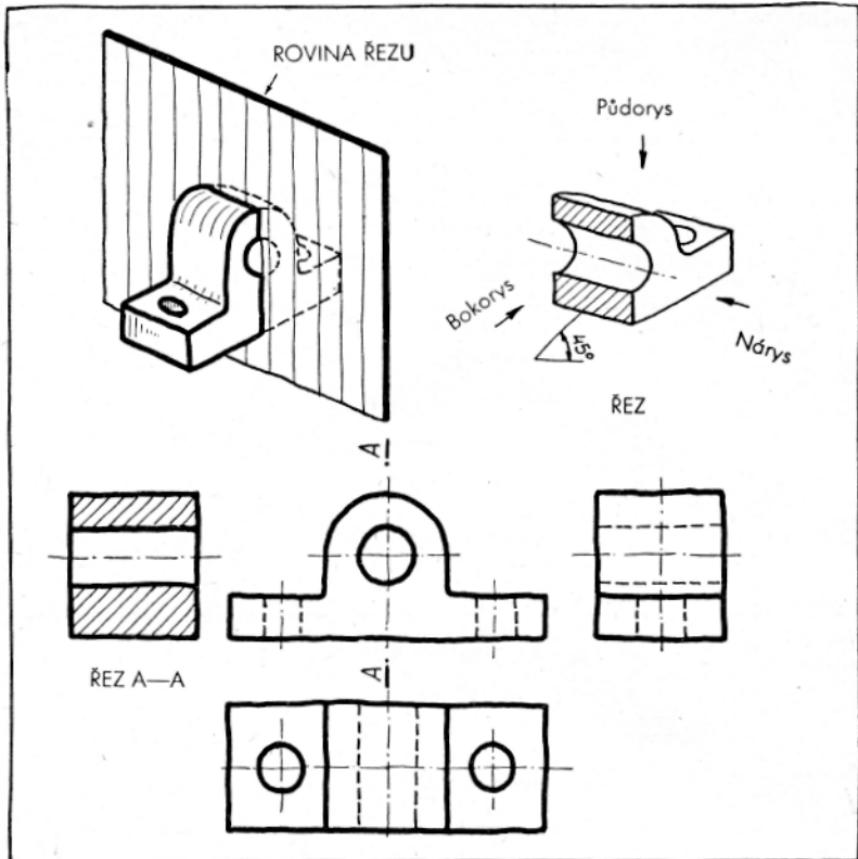

Obr. 9—10. Vznik řezu v náčrtu.


U tohoto ložiska se řez nemusí kreslit. Ukazujeme jen, jak vzniká.

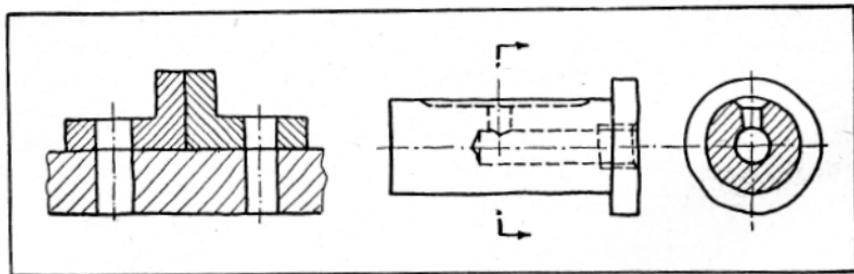


Obr. 11. Styk několika řezů.

Obr. 12. Vyznačení pohledu na řez.


tenkými čarami, skloněnými pod úhlem 45°. Styká-li se několik součástí kreslených v řezu, jsou šrafovány různým směrem nebo různě hustě, aby se lépe odlišily (obr. 11). Nápis „Řez AA“ není nutný, je-li průběh roviny řezu snadno zřetelný. Někdy se k označení řezu (čárka a tečka) musí připojít ještě šipka udávající směr pohledu na řez (obr. 12).

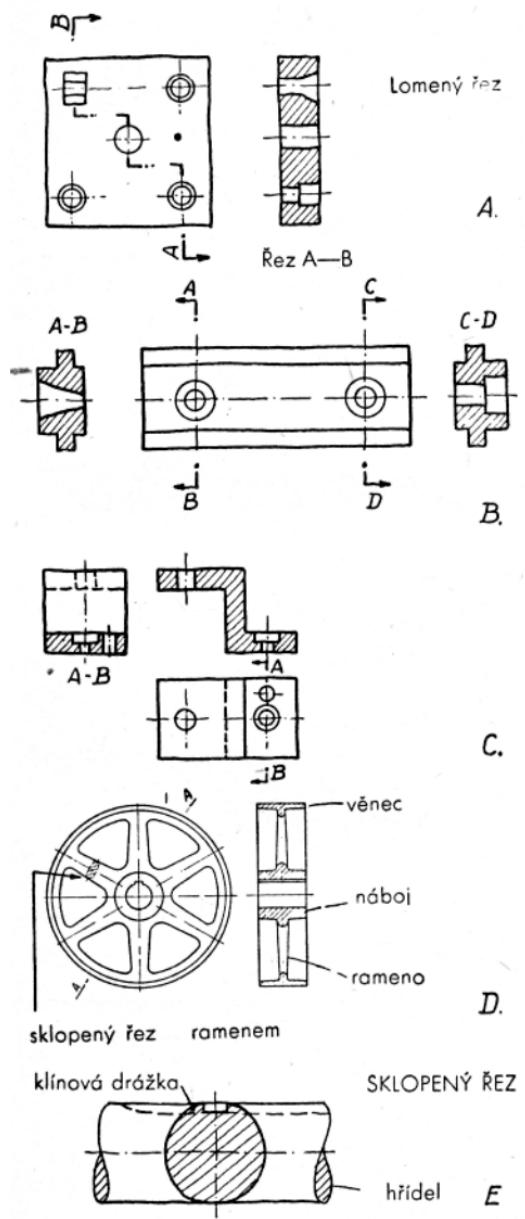

Na obr. 13 je několik ukázek kreslení řezů. A = řez lomený podle čáry AB; B = dva řezы místo bokorysů; C = řezы místo nárysů a bokorysu; D = řez ře-

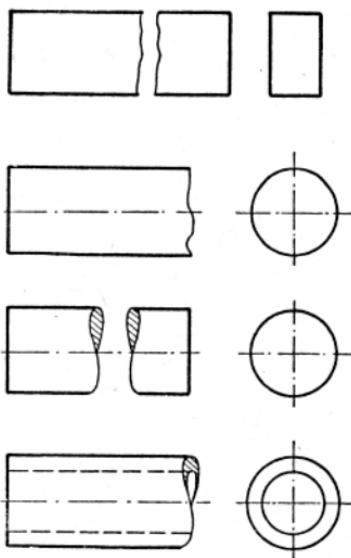

Obr. 14. Přerušení součásti tenkou čarou (na př. u obdélných průřezů) nebo smyčkou od ruky u válcových součástí a trubek.

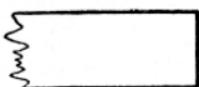

Obr. 15. Přerušení dřeva.

Obr. 13. Ukázky řezu.


menicí. Ramena řemenie, ozubených kol, čepy, hřídele, ani žebra se nikdy nekreslí v podélném řezu; kreslí se jen otočený nebo posunutý řez. Jejich průřez se může vyznačit sklopením do roviny papíru. Na obr. E je takto sklopen průřez hřídele s drážkou pro klín.

Přerušení obrazce

Dlouhé součásti můžeme kreslit přerušeně; přerušení se značí tenkou čarou od ruky, u válcových částí smyčkou (obr. 14). U dřeva můžeme přerušení naznačit nepravidelným lomem (obr. 15).

Kótování (vpisování rozměrů)

Rozměry ve strojníctví uvádíme v mm. Zapisujeme je tak, aby se mohly číst *vodorovně* nebo *s pravé strany*. Kóty píšeme asi půl milimetru nad kótovací čarou; číslice jsou 2 až 5 mm vysoké (viz Normalisované písmo). Sovět-

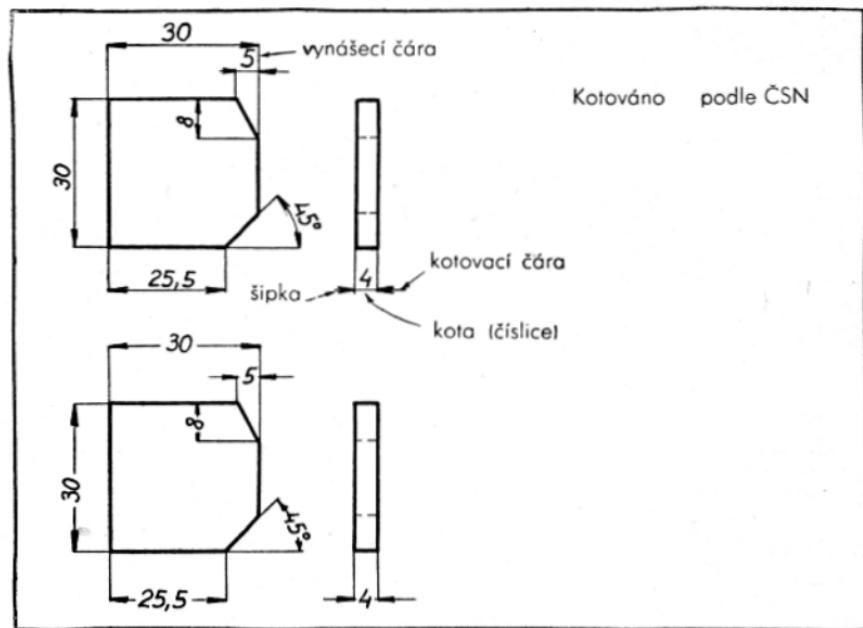


Obr. 16. Základní plocha kót, nahoře podle ČSN, dole podle sovětských norm GOST.


ské normy (obr. 16) předpisují, že se kóta píše asi doprostřed přerušené kótovací čáry.

Další rozdíl proti ČSN je, že u nás se závit kreslí tenkou plnou čarou, v SSSR tenkou čárkovánou čarou (obr. 21 vpravo dole).

Obr. 16 udává základní polohu a název kót. Pomocné čáry přečnívají jenom kousek přes čáry kótovací. Šipky jsou ploché (ostré), dlouhé asi 3 až 4 mm, u malých rozměrů zvenčí, jinak se kreslí zevnitř. Místo desetinné tečky se píše dole desetinná čárka: 25,5, nikdy 25.5.

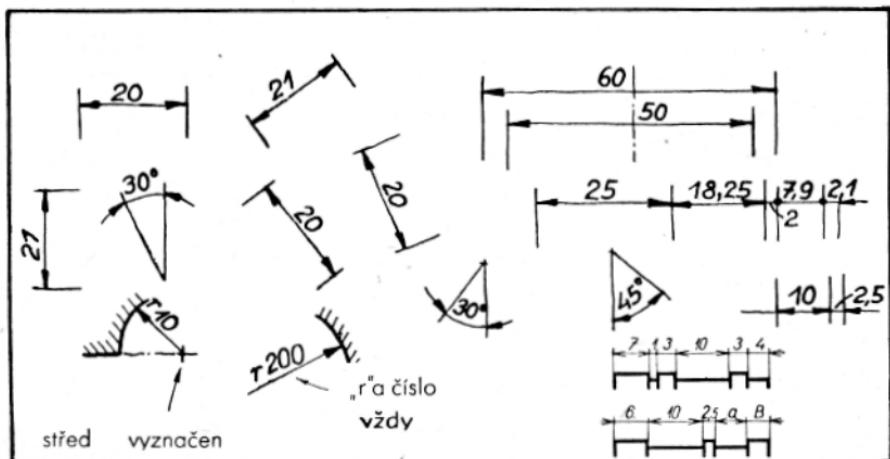

Obr. 17. Zapisování kót.

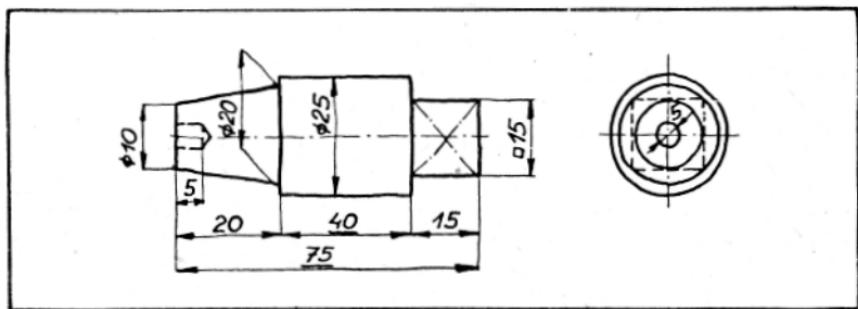

Obr. 18. Náčrt (od ruky) čepu se čtyřhranem.


Podle poslední normy se kreslí úhlopříčky ve čtyřhranu tenkou plnou čarou.

Obrázek 17 ukazuje zapisování kót pro různě skloněné kótovací čáry. Jen výjimečně, kde není místo, můžeme kótu psát pod čáru a proti sobě směrující šipky se mohou nahradit silnější tečkou. Kóty nemají být protínány osou (stojí stranou) a můžeme je vystřídat, aby byly přehlednější (prvá vlevo, druhá od ní vpravo od osy).

Vynášecí čáry u kuželů mohou být skloněny pod úhlem 60° (obr. 18). Válec, kreslený v jednom pohledu, má před průměrem značku Ø. Tato značka se nyní píše, i když je kóta v kružnici a je na první pohled zřejmé,

že je to průměr. Čtvercový průřez se značí znaménkem □. Podtržená kóta značí, že na nákresu není tento rozměr v měřítku. Obdélníkovou plochu značíme v nárysů uhlopříčkami, aby byla na první pohled odlišena od válcové.

Kótujeme vždy tak, aby na výkresu byly jen rozměry, které bude dělník měřit při práci. Není třeba zvlášť kótovat rozdělení dér, jsou-li děleny praví-

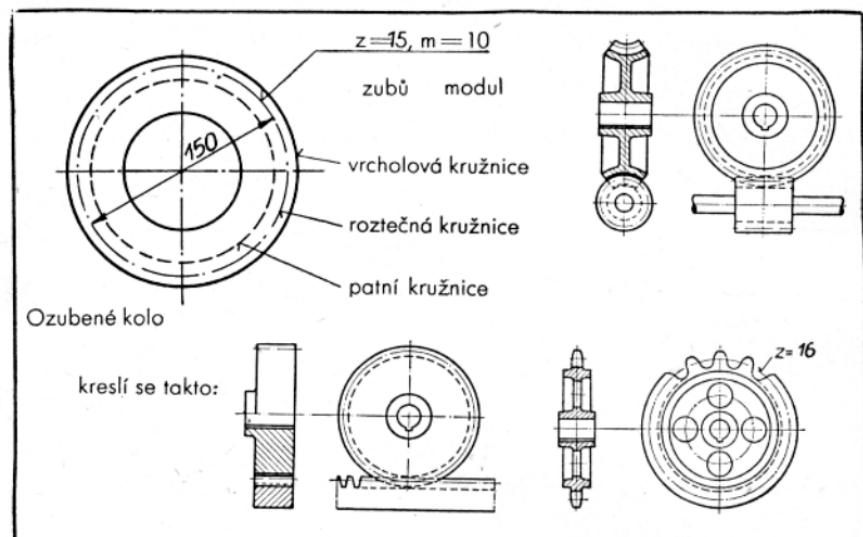

Obr. 19. Příklady kreslení.

Podle nejnovější normy se patní kružnice kreslí tenkou plnou čarou. Na starších výkresech ozubených kol je ovšem čárkováná.


delnč. Míry patřící k sobě nemáme rozdělovat na několik pohledů. Ukázky správného kreslení ozubených kol jsou na obr. 19, kótování na obr. 20. Dostí často se setkáme s výkresy, které nejsou kresleny v měřítku (rozměry obrázku neodpovídají skutečným rozměrům). V rubrice „Měřítko“ v roho-vém razítku bývá napsáno „NENÍ“. Vždy nutno pracovat podle kót, s největší péčí. I u výkresů součástí kreslených ve skutečné velikosti nebo v měřítku platí vždy především kota (číslem určený rozměr). Odměřovat ve výkresu se nesmí. Hledíme, aby byly výkresy i náčrtky ve správném měřítku, aby dělník měl na první pohled správnou představu, jak součást vypadá.

Kreslení závitů a šroubu

Závit na šroubu a v matici kreslíme podle obr. 21. Výběr závitů ve šroubu se kreslí a kótuje jen tehdy, jestliže na něm záleží (na př. u šroubů leteckých motorů). Jinak se značí konec závitu tenkou čarou. Tato ukončující čara označuje u šroubu délku závitu i s výběhem.

U vnitřních závitů se kreslí výběh obdobně jako u šroubu. Není-li výběh kreslen, značí ukončující čára délku čistého závitu.

Sovětské normy předpisují, že se jádro závitu (malý průměr) musí značit tenkou čárkovanou čarou (místo tenké plné čáry, jak určuje ČSN). Rozdíl znázorněný na obr. 21 B je tedy velmi malý. V praxi se setkáme s oběma způsoby.

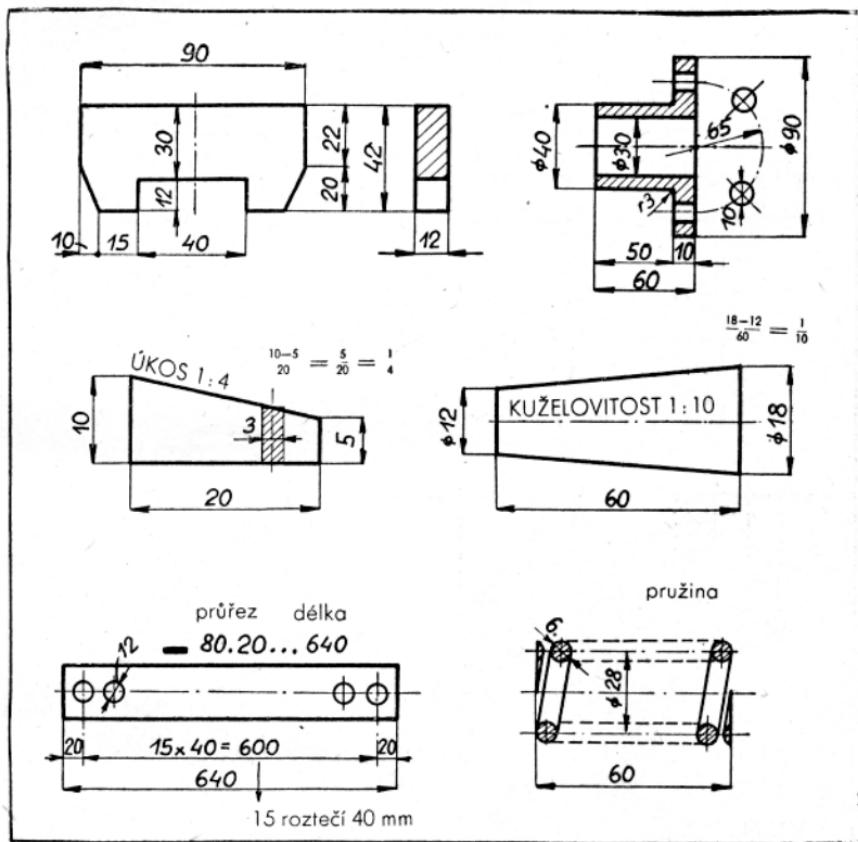


Obr. 20. Příklady kótování.

Značení povrchu


Hladkost povrchu (nikoli přesnost) se udává značkami podle obr. 22, které se připíší na příslušnou plochu, v přiměřené velikosti. Zvláštní druh obrábění nebo úprava povrchu se předepíše poznámkou na tenkou vodorovnou čáru (viz „Leštít“ na obr. 23). Nad náčrtom současti bývá někdy větší značka; znamená to, že celá součást je obrobena na tuto hladkost (na obr. 22 A hrubě). Někdy bývá vedle hlavní značky ještě jedna v závorce (obr. 22 B hrubě).

22 B). Značí to, že některá plocha součásti, ještě jednou zvlášť označená, je obrobena podle značky v závorce, ostatní plochy podle hlavní značky.

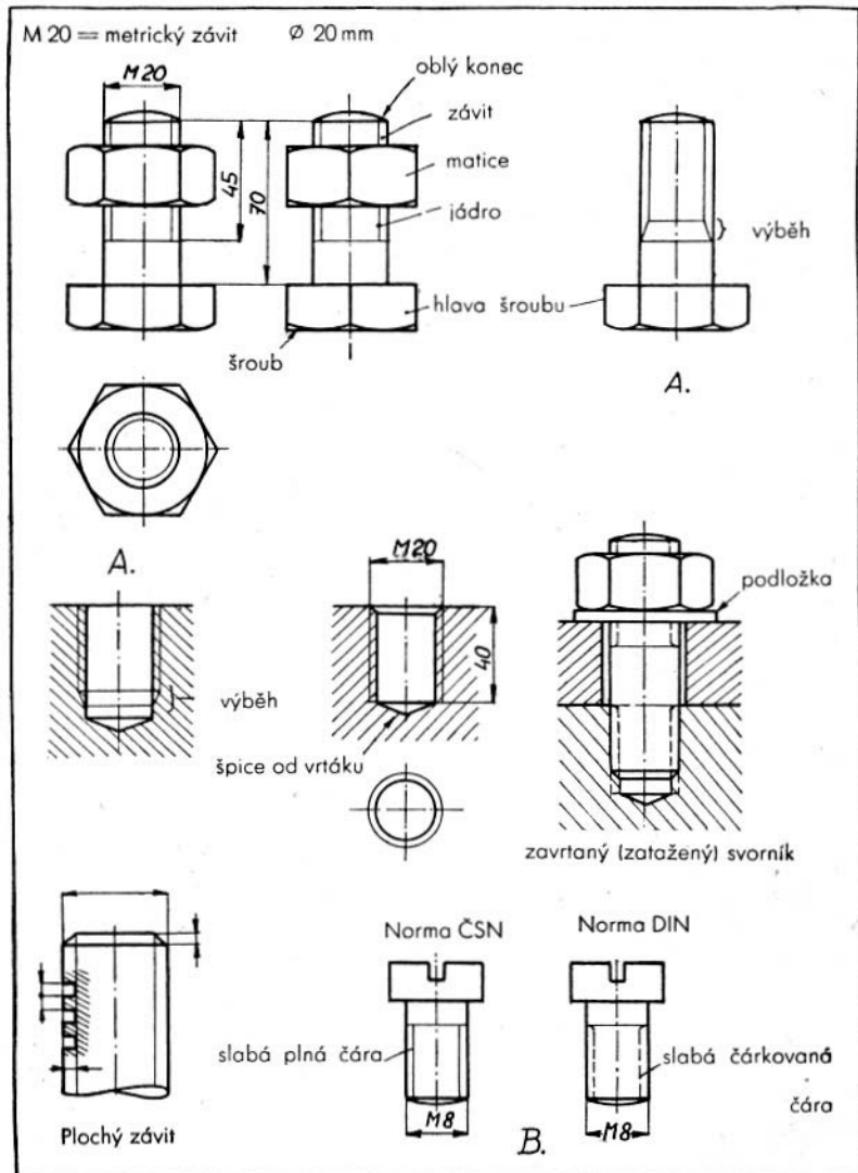


Obr. 21. Kreslení závitů.

Nová norma kótuje délku šroubu a závitu od konce a zaoblení konce šroubů nahrazuje srazením podle obrázku v levém rohu dole. Na obr. B vpravo je kreslení šroubu podle sovětských norem (závit se značí čárkovaně).

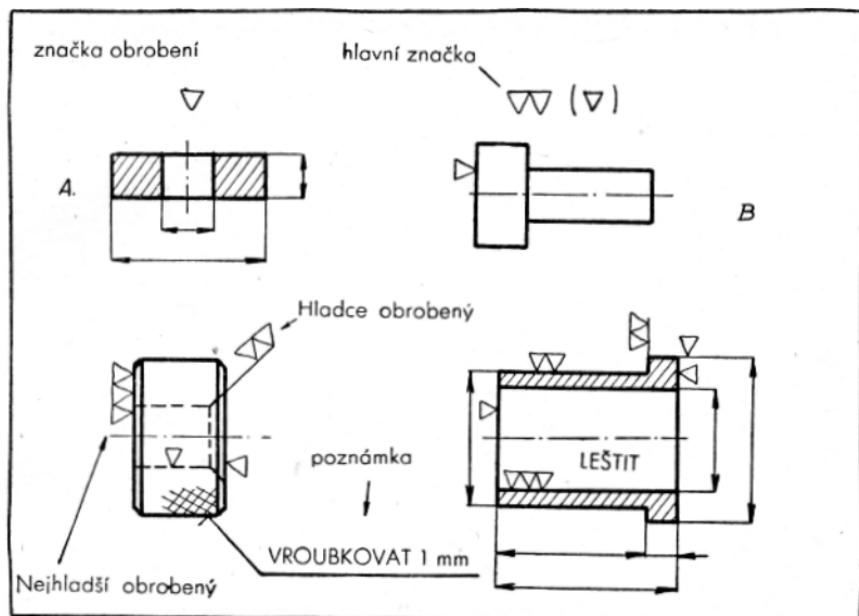

Obr. 22. Značení povrchu.

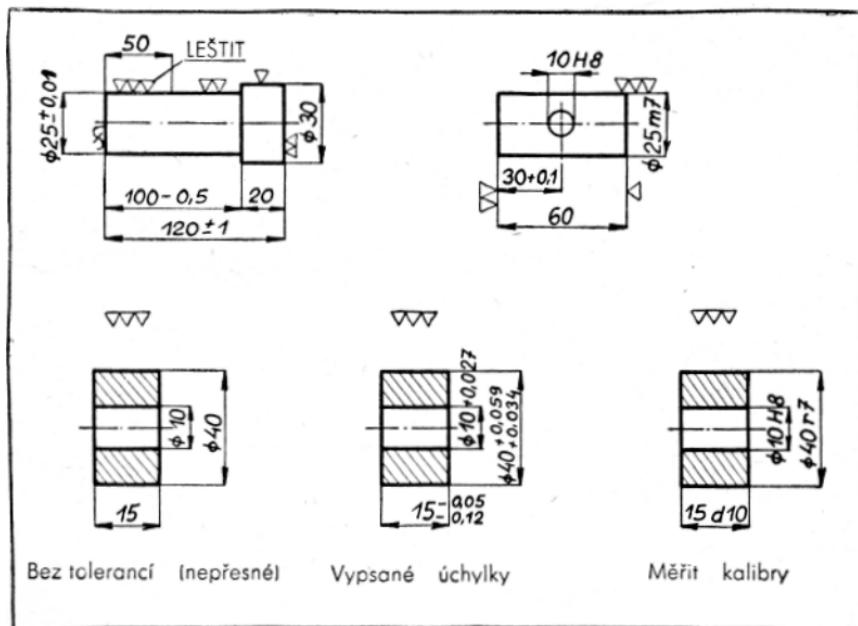

Obr. 23. Vpisování dovolených úchylek.

Značení hladkosti povrchu (podle dřívější normy ČSN)

Značka	Povrch	Provedení	Užití
Bez značky 	Hrubý, neobrobený	Bez přídavku na obrábění. Odlito, kováno, lisováno, taženo, válcováno a p.	Plochy, jejichž povrch nemusí vyhovovat zvláštním požadavkům, na př. volné plochy běžných odlitků (očištěné od písku), výkovků atd.
	Hladký, neobrobený	Bez přídavku na obrábění. Čistě a přesně odlito, kováno, taženo, lisováno, válcováno a pod.	Plochy, jejichž stejnoměrnost a hladkost má vyhovovat požadavkům, které lze splnit pečlivějším výrobním pochodem bez jakéhokoliv obrábění, na př. dosedací plochy víček, plechových příklopů, věnce neobrobených ručních koleček, dosedací plochy pro šrouby na přírubách a nálitcích, lisované a ražené části atd.
	Hladký, pokud možno neobrobený	Bez přídavku na obrábění. Čistě odlito, kováno, taženo, lisováno, válcováno, a pod. Obrobeno jen je-li třeba	Plochy, jež se dodatečně upravují, když žádoucí stejnoměrnosti a hladkosti nelze dosáhnout pečlivějším výrobním pochodem bez obrábění, na př. dosedací plochy pro šrouby, víčka atd., obrábějí se dodatečně, jsou-li nerovné
	Hrubý, obrobený	S přídavkem na obrábění. Pilováno, soustruženo, hoblováno, frézováno, vrácáno, broušeno a pod. Způsob obrábění se určuje podle předepsané přesnosti a jiných okolností	Plochy s hmatatelnými a prostým okem zřetelně patrnými stopami po nástroji, na př. dosedací plochy ložisek a desek pod ložiska, čelní plochy nábojů, stykové plochy přírub atd.
	Hladký, obrobený		Plochy se stopami po nástroji prostým okem jen málo patrnými, na př. jemnější dosedací plochy, povrch součástí, u nichž záleží na vzhledu, atd.

Značka	Povrch	Provedení	Užití
	Nejhladší, obroběný	S přídavkem na obrábění. Jemně obrobeno rozličným způsobem. Způsob obrábění se určuje podle předepsané přesnosti a jiných okolností	Plochy bez patrných stop po nástroji, na př. plochy součástí, u nichž záleží hlavně na přesnosti a vzhledu (pístní čepy, vrtání válců rychloběžných motorů; hřídele do uepávek, ložiskové části hřídel atd.)

Podle sovětských norem byla upravena i naše nová norma *drsnosti povrchu*. Velikost nerovnosti se označuje t. zv. střední kvadratickou výškou nerovnosti H_{sk} , která se dá přímo změřit vhodnými přístroji (profilometry, profilografy a j.). V průmyslu jsou zavedeny sovětské přístroje (Linnikův, Levinův, Kiselevův). Snímací jehla přístroje měří drsnost povrchu a ukáže ji na ukazateli. Přípustná drsnost (na př. $H_{sk} = 6,3\mu$) se připisuje k obroběnému povrchu. Musí být taková, jak toho vyžaduje funkce součásti.

Výpočet střední kvadratické výšky nerovnosti H_{sk} je složitější. Musí se ve zvětšení nakreslit řez povrchem. Je to zvlněná čára, jejíž vrcholky značí vrcholky nerovnosti a prohlubně značí rýhy v povrchu. Z rozdílu výšek vrcholků a hloubek prohlubní se počítá H_{sk} . Dělník v dílně nebo kontrolor v laboratoři se téměřto výpočty nezabývá, měří přímo bud H_{sk} , nebo hloubku rýh a porovnává, nepřekročí-li naměřená hodnota hodnotu předepsanou výkresem.

Připisování dovolených úchytek

Bližší výklad o lícování je v oddílu 10. Součást nelze vyrobit naprostě přesně. V pokrovových dílnách se u každé důležitější míry na výkrese připisuje, jak smí rozměr kolísat, jaké má dovolené úchylky. Základní rozměr je na př. 40 mm. Může být o 0,1 mm větší nebo menší. Kótujeme $40 \pm 0,1$. Kdyby mohl být jen o 0,1 větší, ale o nic menší, kótuje se $40^{+0,1}_{-0,0}$.

Dovolené úchylky jsou buď připsány číselně, nebo značkami předepsanými podle norem tam, kde může dělník měřit tolerančními kalibry. Číselnou úchylku měříme na př. mikrometrem; značkou tolerovaný rozměr (na př. díra 35H8; čep 20j7) měříme kalibrem, který má stejnou značku. Příklady označování tolerovaných rozměrů jsou na obr. 26.

Sovětské normy technického kreslení

Sovětská norma předpisující pravidla technického kreslení se v zásadě shoduje s naší normou ČSN. Menší odchylky jsou v kreslení závitů, v kóto-

vání a v jiných drobnostech, jak už bylo uvedeno. Také v normalisaci se učíme ze sovětských příkladů, a proto přecházíme postupně na sovětské normy. Tolerované rozměry se podle sovětské normy značí jinak než u nás, protože sovětská lícovací soustava nesouhlasí s naší soustavou ISA.

Normalisace ve strojírenství

Četné strojní součásti, rozměry, vlastnosti, způsoby zkoušek a výrobní pochody byly jednotně a závazně normalisovány. Tím se zmenší počet druhů hromadně vyráběných součástí a sjednotí se jejich typy a velikost. Průmysl může používat normalisovaných dílů a součástí, které vyrábějí speciální továrny na sklad. Výroba se tím zrychluje a zlevňuje, protože se také může sjednotit náradí. Normalisace je řízena úkoly, před nimiž stojí celé socialistické hospodářství, a je mohutnou hybnou silou technického pokroku. Snižuje výdaje, šetří základní fondy průmyslu, materiál, palivo, mazivo, pracovní síly, urychluje obrat. Posiluje se tím i brannost, zlepšují se pracovní podmínky, a lze omezit dovoz ze zahraničí. Proto je v socialismu norma závazná pro celý průmysl a normalisace je nutně spojena s plánováním výroby. Normalisují se nejen šrouby, nýty, potrubí, ložiska, ale i celé stroje, elektrárny, mosty a konstrukce, materiály atd. Proto význam norem stále roste a norma se stává zákonem výroby.

6. NÁZVY ZÁMEČNICKÝCH NÁSTROJŮ

V každém řemesle se hned na počátku musíme naučit znát některé zvláštní názvy. Často se hlavně v menších dílnách používá nesprávných pojmenování a mnohý starší dělník ani neví, jak se správně jmeneuje nástroj, s nímž denně pracuje. Uvádíme proto správné názvy podle čísel na obrázcích; nutno se s nimi dokonale seznámit, protože již podle řeči se pozná vzdělaný dělník.



Obr. 24. Zámečnická dílna.

Z tohoto obrázku se zatím učíme jen názvům různých nástrojů.


Zámečnická dílna (obr. 24)

- 1 = Ocelová láhev s kyslíkem pro svařování plamenem (autogenní);
a = redukční ventil, kterým se snižuje tlak kyslíku, se dvěma manometry; Ib = hadice.
2 = vyviječ acetylenu (karbid vápenatý a voda); f = manometr (ukazuje tlak acetylenu), d = plechový pláště; a = čisticí hrdlo s víkem b.
3 = svářecí hořák; a = špička (tryska), vyměnitelný nátrubek; b = držadlo hořáku; 2g = hadice pro přívod acetylenu.

- 4 = polní (přenosná) kovářská výheň; *a* = větrník na nožní pohon (šlapací); *b* = ohniště.
 5 = pracovní oblek; *5a* = uběrací obdélníkový pilník.
 6 = ruční pilka na kov (list pilky je upnut v rámu).
 7 = zápustková (průbojní) deska.
 8 = přímoběžný stolní svérák; *a* = rukojeť na utahování; *b* = přední pevná čelist. Na čelistech jsou kalené, vroubkované vložky.
 9 = stůl (svérakový, pracovní), se zásuvkami na náradí.
 10 = svazek pakličů.
 11 = svérka (svéračka) na držení menších součástí (při vrtání a pod.).
 12 = kladivo (malé, ruční) s násadou.
 13 = sekáč plochý (široký) na ruční oskávání ploch.
 14 = sekáč příčný (křízový) na úzké drážky.
 15 = pilník kruhový, zúžený.
 16 = pilník obdélníkový, jemný.
 17 = kloubový svérák kovářský (hlavně na ohýbání).
 18 = ruční vrtáčka (prsní); vrták se upíná do skličidla (hlavičky).
 19 = vratidlo na závitníky a výstružníky; nasazuje se na čtyřhran.
 20 = ruční výstružník (k stružení dér) se čtyřhranem do vratidla.
 21 = závitové želízko k řezání malých závitů na šroubech.
 22 = kosé závitové čelisti s vratidlem na řezání závitů; *a* = vyměnitelné závitové čelisti; *b* = přitahovací šroub, který tlačí na čelisti.
 23 = řehtačka pro ruční vrtání na nepřístupných místech; *a* = kopinatý vrták, vsazený čtyřhranem do vřetena řehtačky; *b* = opěrný šroub vřetena, který tlačí vrták *a* do záběru.
 24 = páková ruční probíječka na prostřihování dér v plechu vyměnitelnou patricí proti matrici, která je upnuta dole.
 25 = stojanová bruska s elektromotorem, na ostření nástrojů; *a* = brusný (karborundový) kotouč s plechovým krytem; *b* = leštící plstěný kotouč nebo brus na jemné broušení, když bruska hrubuje.

Měřidla a malé pomocné nástroje (obr. 25)

- 1 = posuvné měřítko; *a* = měřicí ramena; *b* = nonius na čtení desetin milimetru na stupnici; kolikátá čárka se kryje, tolik desetin čteme.
 2 = hloubkoměr s noniem; měří hloubky koncem, který na obrázku vyčnívá vzhůru.
 3 = měrné lístky (spároměr) na malé mezery a výle; číslo na lístku značí tloušťku v mm.

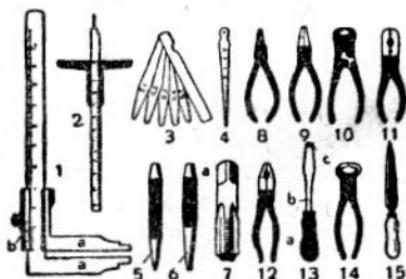

Obr. 25. *Měřidla a drobné pomocné nástroje.*

- 4 = měrka na díry.
 5 = délka na vyrážení důlku při orýsování, značení středu děr a j.
 6 = průbojník na malé dírky.
 7 = závitník se čtyřhranem a do vratidla (viz 19 na obr. 24).
 8 = špičaté kleště.
 9 = ploché kleště.
 10 = štípačky čelní a na dráty.
 11 = kleště na trubky.
 12 = universální kleště kombinační.
 13 = šroubovák (a = násada; b = tělo)
 14 = štípačky obyčejné.
 15 = škrabák trojúhelníkového průřezu (předělaný ze starého pilníku).



Obr. 26. Ruční kovárna.

Kovárna (ruční, obr. 26)

- Kovář ková ručním kladivem; pomocník přitlouká perlíkem.
- 1 až 4 = kovářské kleště (2 = s úzkou hubou; 3 = se širokou hubou; 4 = na plochý materiál); hubu kleští upravuje kovář podle práce.
 5 = vlček (kuželovitý čep, který se vsazuje čtyřhranem do kovadliny).
 6 = utínka spodní, která se vsazuje čtyřhranem do kovadliny.
 7 = spodní polovina záplastky, která se vsazuje čtyřhranem do kovadliny (do otvoru c); kovají se v ní profily, šestíhrany, čepy a pod.
 8 = sedlík s násadou (na vyrovnávání); na sedlík se přitlouká.
 9 = sekáč s násadou, malý obyčejný, na sekání za tepla.

- 10** = větší sekáč.
11a = perlík (váží až 20 kg).
12 = rovnací kužel (na prstence, obruče).
13 = kožená ochranná zástěra; **13a** = ruční kladivo; **13b** = žhavý výkovek, zde úhelník, který drží kovář v kleštích.
14 = kovadlina na špalku; **a** = roh kovadliny; **b** = dráha kovadliny; **c** = čtyřhranná díra pro záplustky.
15 = průbojník s násadou; prorážejí se jím otvory za tepla.
16 = starší pilník na okuje, těžký.
17 = hřebovka (na pěchování hlav hřebů).
19 = zděná kovářská výheň; **c** = žlab na vodu k polévání ohně a chlazení kleští; **b** = ohniště; **19a** = plechový klobouk, zachycující kouř; **19d** = popelník.
20 = ruční měch, ovládaný táhly; může být také šlapací, s elektrickým pohonem a j.
21 = rohatina, zaražená ve špalku (malá kovadlina).
22 = horní záplustka s násadou.
23 = příčné (křížové) kladivo; **a** = ploska, dráha; **b** = nos kladiva; **c** = násada uklínovaná v kladivu.
25 = nýtovací hlavičkář (k vytváření hlav nýtů).
26 = zatahovák nýtů (kus trubky), k dotažení nýtovaných plechů na sebe.
27 = kleště na ohřívání nýtů.

Montážní dílna (obr. 27)


- 1** = motorový jeřáb pro nejtěžší břemena, pojízdný podél dílny; **a** = nýtovaný jeřábový nosník; **b** = pojízdná jeřábová kočka se zdvihami zařízením; **c** = dvojitý hák, zavěšený na lanech; **d** = kladnice háku s kladkami pro ocelové lano; **e** = řídicí klec pro jeřábníka, pojízdná s jeřábem; **f** = jeřábová dráha na stěně, **g** = sběrnice, s nichž třecí dotyky odebírají elektrický proud pro motory jeřábu.
2 = menší konsolový otočný jeřáb; **a** = rameno otočné kolem závěsu na stěně; **b** = elektrické bubnové zdvihadlo s motorem; **c** = tlačítkový vypinač motoru na kabelu, aby byl snadno přístupný; **d** = kladnice s hákem.
3 = skladistička a výdejna náradí a pracovních pomůcek (s okénkem **a**, jinak je oddělena od dílny).
4 = zdvihák s ozubenou tyčí; **a** = ozubená tyč, ukončená čelistí; **b** = ruční klika k zvedání; **c** = ozubené kolečko (rohatka), zajištěné proti zpětnému otáčení západkou **d**.
5 = nahradní kladnice s hákem k úpravě dvojitého závěsu u těžkých součástí.
6 = zvedací vozík ruční (bývá též elektrický).

7 = nízký stůl k nakládání těžkých součástí a; vozík vjede pod stůl a zvedá celý stůl.

8 = pojízdná zdvívací plošina pro lehčí součásti.

9 = rýsovací deska k orýsování a rozměření součásti (t. j. vyznačení středu a obrysů ocelovými jehlami); b = přiložný úhelník; c = hranol (prisma) k podkládání; d = rýsovací deska a důlkík k vyrážení důlků pro navrtání děr a pojištění průběhu rysek.

13 = šatna a umývárna.

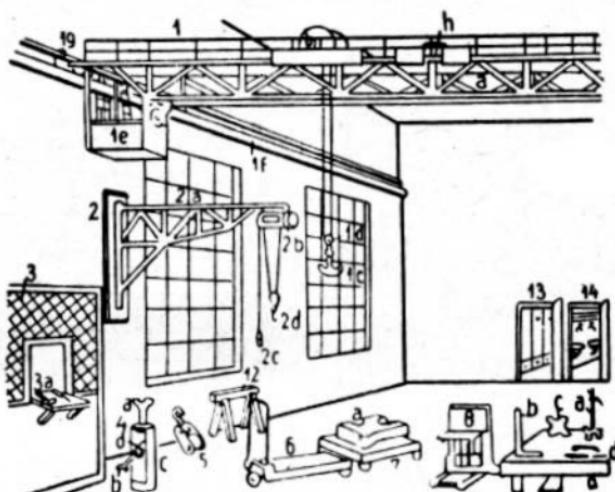

16 = pájedlo, jímž nahříváme spoj a pájku.

17 = pájkovací kámen (salmiak), k očištění pájedla.

18 = benzinové pájedlo (měděná hlava se ohřívá plamenem hořáku).

19 = vroubkovnice (obrubnice-rohatina s vroubkou).



Obr. 28. Malá klempířská dílna. Obr. 29. Pracoviště strojního zámečníka, udržované ve vzorném pořádku.

20 = ruční úhlový výstružník na vystružování děr v plechu.

21 = malá rohatina (kovadlinka).

22 = stolní nůžky na plech, které se upínají do svéráku nebo narážejí do špalku.

23 = zakružovačka na ohýbání plechu s ručním pohonem.

25 = kovářská kovadlina s vloženým sedlíkem (babbkou) na vyklepávání.

26 = vyklepávací kovadlina (vloží se do díry v kovadlině 25).

Poznámka: Nástroje jsou na obrázku rozloženy po zemi a po stolech; v dílně jsou ovšem srovnaný vždy na určitém místě, aby se nemusely hledat.

Pořádek na pracovišti (obr. 29)

Na dobře organizovaném pracovišti počítáme nejen s každou minutou, ale i s vteřinami. Zlepšení, jímž říkáme souhrnně „racionalisace pracovního pochodu“, mohou nejlépe navrhovat ti, kdo přímo na pracovišti pracují. Často jsou to věci na pohled nepatrné a dělník si jich začíná všimat teprve tehdy, když se naučí přemýšlet o své práci.

V četných továrnách byl velkým zlepšovacím návrhem důkladný úklid pracoviště a zjednání pořádku ve výdeji a ukládání polotovarů na pracovišti.



Velmi užitečné byly třeba jen police a stolky, aby se dělník nemusel shýbat pro součásti. Jindy pomohl zvýšit výkon dřevěný stupínek, na který si dělník stoupá, aby pracoval pohodlněji v přiměřené výšce. Na každém pracovišti má být *skřínka na nářadí* (nástroje, měřidla), v níž musí mít dělník dokonalý pořádek. Tím se zrychlí práce (neztrácí se čas hledáním nářadí), šetří se nářadí, protože jemné nástroje a přesnější měřidla se snadno poškodí, povalují-li se mezi hrubšími součástmi. Podle pořádku na pracovišti se na první pohled poznají vlastnosti a kvalifikace dělníka.


Smysl pro pořádek a dobrý vztah k práci jsou důležité pro každého, kdo začíná v novém povolání. Předsudek o „vrozeném“ smyslu pro pořádek není správný a demoralisuje, protože lidé pak říkají: „Co mohu dělat, když jsem se s těmito vlastnostmi narodil?“ Ve skutečnosti se každý může naučit pořádku, tak jako každý může nabýt kvalifikace v určité práci. Neznamená to ovšem, že přehlížíme záliby a sklony jednotlivců. Když plánujeme práci, myslíme vždy také na to, kdo tuto práci nejlépe udělá. Zároveň však je důležité podporovat v lidech schopnost přizpůsobit se nové práci.

7. SVĚRÁK — POSTOJ PŘI PRÁCI

Do svéráku upínáme součásti při obrábění (*obr. 30*). Svéráky jsou upevněny buď na zámečnickém stole (stolní svéráky), nebo na stole obráběcího stroje (strojní svéráky). Správný *postoj u svéráku* a držení většího pilniska




Obr. 30. Postoj při práci u svéráku.

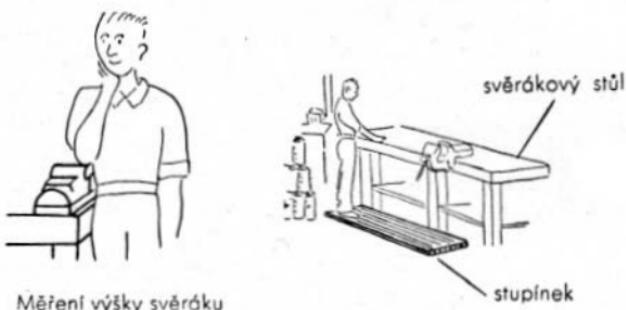


Obr. 31. Výška svéráku nad zemí.

vidíme na *obr. 30* a *24*. Správnou výšku svéráku *nad zemí* určujeme podle *obr. 31* (dlaň nebo pěst opřená o bradu, loket leží na čelisti svéráku). Zejména učěň si má změřit, není-li pro něho svérák příliš vysoko; snadno to

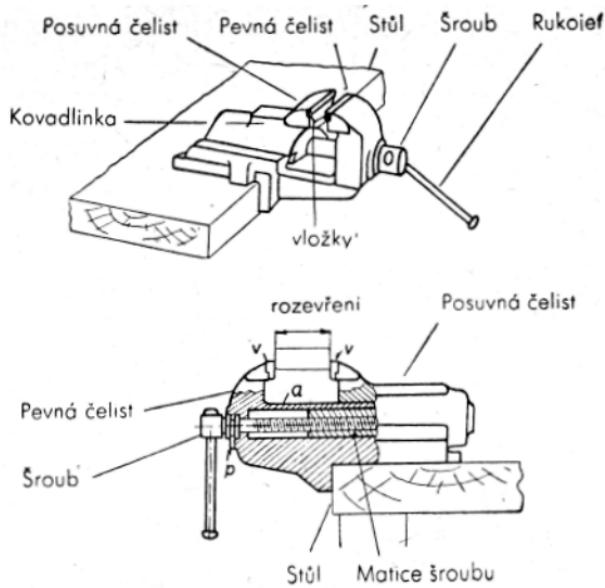

Obr. 32. Rovnoběžný svěrák.
Posouvá se zadní čelist.

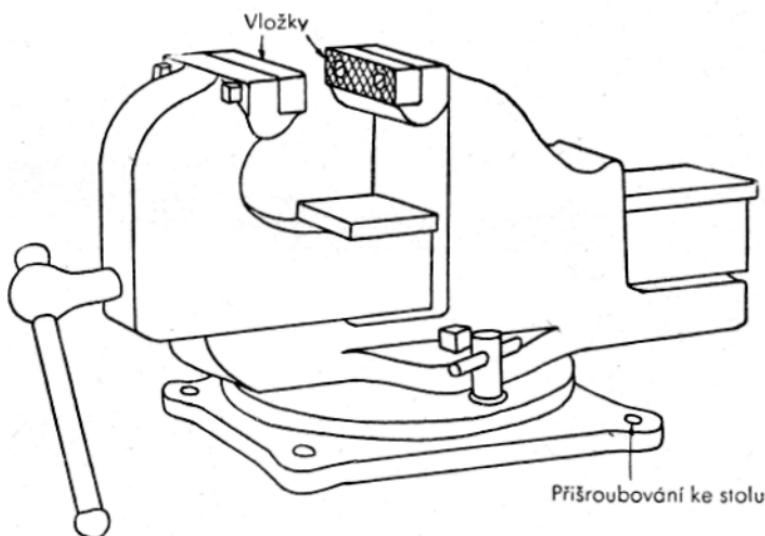

Malý otočný svěrák

Obr. 33. Otočný svěrák.
Posouvá se přední čelist.


napraví tím, že se postaví na dřevěnou podložku (rošt). Při nesprávné výšce svéráku je práce nepřesná a dělník se brzo unaví.

Nejčastěji se setkáme se *svérákem rovnoběžným* (obr. 32), jehož čelisti zůstávají ve všech polohách rovnoběžné. Je odlit z oceli a na čelistech má kalené, přišroubované vložky *v*, které se dají vyměnit. Zadní čelist se dá posouvat šroubem s plochým závitem. Trubkou *a* je šroub chráněn před pili-

pružnice



Vložka z olova

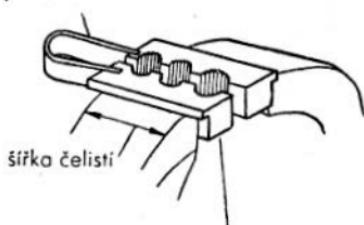

Vložka na trubky

Obr. 34—35. Vložky do svérákových čelistí.


nami a nečistotami. Svérák je upnut ke stolu buď pevně (šrouby), nebo otočně (obr. 33). Velikost svéráku (při objednávce) určíme šírkou čelistí a jejich největším rozevřením. Neobrobené součásti se upínají přímo mezi zdrsněné plochy vložek *v* (malé otlačení nevadí), pro obrobené součásti se buď vymění vložky za hladké, nebo se na čelisti přiloží vložky z olova nebo z mosazného plechu (obr. 34). Trubky a krátké čepy se upínají do vložky na trubky (obr. 35).

Součásti upínáme do svéráku pevně, t. j. šroub silně dotáhneme; u větších můžeme na rukojet nastrčit trubku, abychom vyvinuli větší sílu. *Nikdy* však nesmíme dotahovat šroub *kladivem*. Svérák nutno vždy po práci čistit a občas mazat.

Přitahování čelistí šroubem je namáhavé a pomalé. Proto se v hromadné výrobě a tam, kde se pracuje novými metodami, používá zlepšených svéráků. Přitažení čelistí je ovládáno šlapadlem (aby měl dělník obě ruce volné), stlačeným vzduchem (pneumatické svéráky), nebo podle obr. 47, č. 6.

8. ŘEZÁNÍ RUČNÍ PILKOU

Podobně jako dřevo, můžeme i kovy řezat ruční rámovou pilkou. Přeřezáváme tyčový materiál nebo vřezáváme úzké drážky, na př. pro šroubovák ve hlavě šroubku. Několik jiných prací je znázorněno na obr. 36. Na úhel-

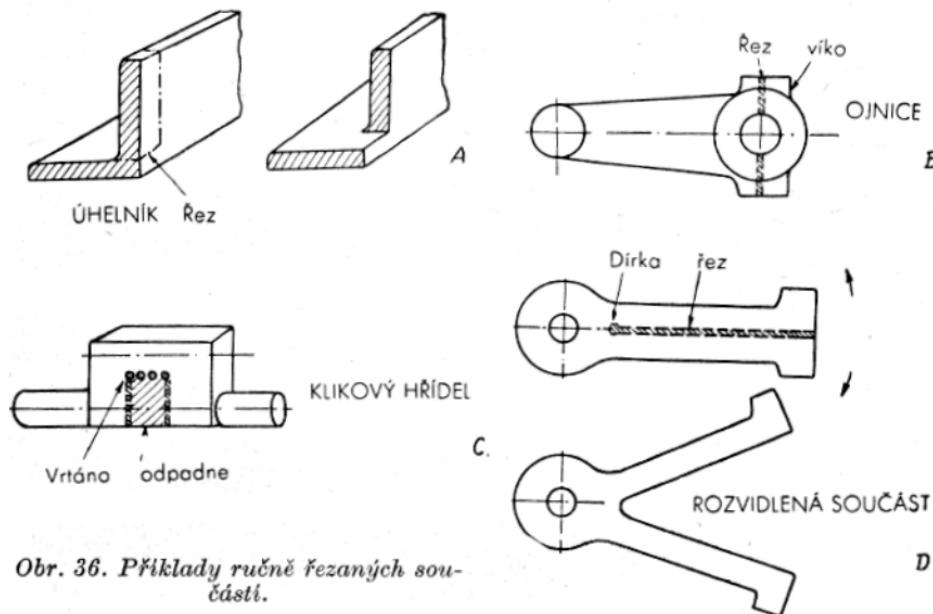


Obr. 36. Příklady ručně řezaných součástí.

níku *A* je dvěma řezy odříznut roh. U výkovku ojnice *B* je odříznuto víko. Ve výkovku klikového hřídele *C* byl vyříznut přebytečný materiál, aby se urychlilo obrábění. Rozvidlená součást *D* se vyková z jednoho kusu, ramena se pak rozříznou a za tepla ohnou. Rychleji a čistěji lze materiál uříznout strojní pilkou, často však je součást příliš veliká nebo má nepříhodný tvar, takže stroje použít nemůžeme a nezbývá než řezat ručně.


Pilka

V rámu na obr. 37 je kolíkem za dírku upnut *list* pilky (obr. 38). List má trojúhelníkové zuby; je z dobré páskové oceli, kalený. Aby nedřel v drážce, jsou zuby bud trochu širší než tloušťka listu, nebo se rozvádějí (ohýbají stří-


davě jeden doprava, druhý doleva); někdy také bývá pilka v místě, kde má zuby, trochu zvlněná, takže vyřízne širší drážku, než je tloušťka listu (*obr. 38*). V rámci musí být pilka spolehlivě upnuta a napjata křídlatou maticí na šroubkou, aby se neuvolnila a nevysmekla. *Hustota zubů* se udává počtem

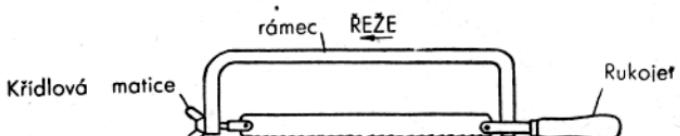


Obr. 37. Ruční rámová pilka.

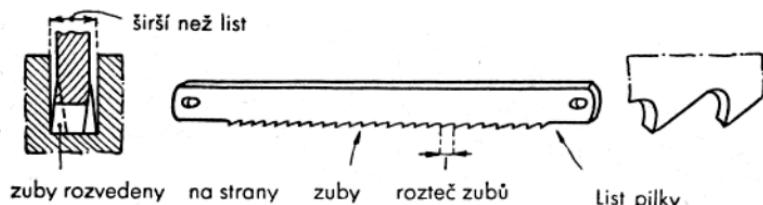

Obr. 38. List pilky, rozvedení a tvar zubů.

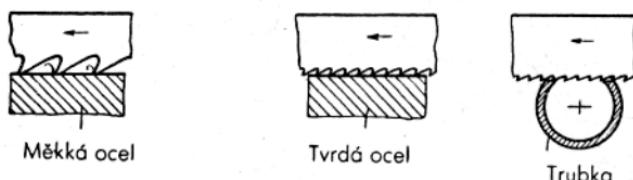

Obr. 39. Volba hustoty zubů podle řezaného materiálu.

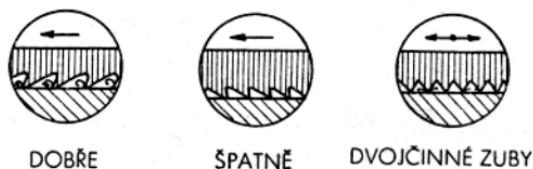

Obr. 40. Poloha zubů při řezání.


zubů na délku jednoho anglického palce, který měří 2,54 cm; značí se 1" nebo 1 in.

Na měkkou ocel, hliník, měď a tlustší materiál volíme 10÷16 zubů na 1", čili t. zv. hrubou pilku (*obr. 39*).

Na tvrdou ocel volíme hustší zuby, asi 18—25 zubů na 1" t. zv. střední pilky, (*obr. 39*).

Na plech, trubky a tenké součásti volíme jemné pilky s 25 až 32 zuby na 1" (obr. 39).

Správnou polohu zubů a špatně (opráceně) upnutý list vidíme na obr. 40. Pilky na tvrdý materiál a strojní řezání mívají často dvojčinné zuby podle obr. 40, aby se nezasekávaly. Mohou řezat obojím směrem.

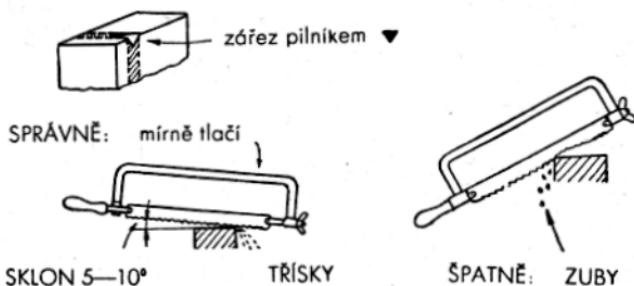

Obr. 41. Jak se správně a špatně začíná řezat.



Obr. 42. Oprava vylámaných zubů. Obr. 43. Hluboký řez.

Jak řezat

Správný postoj při řezání ve svéráku je stejný jako při pilování (obr. 30). V místě, kde začneme řezat, napilujeme hranou pilníku zářez (obr. 41) a začneme řezat skloněnou pilkou. Při pohybu vpřed lehce tlačíme, zpět táhneme volně. Teprve když je naříznuta celá plocha, uvedeme pilku do vodorovné polohy. Tvrdší ocel řežeme asi 50 zdvihy za minutu, měkkou 60—70 zdvihy za minutu. Vždy hledíme řezat materiál na plocho, širší stranou (ne na výšku). Při dořezávání méně tlačíme a dáváme pozor, aby se pilka nezlamila. Při řezání trubek nutno volit jemné zuby; nejlépe, když trubku občas otáčíme. Řezaná součást musí být pevně upnuta, jinak pilka praskne a může dělníka poranit.

Na obr. 41 je nesprávné začínání, na hraně. Často se tím vylámou zuby. Chceme-li potom pilky i dále používat, musíme brusným kotoučem (na brusce k ostření nožů pro obráběcí stroje) upravit postupně vyšší a vyšší zuby podle obr. 42. Jinak by se zuby při práci lámaly dál a pilka se úplně zničí.

Při hlubokém řezu by rám pilky vadil. Nutno list otočit podle obr. 43 o 90° a řezat opatrnejí, aby se list příliš nekřivil.

Nejčastěji se pilka láme při dořezávání; zuby se mohou zaseknout do zbylé tenké vrstvy materiálu a vylomí se. Musí se tedy řez dokončit zvlášť opatrne; kde to nebude vadit, raději místo úplného doříznutí nakonec materiál ulomíme. Po skončeném řezání je dobré povolením křídlaté matice list uvolnit, aby nebyl zbytečně napínán. Trubka se řeže ruční pilkou obtížně, lépe vyhoví řezák na trubky (obr. 174—174a).

9. PILOVÁNÍ

Pilování bývá zpravidla považováno za *základ strojnické zručnosti*. Pla-tilo to hlavně před lety, kdy zámečník piloval skoro vše, neboť obráběcí stroje byly nedokonalé a teprve pilováním se jejich výrobky dokončily na čisto. Dnes pilováním spíše zkazíme plochu čistě obrobenou strojem, ale vyvinulo se mnoho nových odvětví (nástrojařství, složité montáže, šablonářství, opravy strojů), kde se pilování udrželo a nedá se vytlačit strojem. Proto pilováním začíná výevik budoucího kovodělníka. Nejenže tím ztvrdnou dlaně a nabývá se schopnosti, již se říká strojnický cit, ale má to i velký výchovný význam. Učí nás trpělivosti, roзвaze, vytrvalosti, smyslu pro přesnou a čistou práci, houževnatosti a odpovědnosti; to vše jsou velmi cenné vlastnosti, které později v životě pomáhají k úspěchu.


Upínání pilované součásti

Větší součásti upínáme při obrábění do svéráku, jak bylo popsáno v od- dílu 4. Obyčejně vkládáme mezi kalenou čelist svéráku a součást vložku (*obr. 34*), aby se součást neomačkala. Malé součásti při obrábění nemůžeme držet v ruce; upínají se do *svěrek* (svěraček, *obr. 44* vlevo) kličkou na čtyř-hranu nebo křídlatou maticí na šroubu. Plochá pružina rozvírá če-listi při povolení matice. Dráty a delší součásti v jemné mechanice se upínají do svérky (*obr. 44* vpravo).

Svěrkami neboli spinadly (*obr. 45*) se spojují na kratší dobu na př. ple-chy, které se mají společně obrábět.


Skřipce se vkládají do čelistí svéráků a stahují se (*obr. 46—47—48*). Na *obr. 46* je skřipec na šikmé upí-nání při srážení hran; vpravo je znázorněno nesprávné upnutí přes hrany (které se tím poškodí). Pro jemné práce se hodí nástrojařský skřipec dřevěný (*obr. 48*). Zdokonalené svérky jsou znázorněny na *obr. 47*.

Ploché součásti upínáme pro pilování na dřevěnou desku hřebíčky bez hlav (*obr. 49*). Při větší serii se vyplatí upravit pro takové upínání ocelovou desku s kolíčky nebo je upínáme elektromagnetem (na desku).

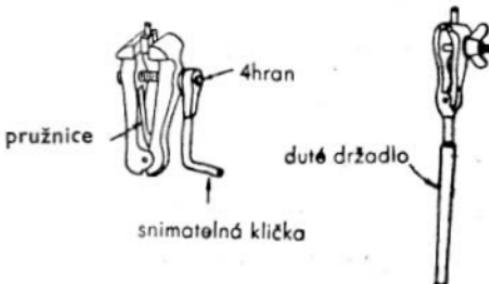


Obr. 44. Svérky na malé součásti.

Třmenová svérka

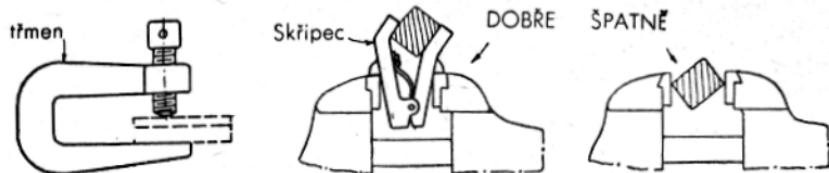


Obr. 45—46. Svérka na plechy. Skřipec ve svěráku.

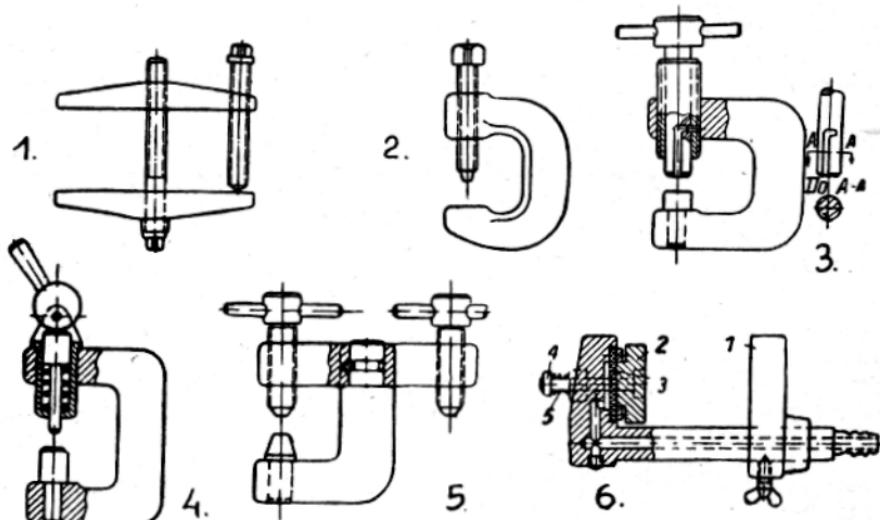

Obr. 47. Příklady zdokonalených svěrek (sovětské zlepšovací návrhy):

1,2 — normální šroubová svérka (svorec); 3 — svorec pro rychlé uvolnění, čep se výjme bez dlouhého šroubování; 4 — svérka pro upínání výstředníkem; 5 — svorec s dvojitým otočným ramenem; 6 — pneumatický svorec (1 — posuvná čelist, 2 — upinací čelist, 3 — gumová destička, 4 — matice opírající pružinu, 5 — matice, která stabiluje čelist 2 nazpět). Tlakem vzduchu pod gumou 3 se součást upne mezi čelisti.

Skřipec

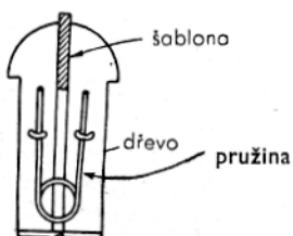


Obr. 48. Skřipec.




Obr. 49. Upnutí tenké části.

Pilovaná součást má ze svéráku co nejméně vyčnívat (*obr. 50*), protože jinak by pružila (*obr. 51*) a práce by byla nepřesná. Proto není dobré, když konec přečnívá stranou přes šířku čelisti (*obr. 52*). Vždy hledíme, aby pilované místo bylo staženo čelistmi (*obr. 53*).

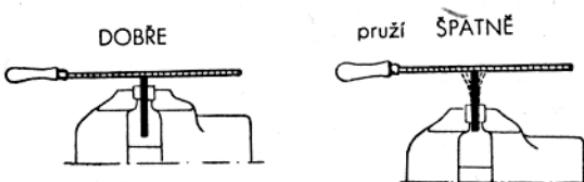


Obr. 50—51. Správné a špatné upnutí ve svéráku.

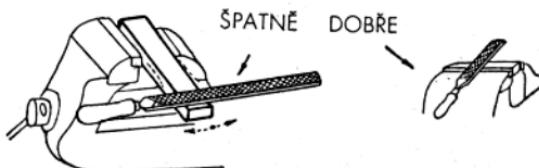

Obr. 52—53. Upnutá součást nemá přiliš vyčnívat z čelisti.

Pilníky

Pilníky se kovají nebo váleují za tepla z tyčové nástrojové oceli, obsahující 1,1 až 1,5 procent uhlíku, aby se při kalení dosáhlo dostatečné tvrdosti. Tělo pilníku přechází ve *stopku* (*obr. 54*), na kterou se naráží *násada* (držadlo) ze dřeva nebo z papírové masy a která je zesílena objímkou, aby se ne-

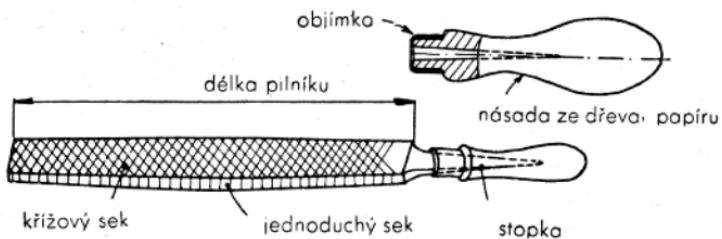

Obr. 54. Názvy částí pilníku. Pozor, jak se měří délka.


roztrhla. Při narážení nové násady vyvrtáme přiměřeně dlouhou díru, tocíme v ní stopkou, aby se díra rozšířila, a pak násadu paličkou pevně dorazíme podle *obr. 55*. Při nesprávném narážení (*obr. 56*) může snadno dojít k úrazu. Má-li být práce přesná a čistá, musí násada pevně držet (*obr.*

57—58). Křivě nebo málo naražená násada pruží (pilník se kolébá, plocha je křivá) a může se uvolnit; hrotom stopky vznikají někdy vážná poranění. Malé pilníčky (obr. 59) jsou vykovány v celku s držadlem. Délka pilníku se

měří vždy bez stopky, kromě jehlových pilníků, u nichž se uvádí celková délka.

Zuby pilníku se sekají v pilníkárnách za studena (obr. 60) ručně nebo strojně. Pilník má buď jeden sek, t. zv. jednoduchý (obr. 61), výhodný pro měkké kovy jako je hliník, zinek nebo ořešák, protože se tolik nezanáší pilinami, nebo má dvě řady seků, zvané sek křížový (obr. 62—63), a toho se používá na ocel, mosaz, měď a litinu. První spodní sek vytvoří dlouhé zuby, druhý (horní) sek dělí jejich ostří na menší


Obr. 55—56. Správné a špatné naražení pilníku do násady.

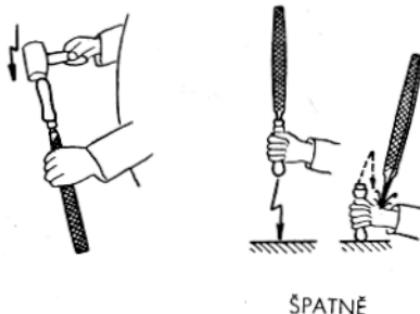

části, aby se při pilování tvořily kratší trásky. Seky mají různý sklon (obr. 63), aby zuby nebyly přerušeny v jedné čáře, aby na předmětu nevznikaly rýhy. Sklon je volen tak, aby se piliny hrnuly na strany. Někdy má obdélníkový pilník jednu stranu bez seků a je jí při práci veden. Jmenuje se pak pilník osazovací.



Obr. 57—58. Správně a špatně naražená násada.

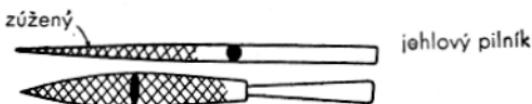

Obr. 59. Malé pilníčky. Dole jehlový pilník jazyčkovitý.

Pro měkké kovy (hliník, zinek) se hodí pilníky s ostřejšími (špičatějšími) zuby, které se zpravidla zhotovují frézováním. Zuby pak mají tvar jako zuby pilky. Protože frézovaný pilník lépe piluje, používá se ho často i na měkké oceli. Je výkonnější než sekany.

Roztřídění pilníků


Podle jakosti a provedení se pilníky dělí na obyčejné a přesné (lepší materiál, přesnější provedení a lepší sek). Podle účelu se dělí na:

Lehké (dříve zvané palcové), na menší třísky.


Těžké (dříve zvané strojnické), na běžné práce; jsou delší než 300 mm.

Uběrací pilníky, na hrubé práce.

Pilníky na pily, trojúhelníkové, k ostření pil.

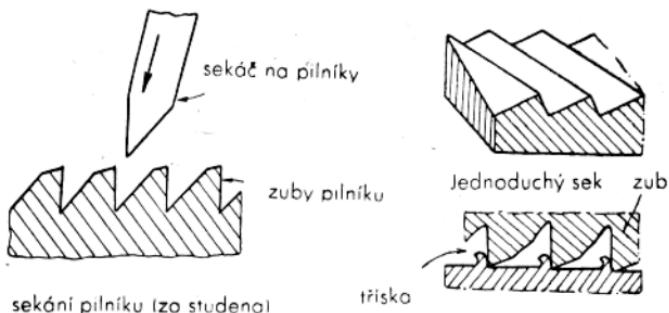

Obr. 60—61. Sekání pilníku a jednoduchý sek.

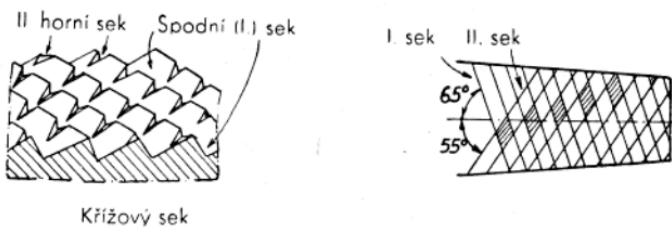

Obr. 62—63. Křížový sek pilníku.

Podle hustoty seků se pilníky dělí na hrubé, polohrubé (bastard), střední, jemné a velmi jemné. Porovnávat se mohou jen stejně dlouhé pilníky. Čím je pilník delší, tím řidší má sekly, ačkoliv se stupeň jeho jemnosti nemění. Přesné pilníky se označují čísla, obvykle písmeny. *Příklad:* Střední sek pilníku; značka podle norem BB. Pilník dlouhý 100 mm má 52 sekly na délku 1 anglického palec (= 25,4 mm); pilník dlouhý 500 mm má jen 22 sekly na 1 palec, ač je sek stále střední.

Názvy pilníků podle tvaru průřezu jsou uvedeny na obr. 64. Lícovací pilník má po celé délce stejný průřez (t. j. stejnou šířku i tloušťku). Většinou jsou pilníky ke konci zúženy.

PRŮŘEZ:

- = obdélníkový
- = čtvercový
- ◀ = trojúhelníkový
- ▼ = nožovitý

PRŮŘEZ:

- = kruhový
- = půlkruhový
- ◆ = mečovitý
- ◆ = jazýčkovitý


Obr. 64. Názvy průřezu pilníku.

Na práce, při kterých by ocelové pilníky příliš trpěly, používáme hrubých pilníků z *brusné hmoty* (karborundum, t. zv. smirkové pilníky). Čistí se jimi odlitky, v nichž jsou zalita písková zrnka, a začiňují se jimi hrany tvrzené litiny. Mechanikové a nástrojaři opravují kalené součásti t. zv. *kamínkem* vhodného průřezu. Pilují (vlastně brousí) za sucha nebo i s chlazením vodou nebo olejem. Aby byly smirkové pilníky lehčí, mají při větších rozměrech dřevěné jádro. Vyrábějí je továrny na brusné kotouče.


V poslední době se stále častěji používá *frézovaných pilníků* (s příznivějším tvarem zubů), o nichž byla už zmínka v předešlém odstavci.

Pilování

Čím tlustší je ubíraná vrstva, tím větší pilník volíme. *Velké pilníky* držíme při práci podle obr. 65—66. Násadu pevně uchopíme, aby se opírala o dlaň, palec zůstane nahore. Pilník tlačíme dopředu a vedeme jej pravou rukou;

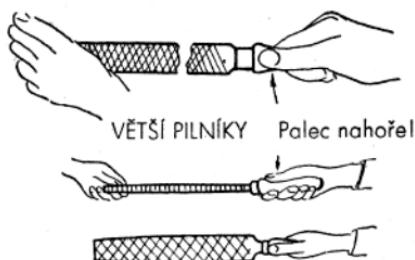


Obr. 65. Jak držíme velký pilník při práci.

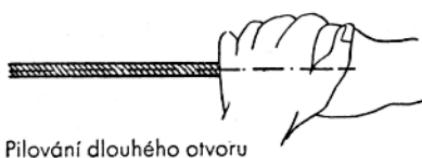


Obr. 66. Držení kruhového pilníku při pilování dlouhého otvoru.

MALÉ PILNÍKY

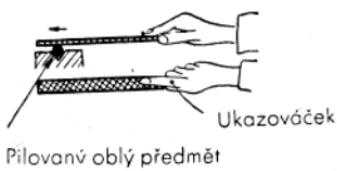

Obr. 67—68. Pilování oblych částí a obtahování (hlazení).

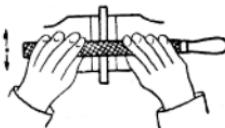


levou dlaní tlačíme mírně na konec a udržujeme tím pilník ve vodorovné poloze. *Menší* pilníky držíme jen mezi palcem a ukazováčkem levé ruky, aby byly vedeny. *Malé* pilníky držíme jen jednotou rukou (obr. 67), s ukazováčkem nahore; druhý konec nanejvýš opíráme prsty. Při obtahování plochy (hlazení) držíme pilník podle obr. 68. Aby ubíral jen malé trásky, bývá při hlazení natíráno křídou, někdy křídou s olejem. Hlazení podle obrázku 68 používáme jen výjimečně na dokončení "přesné plochy". Na soustruhu, obr. 69, přilujeme zřídka, neboť součást nevyjde zpravidla přesně

válcová a spíše se tím pokazí. Pilník klademe poněkud šikmo k ose a mírně tlačíme.


Při ubírání větší vrstvy materiálu si plochu rozdělíme šikmými úkosy na užší části (obr. 70), aby práce postupovala rychleji. Delší plochu nepilujeme po délce (obr. 71), nýbrž napříč, mírně šikmo. Polohu (našikmení)



Obr. 69. Pilování na soustruhu.

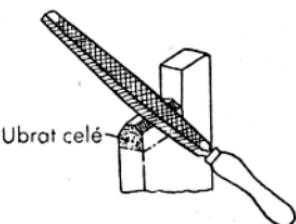

Obr. 70. Ubírání větší vrstvy.

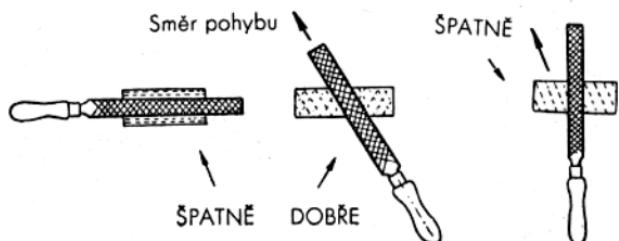

Obr. 71—73. Pilování delší plochy napříč, šikmo.

pilníku občas méníme a stáčíme na druhou stranu, abychom podle rysek na ploše poznali, kde byl materiál ubírány. Pilované plochy se při tom nesmíme dotýkat prsty; nanáší se tím na ni nečistota a olej a pilník pak klouže. Také stůl, kam pilník odkládáme, musí být čistý. Nikdy nesmíme klást pilníky na sebe. Pilníkem pohybujeme při práci vždy jen ve směru jeho délky (obr. 72). Při šikmém posouvání pilníku (obr. 73) přicházejí do záběru nepríznivé úhly zubů a plocha je potrhaná.


Zaoblený konec pilujeme podle obr. 74—76. Po vyznačení obrysu (viz oddíl 11, O rýsování, a obr. 74) seřízneme rohy pilkou (obr. 75). Na hrubo pilujeme vždy napříč (obr. 76), teprve při hlazení pilujeme podle obr. 77. Přitom pohybujeme koncem pilníku vzhůru, nikdy směrem dolů (obr. 78).

Při práci musíme dávat pozor, aby pilník nedřel o kalenou plochu svěrákových čelistí (otupil by se) a aby se násada neuvolňovala narážením do čelistí. Přitom se však snažíme pilovat celou délku pilníku (nepouze prostředkem).


Při pilování máme stát klidně, pohybujeme jen rukama. Hladicího pilníku použijeme vždy jen na dokončení ohrubované plochy, tedy tenké

vrstvy, a na zarovnání. Máme-li ubrat vrstvu tlustší než $\frac{1}{2}$ mm, použijeme vždy hrubého pilníku a teprve potom jemného. Měkké kovy (olovo, cín) nikdy nepilujeme hladicím pilníkem (zanesl by se).

Doporučuje se odkládat pilníky vždy na stejné místo, vpravo od svéráku. Nikdy nepracujte na uvolněném svéráku; trpí tím výkon i přesnost práce;

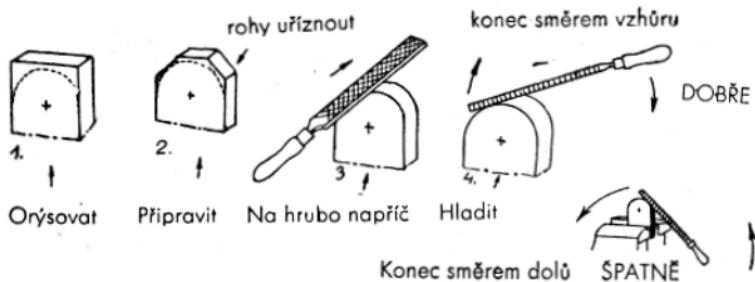

Obr. 74—78. Pilování oblého konce.

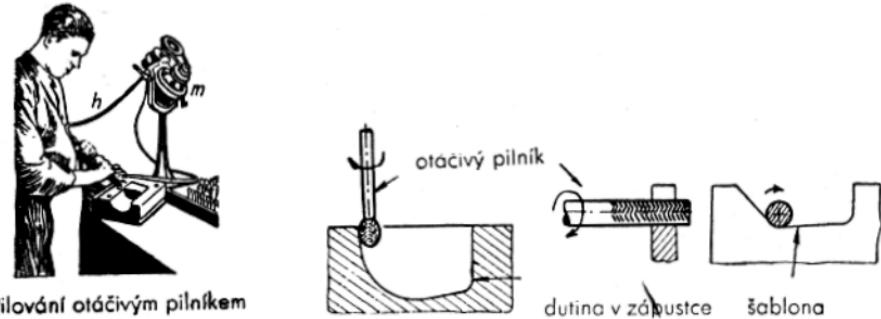

Obr. 79. Strojní pilování otáčivým pilníkem.


vždy přitáhněte napřed svérák šrouby ke stolu. Pro stálé hrubé práce nedvadí, když je svérák trochu níž, než je uvedeno nā obr. 31 v oddílu 7. Nástrojař (šablonář) má naopak mít svérák trochu výše.

Po pilování někdy plochu leštíme smirkovým plátnem číslo 60 až 90, přilepeným na dřevě. Plátno namázneme olejem.

V nástrojárnách se nyní zavádějí pilovací stroje. Pilník je v nich upnut svisle do rámu; prochází otvorem ve vodorovném stole, na který se upíná pilovaný předmět. Jako u pilky posouvá stroj pilníkem nahoru a dolů. Práce je rychlejší a přesnější. Pilovacích strojů se používá hlavně při výrobě řezných matric na prostříhování plechu. Na záplastky, šablony a pilování na nepřístupných místech se někdy používá otáčivých pilníků (obr. 79). Dokončují se jimi vyfrézované dutiny, které se pak vyhladi škrabákem (odd. 17). Pilník bývá často poháněn ohebným hřidelíkem *h* od malého elektromotorku *m*. Všimněte si správného držení otáčivého pilníku podle obr. 79

Údržba pilníků

Když pilník při práci škrábe a zadrhává, vyčistíme jeho zuby mosazným plechem, spilovaným do ostří ve směru horních zubů; potom drátěným kartáčem, jímž pohybujeme opět jen *ve směru horních seků*, nikdy napříč (pilník by se tupil). Hladicí pilníky se úmyslně zanášejí křídou s olejem a na-

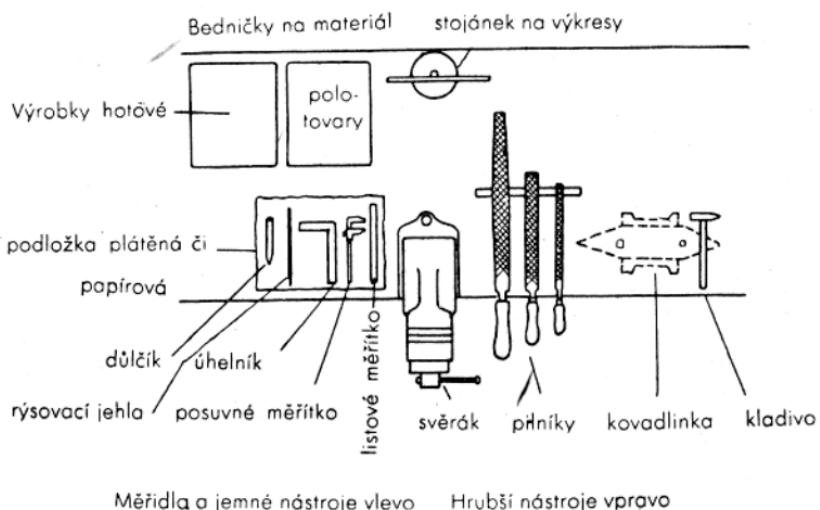

Měřidla a jemné nástroje vlevo Hrubší nástroje vpravo

Obr. 80. Pořádek u zámečnického svéráku.

opak zase do starších pilníků vtíráme dřevěné uhlí, aby lépe řezaly. Zaolejovaný pilník vložíme přes noc do petroleje. Pilník zanesený dřevem se ponorí na delší čas do vody; třísky nabobtnají a snadno se vyčistí. Delší tupé pilníky se posílají do pilníkáren znova vysekat; musí se obrouosit, vyhřívat, sekat a kalit, což je zpravidla dražší než výroba nového pilníku. Proto se tohoto způsobu používá dnes jen výjimečně.

Uvolňuje-li se násada, zatlačíme do ní svitek *navlhčeného* novinového papíru a narazíme znova stopku pilníku. Po vyschnutí pak dobře drží.

Nových pilníků použijeme nejprve na měkké materiály a teprve později jimi pilujeme i tvrdší kov (jinak by se nové, jemné ostří rychle pokazilo). Litinu a výkovky, mají-li hrubý povrch, pilujeme jen staršími pilníky (kůra je tvrdá, může v ní být zalty písek). Na čistý (obroběný) povrch litiny bereme nové, ostré pilníky.

Pořádný dělník má pilníky *srovnány* v přihrádkách podle velikosti; ne-smějí být naházeny na sobě, neboť tím velmi trpí. Před uložením se musí pilník vždy očistit. Starší pilníky dáváme stranou a používáme jich jen na hrubé práce (plochy s okujemi po kování, s kůrou po lití). U nového pilníku


se doporučuje pilovat stále jednou stranou a druhou ostrou stranu šetřit pro případy, kdy na ostrosti zvlášť záleží.

Také u svěráku máme mít nástroje správně srovnány (*obr. 80*). Odkládáme je při práci vždy na určité místo, abychom si na tento pořádek zvykli. Práce se tím zrychlí, pilníky se nepoškodí a nemusíme je hledat. Stachanovci velmi dbají na pořádek na pracovišti, protože jim pomáhá zvyšovat produktivitu práce.

Rašple

Rašplemi pilujeme dřevo, rohovinu a kopyta lépe než pilníkem. Zuby jsou sekány špicí podle *obr. 81*, čímž se podstatně liší od zubů pilníků.

Rašple dělíme na *podkovářské* (*obr. 82*), u nichž na části povrchu je sek

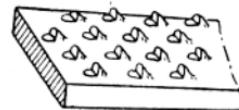


Podkovářská rašple zúžená



Truhlářská rašple půlkruhová



Truhlářská rašple obdélníková

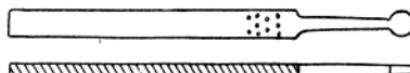

Obr. 81—84. Rašple.

rašplový, na zbytku hrubý sek pilníkový, a truhlářské (*obr. 83—84*); půlkruhová rašple má zpravidla na celém těle sek rašplový, obdélníková má na širokých stranách sek rašplový, na úzkých jednoduchý sek pilníkový. Rašplí pracujeme jako pilníkem; její zuby musíme ještě opatrnejí chránit před poškozením tvrdými předměty.

Jednotkou délky u nás je $1\text{ m} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$, zavedený roku 1799. Ve strojníctví se rozměry udávají *vesměs v mm* a zlomcích milimetru, pro velmi přesná měření až na tisícinu mm (= 1 mikron, 1μ). Čím je součást přesnější, tím je dražší, neboť ji musíme opatrně obrábět a často měřit. *Přesnost je tedy drahá*. Proto děláme přesné jen ty rozměry, u nichž je to nutné. Dělník sám nemůže od oka poznat, který rozměr má být přesný, neboť zpravidla pracuje podle rozkreslených součástí (detailních výkresů, na nichž je nakreslena vždy jen jedna součást a z nichž nepoznáme, jak souvisí s ostatními). Proto se dnes v pokrovových dílnách připisuje požadovaná přesnost k rozměru buď číselně (na př. $\pm 0,1\text{ mm}$), nebo značkami *lico-vací soustavy* (na př. značka $H8$ za průměrem díry). Vznikají tím tolerované rozměry, které budeme probírat později.

Přesných, t. j. drahých měřidel se používá jen tam, kde toho vyžaduje přesnost výrobků. Aby nevznikla chyba, musíme před měřením plochu očistit. Nikdy nesmíme měřit pohybující se součást (na př. otácející se hřídel na soustruhu), protože měřidlo se tím odře. Některé stroje (na př. brusky) mají samočinné měřící přístroje, které měří součást za chodu stroje; jakmile se dosáhne předepsaného rozměru, stroj se jejich působením zastaví.


Měření délek

Dřevěný nebo kovový skládací metr s dělením na mm a na palce je nepřesný; hodí se jen na hrubá měření, ve strojníctví se ho téměř nepoužívá.


Ocelové měřítko z ocelového pásku (*obr. 85*) měří hrubě s přesností asi 0,5 mm. Je-li delší, bývá navinuto jako *pásma* v pouzdře (*obr. 86*). Používá se ho hlavně při montážích transmisí a j. Přesnější jsou tyčová měřítka (stojící svisle, jsou-li ve stojánku); podobají se ocelovému ohebnému měřítku, ale jsou tlustší a mají přesnější, ryté dělení.

Nejrozšířenějším dílenským měřidlem je *posuvné měřítko* (*obr. 87 až 88*). Na posuvné části má stupnice, zvanou *nonius*; vzdálenost 9 mm je rozdělena na 10 dílků. Každý dílek nonia je o 0,1 mm kratší než 1 mm. Umožňuje se tím čtení desetin milimetru. U prvé čárky nonia čteme (vlevo od čárky) celé milimetry; k tomu přidáme tolik desetin, kolikátý dílek nonia se kryje s některou čárkou milimetrového dělení měřítka. Na *obr. 89* je nula nonia za číslem 20 a dvěma dílkami, tedy 22 celých milimetrů. Třetí čárka souhlasí,

tedy ještě tři desetiny; celkem rozměr 22,3 mm. Ostří na ramenech (*obr. 87*) může na př. měřit úzké zápichy. Konce ramen pro měření dutin, značené 5, jsou přesně 5 mm tlusté, takže k rozměru, který přečteme na stupnici, musíme přidat $2 \times 5 = 10$ mm. Někdy bývá v měřítce hloubkoměr (*obr. 88*).

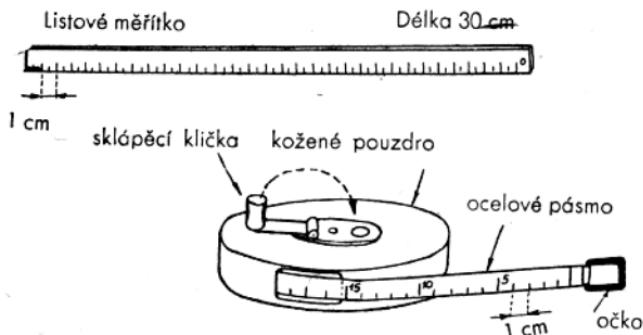

Obr. 85—86. Ocelové měřítko a ocelové pásmo.

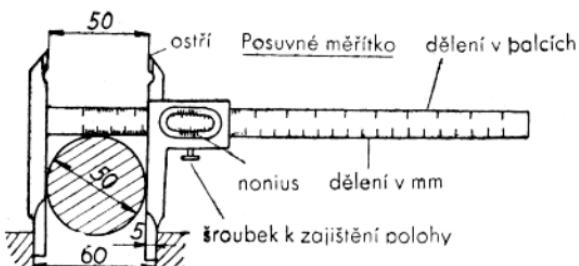


Obr. 87. Obyčejné posuvné měřítko.

Posuvné měřítko se musí chránit dřevěným nebo koženým pouzdrem; nikdy se nesmí válet mezi ostatními nástroji. Měřítko je dobré, dokud mezi sevřenými rameny „nesvítí“ štěrbina. Často stačí ke ztrátě přesnosti pád na podlahu. Když se měřítko ohne, vzniká jeho narovnáváním ještě větší chyba. Hrany ramen musí zůstat ostré. Nejméně jednou týdně posuvné měřítko čistíme měkkým hadrem s olejem. Nikdy je nesmíme čistit smirkovým plátnem! Občas přezkoušíme jeho přesnost na nějakém kalibru nebo mikrometrem.

Hloubku drážek měříme *hloubkoměrem* (*obr. 90—91*), který se podobá posuvnému měřítku.

Mikrometr (*obr. 92*) naměří spolehlivě 1/100 milimetru. Otočením objímky jednou dokola se posune šroub, spojený s objímkou, o $\frac{1}{2}$ mm (někdy o 1 mm). Na šikmém okraji objímky je 50 dílků (někdy 100 dílků, *obr. 93*), takže jeden dílek značí posunutí šroubu s posuvnou čelistí o 1/100 mm. Kolikátý dílek

objímky se stýká s ryskou na milimetrové stupnici, tolik setin milimetru přičteme. Zkušený dělník tak odhadne i půl délku, t. j. 5/1000 mm. Měřený předmět položme rovně mezi čelisti a otáčením objímky přitlačíme posuvnou čelist. Abychom objímku příliš nedotáhli, je u lepších mikrometrů na

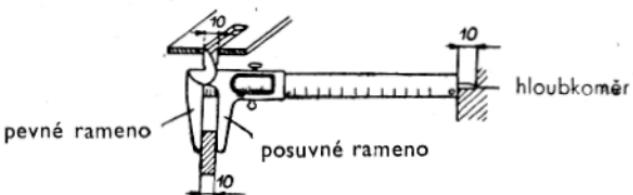

Obr. 88. Posuvné měřítko s hloubkoměrem.



Rozměr: 22,3 mm


Rozměr: 0,1 mm

Obr. 89. Čtení rozměrů na noniu.


kenci řehtačka, t. j. malá ozubená spojka s pružinou. Otáčíme jí prsty; při určitém přitlačení pružina povolí a objímka se dále netočí. Když stojí měřený předmět křivě, je měření nespolehlivé. Často bývá mikrometr upnut ve stojánku (obr. 92), abychom mohli levou rukou držet předmět a pravou přitahovat objímku. Mikrometry se zpravidla vyrábějí pro rozsah měření 25 mm, tedy od 0 do 25 mm, nebo větší od 25 do 50, od 50 do 75 mm atd. Na obr. 93 čteme 15 odkrytých milimetrových dílků, tedy 15 mm; 35. dílek se kryje s ryskou, tedy ještě 35/100 mm. Mikrometr je velmi choustotivý nástroj; musí být chráněn nejen před poškozením a nečistotami, ale i před velkými změnami teploty; ukládá se vždy do dřevěného pouzdra.

Číselníkové úchylkoměry (hodinkové indikátory, obr. 94) jsou přesné jako mikrometr; také měří 1/100 mm tím, že pohyb měřicího hrotu se vhodným převodem přenáší na ručičku. Díly na obvodu číselníku značí setiny milimetru. Úchylkoměrem se měří hlavně nerovnosti ploch. Stojánkem jedeme po rovné rýsovací desce a úchylky od rozměru (hrot jede po ploše) čteme na číselníku. Na soustruhu přiložíme hrot k předmětu, rukou zvolna otáčíme vřetenem, a tím měříme, jaký rozměr součást hází. Do indikátorů nesmí vniknout olej ani voda, jsou velmi citlivé. Vyrábějí se též v přesnějším provedení na měření 1/1000 mm.

Měřicí přístroje v různých úpravách mají zvláštní názvy (viz naše výrobky závodu „Somet“): *Passametr* porovnává vnější průměr součástí se

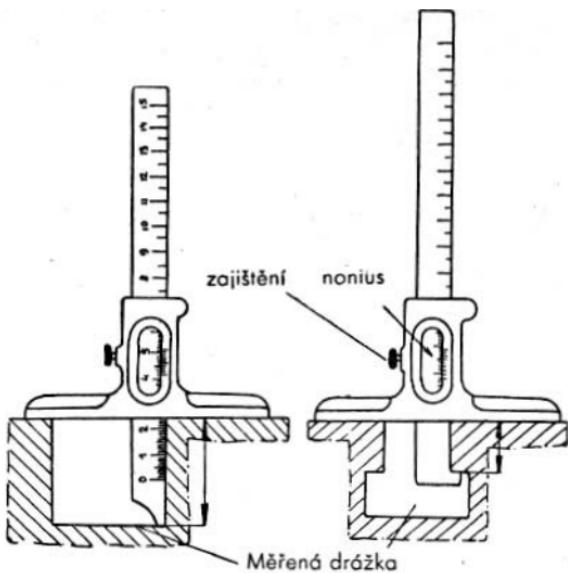


Obr. 90. Hloubkoměry s noniem.

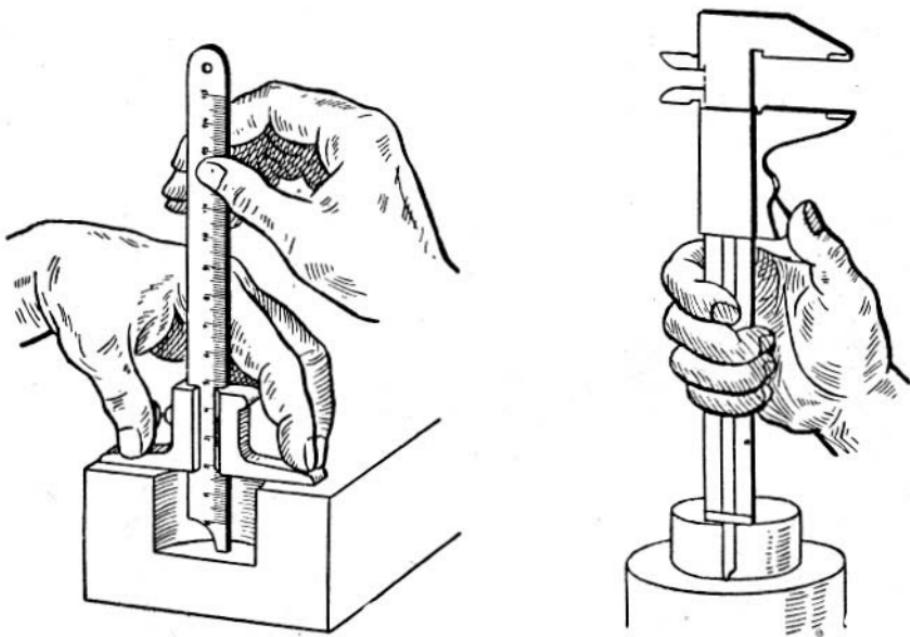

Obr. 91. Postup při měření hloubkoměrem a posuvným měřítkem.


základním kalibrem, na který je nastaven. Používá se ho k měření v seriové výrobě. *Passimetr* se podobá passametru, měří však průměry otvorů. *Orthotest* je přesný úchylkomér s pákovým a ozubeným převodem a s větším

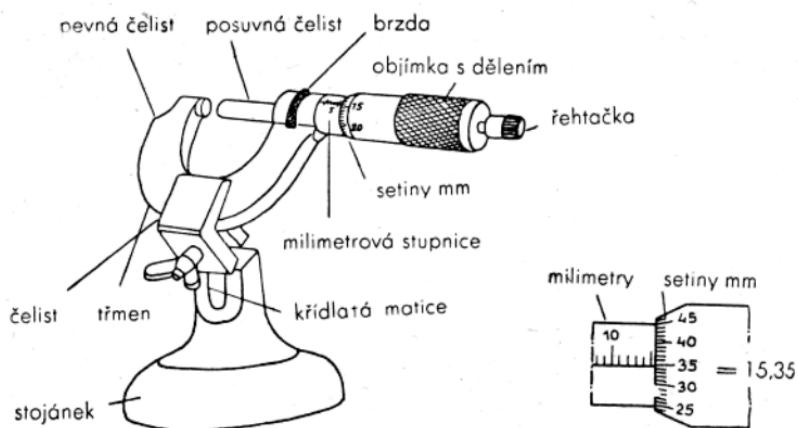

Obr. 92—93. *Mikrometr ve stojánci a čtení rozměru.*

měřicím rozsahem. Používá se ho k měření v hromadné výrobě. *Minimetr* je přesný úchylkomér s převodem pouze pákovým. *Mikrozis* je mechanicko-optický úchylkomér sovětského původu. *Optimetr* je přesný měřicí přístroj (komparátor) k optickému srovnávání rozměrů přesných součástí se základním kalibrem nebo s koncovými měrkami. Používá se řady speciálních konstrukcí (sovětské, Zeiss z NDR a j.). Obrysy součástí se mohou měřit měřicími a kontrolními mikroskopy a promítat projektory (Meopta, Somet, Zeiss a j.).


Nejpřesnějšími měrkami ve strojírenství jsou koncové měrky (u nás vyrábí „Somet“). Jsou to malé, ocelové, dokonale leštěné destičky, přesné nejméně na desetitisícinu mm, různě tlusté. Dá se z nich složit libovolný rozměr. Úplná souprava má asi 100 kusů. Nový jejich název je základní rovnoběžné měrky.

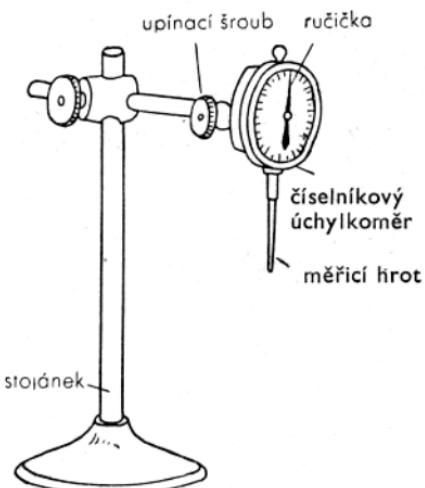


Obr. 94. *Úchylkomér se stojánkem.*

Přenášení délek


Dutinových a obkročných hmatadel (obr. 95—96—97) se dříve často používalo k přenášení rozměrů. Na tyčovém měřítku se nařídil (odměřil) předepsaný rozměr a obráběná součást se pak hmatadlem měřila. Je to vhodné jen pro hrubou práci, těžko naměříme 0,1 mm. V pokrokové výrobě jsou hmatadla nahrazena kalibry a měřicími šablonami.

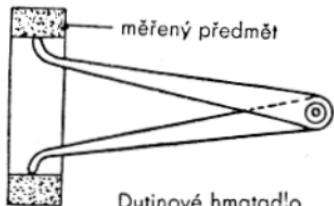

Obr. 95. Dutinové hmatadlo na přenášení rozměrů.

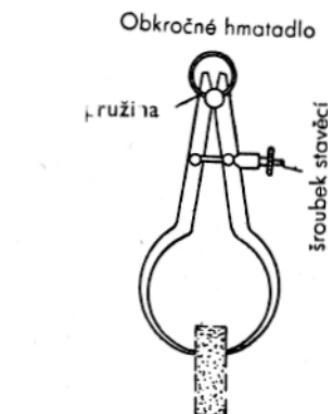


Obr. 96. Obkročné hmatadlo se stavěcím šroubem.

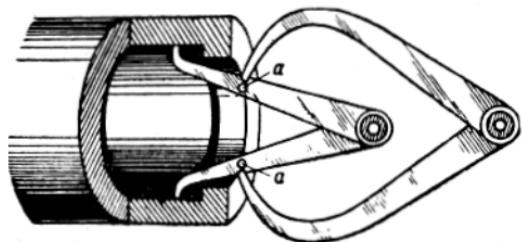

Obr. 97. Měření dutinovým a obkročným hmatadlem na špatně přistupném místě.

Podle obrázku vlevo nejdříve zjistíme, při jaké vzdálenosti čepu *a* je průměr vybrání správný. Tuto vzdálenost vezmeme do obkročného hmatadla a měříme podle obrázku. Podle pravého obrázku měříme tloušťku stěny *b*. Do obkročného hmatadla vezmeme nějaký rozměr, na př. 32 mm. Na měřítce čteme 18 mm, proto $b = 32 - 18 = 14$ mm.

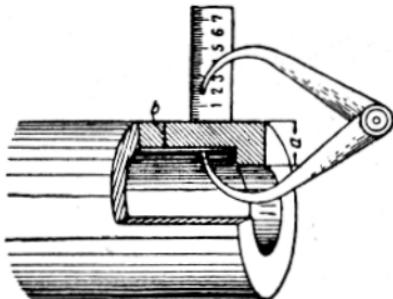


Měření úhlů


Pravý úhel měříme úhelníkem (obr. 102); ostatní úhly nejčastěji univerzálním úhloměrem (obr. 98). Pravítka se noniem a stupnicí nařídí na žádaný úhel a zajistí stavěcí brzdou v pevné poloze. Optické úhloměry vyrábí Meopta, Zeiss a j.

Měření závitů


Velký průměr závitu měříme na př. posuvným měřítkem, malý průměr (jádro) ostřím ramen (obr. 87). Stoupání (vzdálenost profilů závitu, obr. 99) zjistíme přibližně otlačením naolejovaného závitu na papír a jeho změřením

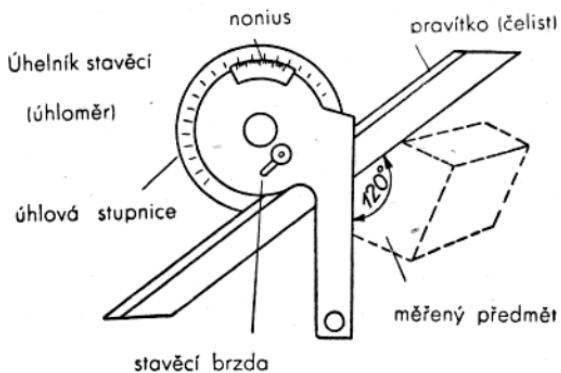

Obr. 98. Universální úhloměr s noniem.

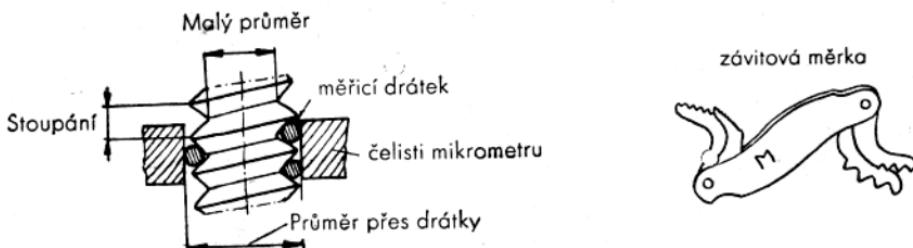

Obr. 99—100. Měření závitu drátky. Závitová měrka.

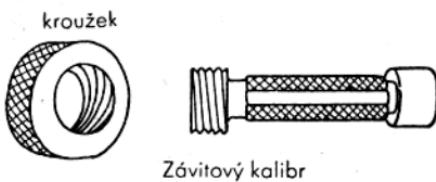

Obr. 101. Normální závitový kalibr s kroužkem.


(na př. v délce 5 závitů), nebo závitovou měrkou (obr. 100). Na každém měrném lístku měrky je vyraženo, jaký závit se jím dá měřit. Blíže o značení závitů viz v oddílu 22. V hromadné výrobě se závity měří závitovými kalibry (obr. 101). Svorník (šroub) kontroluje závitový kroužek (nesmí mít vůli, je to vlastně přesná matice); závit v díře se měří zašroubováním závitového

trnu. Hladkým koncem trnu se zpravidla měří malý průměr závitového kroužku.



Nejpřesněji měříme střední (t. zv. bokový) průměr závitu mikrometrem přes drátky, vložené do závitu (*obr. 99*). Průměr vhodných drátků je určen v technických tabulkách (v příručkách). Zároveň je vypočteno, jaký rozdíl přes drátky se má naměřit u správného šroubu.

Měření rovinosti ploch

Na plochu přiložíme pravítko (úhelník, *obr. 102*) a proti světlu zjistíme, kde vzniká šterbina (plocha „svítí“). Nástrojař, porovnávající častěji plochy (při výrobě šablon), má zvláštní skřínku se žárovkou, zakrytou na horní ploše mléčným sklem; tak zjistí šterbiny lépe než proti příliš ostrému světlu.

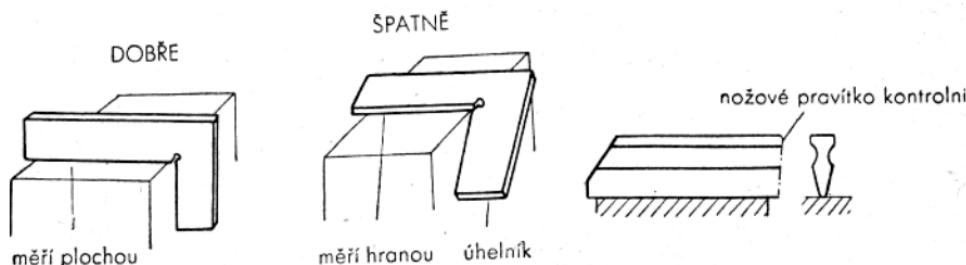

Obr. 102. Proměřování plochy úhelníkem. Obr. 103. Kontrolní vlasové pravítko na plochy.

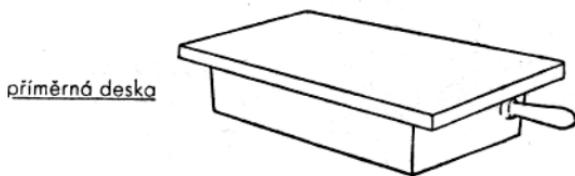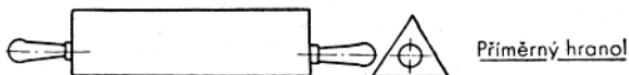


Obr. 104. Příměrný hranol a deska.


Tenká měřítka (na př. úhelník, *obr. 102*) nutno přikládat plochou a ne hrancou, protože mohou být nepatrně prohnuta a měřila by křivě. Pro zvlášť přesné plochy se použije vlasového (nožového) pravítka (*obr. 103*). Větší plocha se měří příměrným hranolem a příměrnou (tuširovací) deskou (*obr. 104*). Desku nebo hranol potřeme nepatrně na př. sazemí v oleji a mě-

řenou plochu k ní přitlačíme a mírně jí pohneme. Na nejvyšších místech, která nutno škrábáním odstranit, se saze otisknou. Blíže je to popsáno v oddílu 17, Zaškrabávání. Přiložný úhelník (*obr. 105*) usnadní také rýsování čar, kolmých k obrysu.

Nejpřesnější leštěné plošky se kontrolují *planparalelní destičkou* ze skla. Má průměr asi 6 cm, tloušťku 8 mm. Její broušené plochy jsou přesně

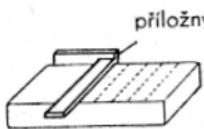

přiložný úhelník

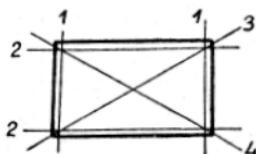

Obr. 105. Rýsování podle přiložného úhelníku. Obr. 106. Směry měření.

rovnoběžné. Položíme ji na dokonale vyleštěnou měřenou plochu. Na té se objeví barevné pruhy (rozkladem světla v duhové barvy — spektrum). Podle tvaru a směru těchto pruhů se určuje přesnost měřené plochy.


Postup při proměřování rovinné plochy: Vyjmeme předmět ze svěráku, držíme jej v levé ruce proti oku a pravou přikládáme na plochu pravítka, jímž měříme. Jak vidíme na *obr. 102*, stojí úhelník úzkou plochou kolmo k předmětu nebo je jen nepatrně skloněn; při větším sklonu (*obr. 102*) není měření správné. Pravítko klademe na předmět vždy celou plochou, nikdy hranou, aby se hrana nepoškodila. Měříme po délce, pak napříč a nakonec v úhlopříčkách, tedy celkem ve směrech 1, 2, 3, 4 (*obr. 106*).

Lícování a kalibry


Strojnická výroba směřuje stále více k výrobě *seriové* (= výroba velkého množství stejných součástí najednou, v serii). Také je výhodné některé výrobky *normalisovat*, t. j. sjednotit v několika velikostí, určit jejich jakost a vlastnosti. Zákazník si nemůže objednat součást, jakou chce; musí volit některou z normalizovaných, ale dostane ji za to levněji a dříve, neboť takové součásti může podnik vyrábět na sklad, bez obav o odbyt. Normalizované součásti (na př. části potrubí, šrouby, nástroje) musí být vyrobeny s určitou přesností, aby jednotlivé díly byly *vyměnitelné* (abychom součást mohli bez přizpůsobování nahradit). Vyměnitelnosti se dosáhlo zavedením *lícování* (tolerancí) a pečlivým měřením mezními kalibry při seriové výrobě.

Tolerance (rozsah dovolené nepřesnosti) určuje, oč může být součást menší nebo větší než jmenovitý (základní) rozměr. Čep na *obr. 107* je $30 \pm 0,5$ mm dlouhý. Značí to podle *obr. 107 B*, že může být dlouhý 29,5 až 30,5, ačkoli při výrobě hledíme, abychom se přiblížili střední míře 30. Jakýkoliv jiný rozměr mezi 29,5 až 30,5 je však stejně dobrý. Čep na *obr. 107 C* má obě úchytky záporné, čili má rozměry 28,5 až 29 mm. Vidíme, že napsaná délka


30 není přípustná; tohoto způsobu psaní se používá, aby se naznačilo, že do mezery 30 zajde tento čep s vůlí nejméně 1 mm. Čep na obr. 108 se má v díře volně otáčet. Je-li průměr díry přesně 40, musí být čep o vůli menší; říkáme, že čep je do díry zalícován s uložením točným. Ze zkušenosti nutno

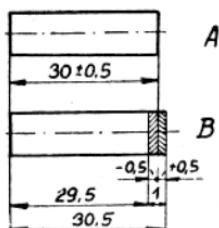

Obr. 107. Vypsané úchylky.

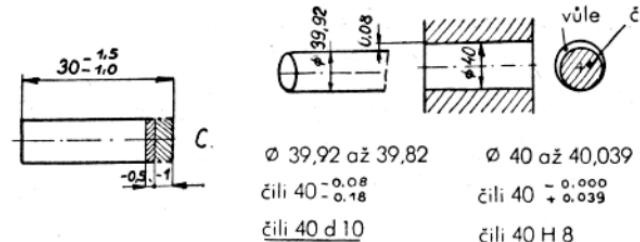

Obr. 108. Volně točné uložení.

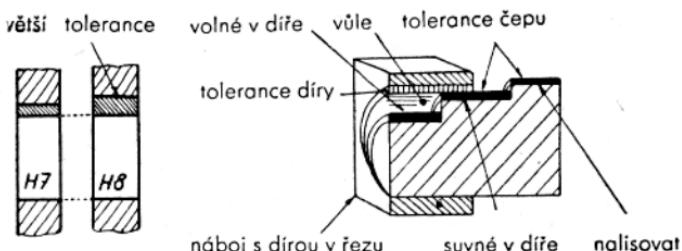

Obr. 109. Soustava jednotné díry.

určit, jak veliká má být vůle, aby se čep točil, ale zbytečně neviklal. Zde na př. stačí vůle 0,08 mm čili čep má průměr 39,92 mm.

Díru ani čep nemůžeme vyrobit naprosto přesně. Nutno u nich připustit malé dovolené úchylky, nepřesnosti; u díry na př. 0,039 mm, u čepu 0,1 mm, takže čep a díra mají rozměry udané na obr. 108. Místo číselně vypsaných úchylek se připíší za rozměr lícovací značky (v tomto případě *d10 a H8*). Tyto značky jsou sestaveny v tabulkách mezinárodní lícovací soustavy ISA, které u nás vydala Československá normalizační společnost jako normu ČSN 1226—1936.

Stupně přesnosti (stupně lícování). Lícovací soustava ISA má 16 stupňů přesnosti, které se označují 1 až 16 za značkou uložení. Stupeň 1 je nejpřesnejší (s nejmenší tolerancí), lícovací stupeň 16 je nejhrubší (s největší tolerancí). Stupně 1 až 4 se používají při výrobě přesných měřidel a přístrojů, stupně 5 až 6 v jemné mechanice, u dílenských kalibrů a přesných obráběcích strojů, stupně 7 až 11 ve všeobecném strojníctví, stupně 12 až 16 pro hrubě obroběné nebo i neobroběné části, výkovky a j.

Vzájemný vztah dvou součástí nebo jejich spojení nazýváme *uložení*. Známe tato uložení: hybná (volná), nehybná (lisovaná) a přechodná (v těch se může vyskytnout vůle i přesah). V normě ISA je celkem 21 uložení, pro všeobecnou potřebu ve stavbě strojů jsou doporučena jen některá.

Lícovací soustavy. Bud se pro všechna uložení volí stále stejný průměr díry a podle uložení se mění průměr hřídele (t. zv. soustava *jednotné díry*, díra vždy H), nebo se ponechá hřídeli pro všechna uložení téhož stupně lícování stále stejný průměr a podle uložení se mění průměr díry (t. zv. soustava *jednotného hřídele*, hřidel h). Mohou se však sdružovat různé díry a hřídele.

Označování lícovaných rozměrů. Hřídele se značí malými, díry velkými písmeny za kótou. Za písmeno připíšeme stupeň lícování; tak vzniká *lícovací značka*; a , A značí největší vůli, z , Z značí největší přesah; $30f8$ = hřidel pro točné uložení ve stupni lícování 8, v soustavě jednotné díry. $30H11$ = jednotná díra ve stupni lícování 11 a díra pro smykové uložení v soustavě jednotného hřídele h .

Význam písmen a číslic přečteme v tabulkách lícovací soustavy:

Míry v mikronech (μ); $\mu = 1/1000$

Rozsah průměrů v mm	Jednotná díra	Uložení hřidele					
		Lisované	Lisované	Narážené	Suvná	Smykové	Volné točné
přes do	$H8$	$s7$	$r7$	$m7$	$j7$	$h8$	$d10$
10—18	0 +27	+46 +28	+41 +23	+25 + 7	+12 — 6	0 —27	— 50 —120
18—30	0 +33	+56 +35	+49 +28	+29 + 8	+13 — 8	0 —33	— 65 —149
30—50	0 +39	+68 +43	+59 +34	+34 + 9	+15 —10	0 —39	— 80 —180

Sovětská lícovací soustava se liší od naší soustavy.

Příklad: Při opravě stroje se má nalisovat do díry čep průměru 35 mm. Jaké tolerance bude mít čep a díra? Ve všeobecném strojníctví používáme soustavy jednotné díry $H8$, podle předešlé tabulky. Silně lisovaný spoj značen $s7$, díra $H8$. Předepišeme tedy na výkres:

Díra $35H8$; čep $35 s7$.

Tím je úloha vyřešena. Dělník si vyzvedne z výdejny nářadí kalibry (záležkový 35 $H8$, třmenový 35 $s7$) a jimi díru a čep měří. Chceme-li vidět, jaké jsou v tomto případě vyčíslené mezní hodnoty, použijeme posledního řádku tabulky, rozsah od 30 do 50. U díry $H8$ čteme 0 a $+39$; značí to -0 a $+39$ tisícin mm, tedy tento rozměr:

$$\text{Díra } 35 H8 = 35 \begin{matrix} +0,039 \\ -0,000 \end{matrix}, \text{ t. j. } 35,000 \text{ až } 35,039 \text{ mm.}$$

U čepu pod s7 čteme +68 a +43; značí to 68 a 43 tisícin; obojí přičítáme, takže rozměr

$$\text{Čep } 35 \text{ s7} = 35 \begin{array}{l} +0,068 \\ +0,043 \end{array}$$

Čep tedy může mít rozměr 35,043 až 35,068 mm; rozdíl mezi těmito dírami (0,025 mm) je výrobní tolerance (značená číslem 7).


Příklad: Čep 20 j7 by zašel do díry 20 H8 posuvně; jeho průměr je

$$20 \begin{array}{l} +0,013 \\ -0,008 \end{array}$$

a může tedy ležet mezi rozměry 19,992 až 20,013 mm.

Jak se měří kalibrem

Rozměry, jejichž výrobní tolerance jsou dány značkami lícovací soustavy, se měří kalibry, které mají stejně značky jako míra na výkrese. Proto dílna musí mít na skladě obrovské množství kalibrů na běžné rozměry a uložení a konstrukční kancelář má seznam těchto kalibrů, aby nepředpisovala

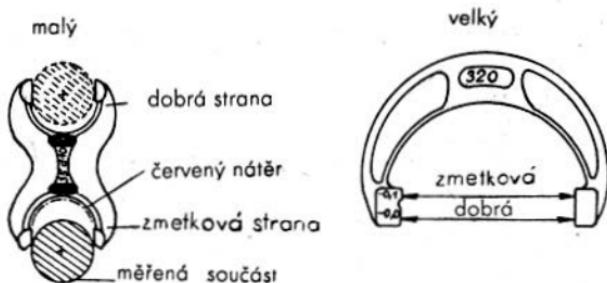


Obr. 110—111. Mezní kalibry třmenové na měření čepů.


tolerované rozměry, na něž kalibry nejsou. Velké podniky mají takto v kalibrech investováno mnoho milionů korun.

Vnější rozměr měříme kalibrem *třmenovým* (obr. 110—111), díry a vnitřní rozměry kalibrem *válečkovým* (obr. 112). Kalibr má zpravidla dvě měřicí strany; dobrá musí jít vždy do součásti nebo přes ni bez násilí (součást na soustruhu musí být při měření v klidu!). Zmetková strana se nesmí dát vsunout do součásti nebo přes ni, smí nejvýš jen malíčko zachytit. Pak je rozměr dobrý, leží v tolerancích. Zmetková strana kalibru je značena červeným nátěrem. Kalibry pro větší rozměry jsou upraveny jinak (obr. 111—113), aby nebyly příliš těžké. Měřicí plošky kalibrů jsou zakaleny, aby déle vydržely. Nikdy nesmíme kalibr tlačit násilím na součást, poškozuje se tím a výsledek měření stejně je nepřesný.

Menší dílny si nemohou zařizovat na všechny rozměry kalibry z výkovků podle obr. 110—113; nahrazují je často jen kalenými měrkami z ocelového plechu (obr. 114). Prodloužená spodní čelist usnadní zasouvání součásti.

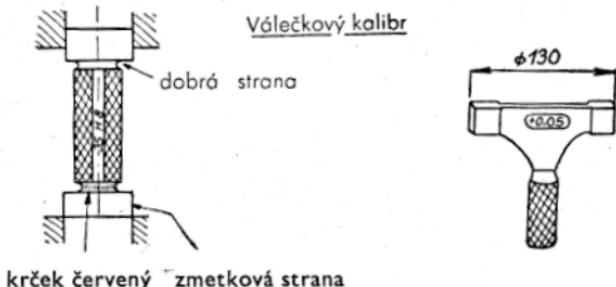

Obr. 112. Válečkový kalibr mezní. Obr. 113. Plochý kalibr, dobrá strana.

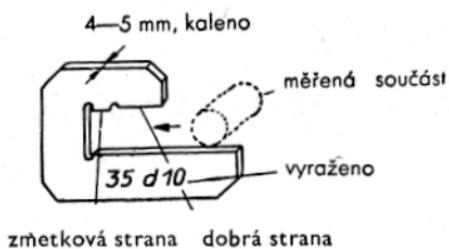

Obr. 114. Pomocné toleranční měřidlo.




Obr. 115. Jak se měří kalibry.

Pro menší rozměry dodávají výkovky třmenových kalibrů speciální továrny; jsou pak výhodnější a někdy i levnější než měrka (obr. 114).


Při měření držíme kalibry podle obr. 115.

11. ORÝSOVÁNÍ

Materiál (výkovek nebo odlitek) se před obráběním *proměřuje*, aby se zjistilo, má-li správné rozměry; orýsováním nakreslíme obrysy součástí, podle nichž se bude zhruba obrábět. Podložkou při rýsování je rýsovačská

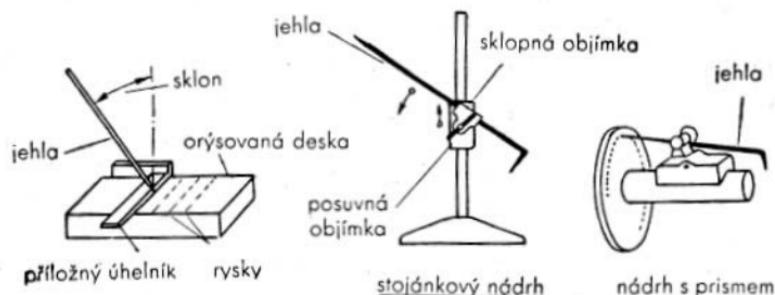


Obr. 116—117. Rýsovačské nářadí.

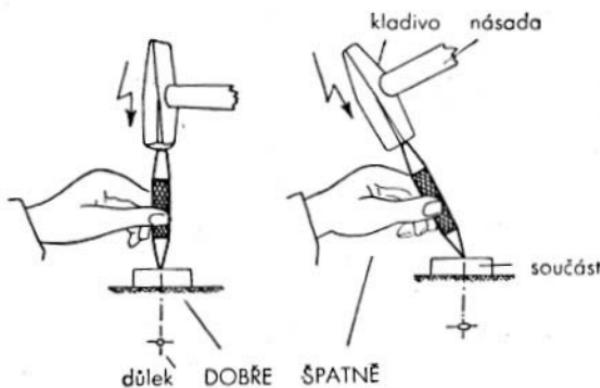


Obr. 118—119. Dobrý a špatný důlek.

deskou; je to litinový, dokonale rovný stůl, na který součásti postavíme a podložíme, aby pevně stály. Rýsuje se ocelovou jehlou, která má kalený hrot. Zpravidla bývá jehla ve stojáku (*obr. 116 až 117*); vzniká tím *stojánkový nádrh*.

Aby čáry byly lépe znatelné, potíráme větší litinové součásti před orýsováním roztokem křídy ve vodě (ocelové součásti roztokem modré skalice). Po usušení se na povrchu utvoří bílý nebo hnědý povlak, na němž dobře vyniknou i jemné rysky.

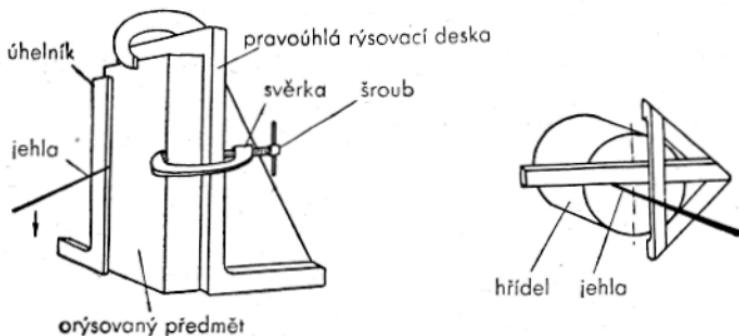

Obr. 120—121. Příprava pro orýsování.

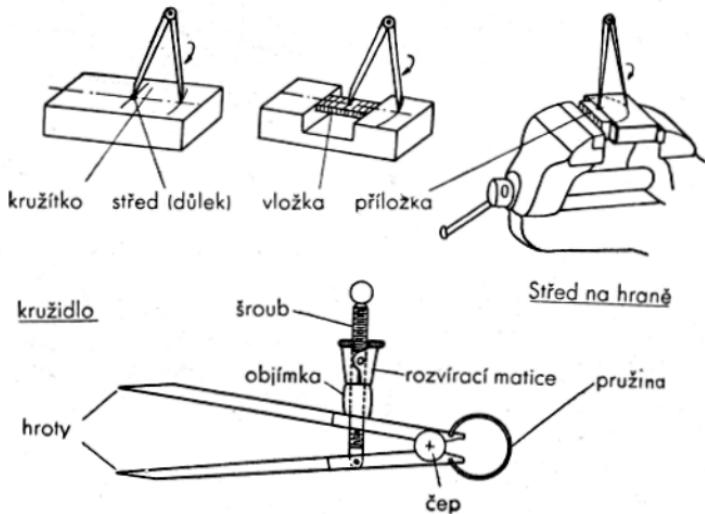



Obr. 122. Kružítko a práce s ním.

Průběh čar, hlavně poloha středů a rohů se pojistí malými důlkami, které se vyrážejí důlčíkem (obr. 118). Jeho hrot nesmí být příliš špičatý, aby déle vydržel. Při práci se důlčík musí nasadit rovně, kolmo k povrchu; jinak by „rozehnal“ důlek na stranu (obr. 119).


Rovné čáry se rýsují podle pravítek nebo úhelníků (obr. 116, 120), opřených buď o základní obroběnou plochu součásti, nebo o rýsovací desku.

Hledac středu (obr. 121) usnadní vyhledání středu na čelní ploše hřidelů (pro navrtání důlků k upínání do hrotů na soustruhu).

Kružnice a oblouky rýsujeme kružítkem (obr. 122). Kružítkem také přenášíme přesnější vzdálenosti, odměřené na ocelovém měřítku (obr. 123A).

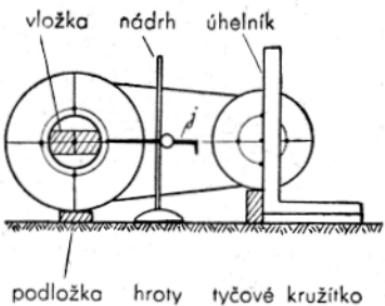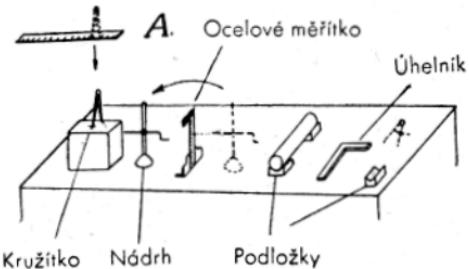

Obr. 123. Nářadí na rýsovaci desce.

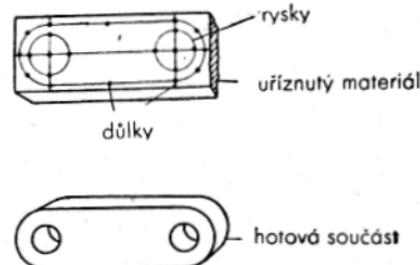

Obr. 124. Postup při orýsování.


Obr. 125. Orýsování odlitku klyky.

Pružina drží ramena lepších kružidel stále rozevřená. Stahuje se k sobě maticí šroubu. Pro rychlé rozvírání je matice rozvírací; sblížením hrotů se uvolní objímka, svírající matice na šroubu. Můžeme pak bez šroubování posouvat matice po závitu. Na obr. 124 je příklad orýsování táhla se dvěma dírami, na obr. 125 příklad orýsování klyky; vzdálenost c nutno vypočítat z rozměrů a , b a nanést kružítkem. Je-li $a = 10$, $b = 300$, je délka $c = 300,17$ mm.

Rýsovačské nářadí se má udržovat v nejlepším stavu. Hrany úhelníků a pravítka musíme chránit před poškozením; často ztrácejí přesnost už pádem na podlahu. Jehly se musí často brousit. U stojánkového nádrhu očistíme před prací vždy dosedací (spodní) plochu podstavce a dotáhneme pevně všechny šrouby, aby se jehla nepohnula. Úhelníky občas přezkoušíme podle nového úhelníku.

Důlky, číslice, značky razíme na dobře (tvrdě) podložených součástech různými razidly s čísly a abecedou. Nejprve narýsujeme slabě čáru, aby

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

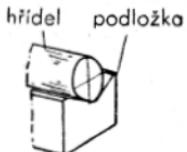

Obr. 126. Podložení hřidele při orýsování


značka byla rovná. Kolmo k ploše (na čáru) písmeno nasadíme, malým ostrým úderem kladiva slabě vyrazíme a prohlédneme. Je-li rovne, nasadíme razidlo znova a vyrazíme přiměřeně silnou ranou. Válcové části musí být podloženy pod místem, kde razíme, podobně jako na *obr. 126.*

12. VYKLEPÁVÁNÍ

Když klepneme na rovný plech oblou hlavou paličky a údery se ve spirále blíží k obvodu (obr. 128), vytvoří se z plechu mělká miska. Tento postup je příliš pracný; proto zpravidla vyklepáváme na podložce z tvrdého dřeva



Obr. 127—128. Vyklepávání na podložce a údery ve spirále.

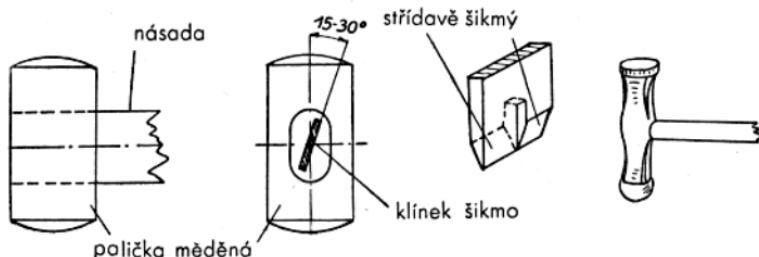


Obr. 129. Vyklepávací palička a její uklínování. Tepací kladívko na plech.

nebo olova (tlusté alespoň 10 cm) podle obr. 127. Nejprve vyklepáme okraj, potom střed. Dá se tak postupně vyklepat i hluboká nádoba. Levněji a rychleji se mohou tyto součásti vytlačit na kovotlačitelském soustruhu. Přesto nutno klepání nacvičit, neboť se někdy bez něho neobejdeme (u velkých součástí, v karosářství, při výrobě vzorků a plechových krytů). Složitější díly dnes raději svařujeme z částí; přechod poněkud zarovnáme klepáním a obrousíme, aby byl povrch čistý.

Palička z mědi, olova, dřeva nebo tvrdé gumy (obr. 129) je na násadě pojištěna šikmo naraženým ocelovým klínkem.

Vyrovnávání páskové oceli vyklepáváním ukazuje obr. 130.

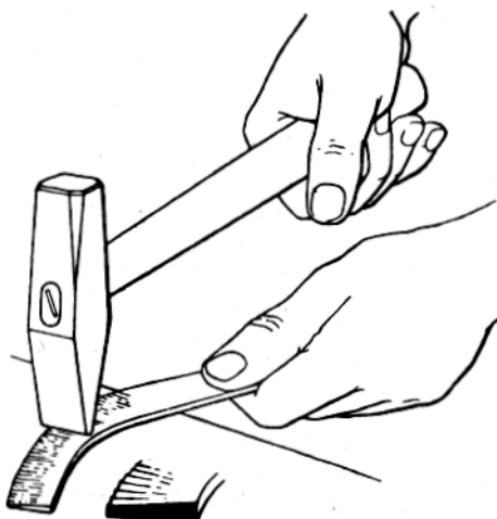


Obr. 130. Ohýbání páskové oceli na stojato vyklepáním jedné strany nosem kladiva.


Můžeme pracovat buď za tepla, nebo za studena, je-li ocel měkká a ohyb mírný.

13. ROVNÁNÍ (VYROVNÁVÁNÍ)

Mírně pokřivené součásti se musí opatrně vyrovnat, aby se nepoškodil jejich povrch. Přiložením pravítka zjistíme křivost, součást položíme na tvrdou podložku a vyrovnáme ji paličkou (*obr. 131*). Protože bude pružit,

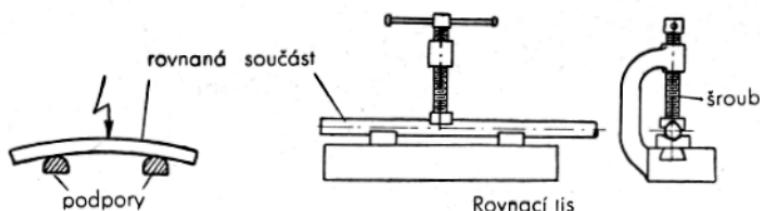

Obr. 131. Vyrovnávání prohnutím.

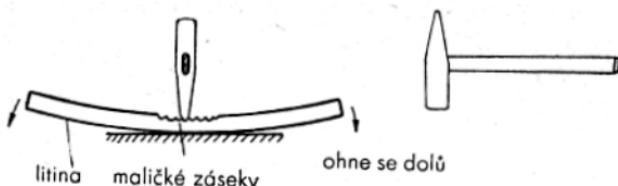


Obr. 132. Vyrovnávání záseky otupeným sekáčem.

musíme ji nepatrně prohnout dolů. Většinou rovnáme na malých rovnacích lisech (*obr. 131*), aby se součásti nepoškodily (hlavně delší kalené nástroje, které se při zakalení trochu pokřivily).

Velké a dlouhé součásti s velkým průřezem, které se budou ještě dále obrábět, vyrovnáme velmi snadno malými záseky sekáčem podle *obr. 132* na vyduté straně. Tento postup se osvědčuje

hlavně u litinových součástí, které by se při použití jiného způsobu snadno zlomily. Záseky se prodlouží horní povrch, a tím se součást narovná.

K vyrovnávání plechu je třeba zručnosti, neboť nesmíme nikdy tlouci přímo na křivá (vyboulená) místa, nýbrž vedle

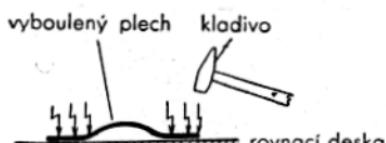


Obr. 133. Vyrovnávání plechu.


nich (obr. 133). Plochou kladiva klepneme kolem vybouleného místa; tím se plech napne a vyboulení se ztratí. Větší tabule plechu se rovnají strojně, řadou válečků, mezi nimiž se plech prohněte. Také drát se rovná mezi válečky nebo protažením průvlakem. V dílnách, kde se musí materiál častěji rovnat, se vyplatí speciální stroje, neboť ruční rovnání je drahé a nepřesné.

14. OHÝBÁNÍ

Ocel, kterou v dílně zpracujeme, je dodávána hutí vyválcovaná do vhodných tvarů (tyčí, plechu, úhelníků a j.). Válcuje se za tepla z velikých kusů, zvaných *ingoty*, které vzniknou litím oceli (na př. ze Siemens-Martinovy peci) do kovových forem, zvaných *kokily*. Postupným válcováním se v oceli

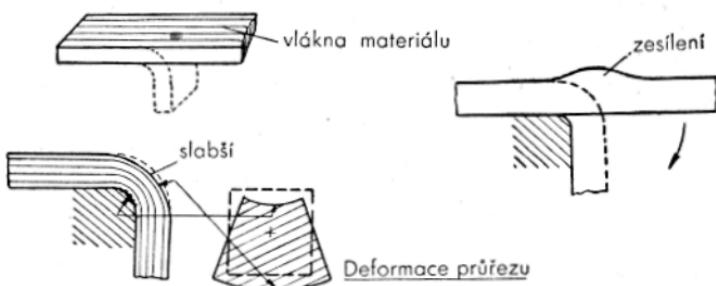

Obr. 134—135. Ohýbání přes roh.

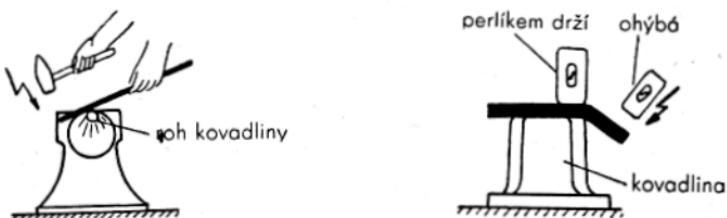


Obr. 136—137. Ohýbání na kovadlině.

vytvorí *vláknitý sloh*; částice (krystaly) jsou prodlouženy ve směru délky (obr. 134). Při ohýbání musíme vždycky dbát, aby i v ohnuté součásti probíhala vlákna po délce. Ohnutím přes malý poloměr se vnější vlákna vytahují a součást se v ohybu zeslabí. Má-li průřez zůstat stejný jako v rovných koncích, musí se před ohnutím vykovat zesílení podle obr. 135. Je to drahé, a proto se tohoto způsobu užívá jen u důležitých součástí většího průřezu.


Tyčový materiál ohýbáme přes roh nebo hranu kovadliny podle obr. 136 a 137 za studena nebo za tepla. Má-li velký průřez a je-li krátký, nemůže se držet v ruce; buď se upíná do kovářského svéráku, nebo se přidržuje na kovadlině perlíkem (který drží pomocník) podle obr. 137. Při větším počtu

stejných součástí se materiál musí ohýbat podle šablony, nejlépe v pákovém přístroji, kladkou, podle obr. 138. Konec ohýbané tyče je upnut, pákou tyč ohneme; kladka zmenšuje tření.

Tyčový materiál menšího průřezu ohýbáme ručně ve svéráku (obr. 139). Je-li ohýbaný konec krátký, můžeme nasazením trubky délku pro ohyb

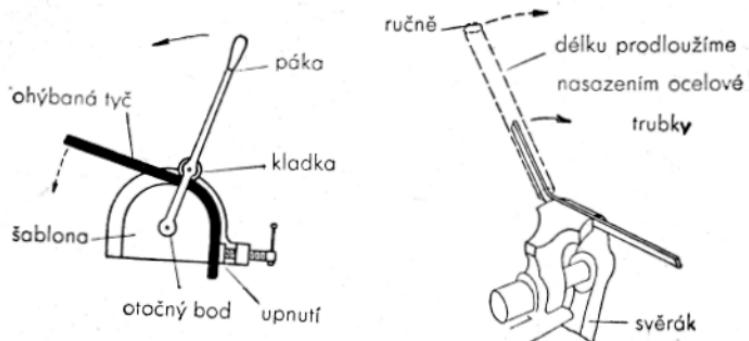

Obr. 138—139. Ruční ohýbání v přístroji a ve svéráku.

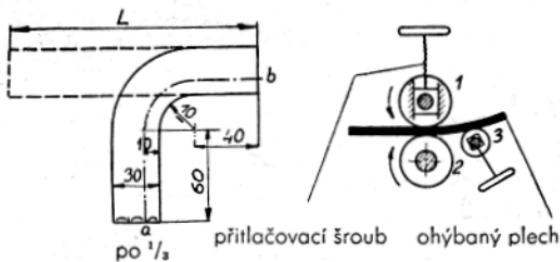


Obr. 140. Ohnutá součást. Obr. 141. Ohýbací válce.

zvětšit; tlustší a tvrdý materiál před ohýbáním ohřejeme. Ostřejší roh doklepneme mírnými údery kladivem nebo paličkou (u plechu). Přitom je dobré vložit do čelistí svéráku plechové vložky (obr. 34), aby byly chráněny hrany čelistí.


Délka použitého materiálu se počítá na vláknou v první třetině tloušťky, označeném a , b na obr. 140. Úhelník na obr. 140 musí mít délku $L = 60 + (\frac{1}{4} \text{ kruhu s poloměrem } 20) + 40 \text{ mm} = 60 + \frac{1}{4} \cdot 2\pi r + 40 = 60 + \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 20 + 40 = 60 + 31,4 + 40 = 131,4 \text{ mm}$; volíme asi 132 mm.

Plech v tabulích (tlustší) se při výrobě kotlů ohýbá jen strojně, mezi třemi válci (obr. 141). Válce 1, 2 jsou k sobě přitlačeny a podávají tabuli; válec 3 ji ohýbá.

Okraj plechu se ohýbá ručně, kleštěmi se širokou hubou (*obr. 142*) v klemání, u větších tabulí ručními přehýbacími stroji (*obr. 143*). Plech je otočnou čelistí ohýbán kolem hrany pevné čelisti. V klemání se používají lemovacích (obrubovacích) strojků (*obr. 144*) na výrobu obrub při dnech nádob, zaválcování drátů do okraje a j.

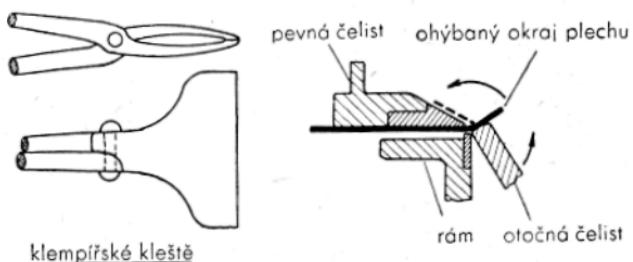

Obr. 142. Klempířské ohýbací kleště. Obr. 143. Ohýbačka na plech.

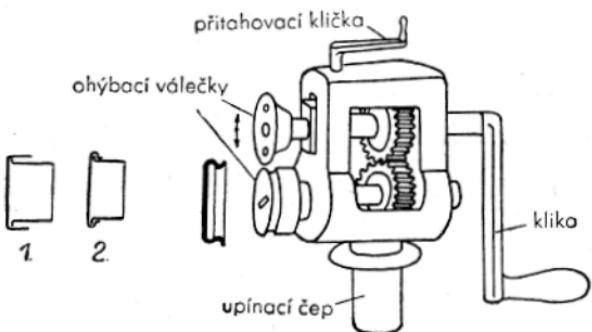


Obr. 144. Obrubovací strojek.

Větší počet stejných součástí ohýbáme v *ohýbacích* nástrojích (*obr. 145* a *146*), které pracují zpravidla na ručním lisu. Patrice je upnuta za čep do beranu, matrice je připnuta za okraje podložky na stůl lisu. Čím ostřeji vyrazíme rohy, tím přesnější je výlisek a tím méně pruží po vyjmutí z matrice. Patrice i matrice jsou kaleny a napuštěny.


Trubky menších rozměrů a s tlustší stěnou (na př. řídítka jízdního kola) ohýbáme za studena jako plné tyče. Do svéráku se upne tyč se zaobleným koncem, na niž se nastrčí ohýbaný kus trubky. Za druhý konec trubku trochu ohneme, malíčko povytáhneme a opět ohneme. Tak se pokračuje, až je ohyb hotový. Malé měděné trubky se ohýbají jako dráty.

Při větším průměru a tenčí stěně by se průřez křivil; trubku musíme vyplnit na př. jemným, suchým pískem (konce ucpeme dřevěnými zátkami)

a v místě ohýbu ji nahřejeme. Výhodnější je ohýbání za studena (povrch zůstane čistý); trubka se vyplní snadno tavitelným kovem nebo se do ní nasune hustě vinutá pružina z ocelového drátu. Dobře vyhovuje slitina

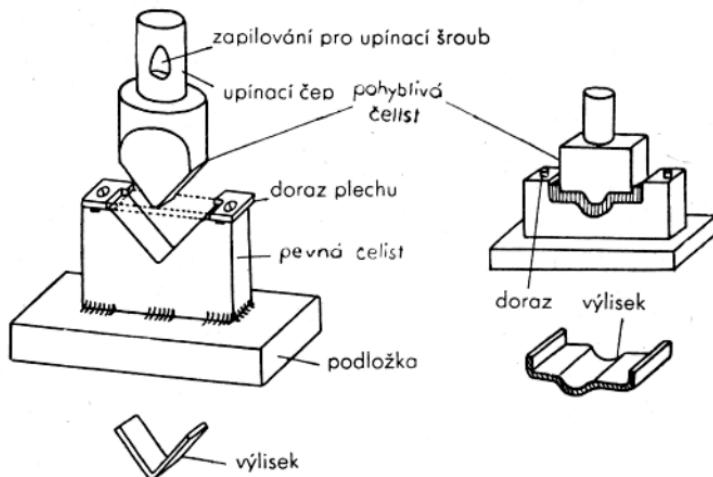

Obr. 145—146. Ohýbačky na lisy.

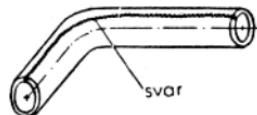


Obr. 147. Ohyb svařené trubky.


49,4% vismutu, 27,7% olova, 12,9% cínu, 10% kadmia, která se taví při 71 °C. Roztaví se tedy v teplé vodě, nalije se do trubky a po ohnutí se snadno vytaví teplou vodou nebo parou. Svařenou (závitovou) trubku (zvanou dříve plynová) nutno ohýbat podle obr. 147, aby byla ve svaru co nejméně namáhána.

15. VINUTÍ PRUŽIN

Pružiny se vinou z tažených ocelových drátů (strun) ve skřipci, v ručních přístrojích (obr. 148 a) nebo nejčastěji na soustruhu (s ručním otáčením vřetena). Pro pružinu se musí upravit trn, který má menší průřez, než je

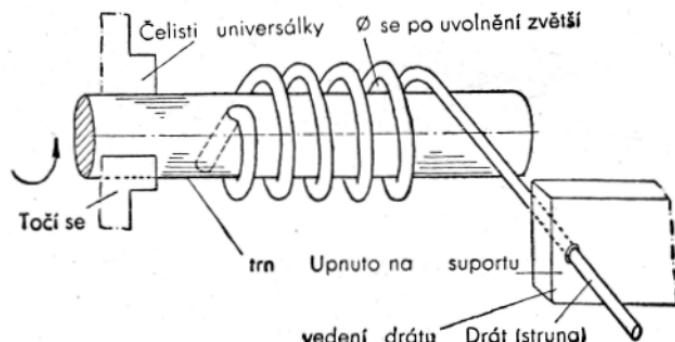


Obr. 148. Vinutí pružiny na soustruhu.

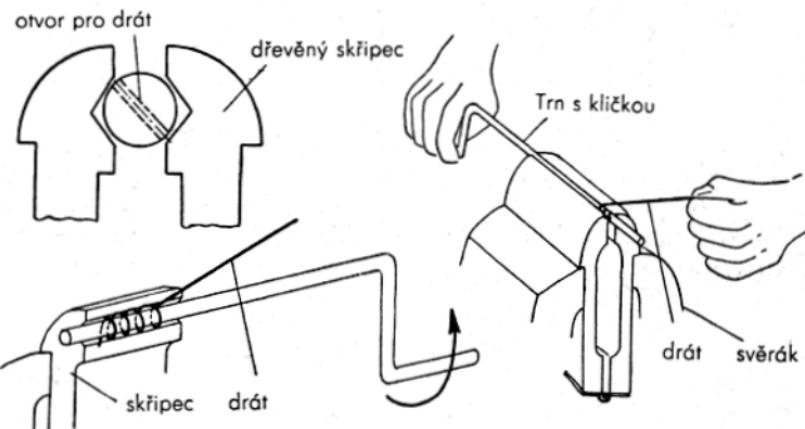

Obr. 148a. Vinutí pružiny ve skřipci, ručně.

vnitřní průměr vinuté pružiny (průměr pružiny se trochu zvětší). U konce trnu vyvrtáme dírku, do níž se drát zastrčí a ohne, aby držel. Trn upneme do skřipce ve svěráku nebo do skličidla na soustruhu (delší trny se upínají

mezi hroty). Do suportu upneme kousek oceli s drážkou nebo dírkou, jíž bude drát veden. Upravíme převody (výmennými ozubenými koly nebo v převodovce soustruhu) tak, aby se stoupání pružiny rovnalo posuvu suportu. Zapneme automatický posuv a zvolna točíme vřeteníkem (ručně nebo zapojením předlohy, aby běžel pomalu); drát je přitom veden dírkou

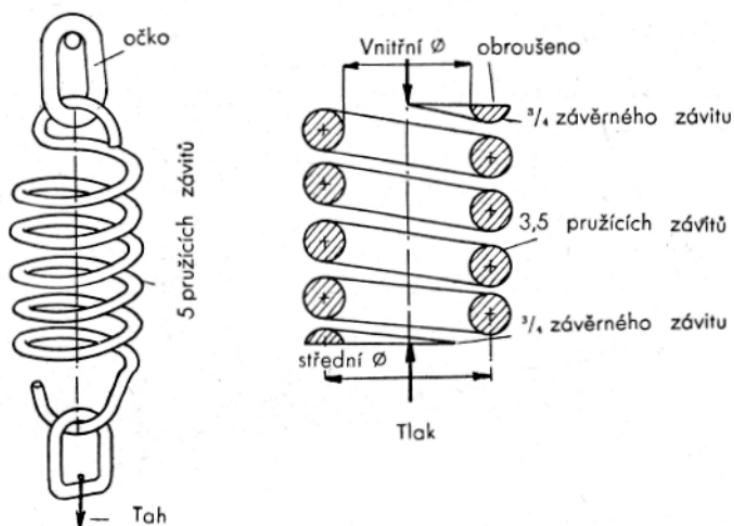

Obr. 149—150. Tažná a tlačná pružina.

U tlačné nejsou poslední závity přihnuty.

v oceli na suportu a napínán rukou (mírným ohnutím), aby k trnu dobré přiléhal. Suport dá pružině rovnoměrné stoupání (obr. 148).

Při ručním vinutí ve svěráku (obr. 148 a) se první závity pružiny otisknou do dřevěného skřipce, čímž vznikne vedení pro drát (trn postupuje s pružinou). Je to vhodné jen pro tenké dráty, jinak vždy použijeme soustruhu.

Po navinutí předepsané délky drát odstřihneme; předtím otočíme vřetenem o několik otáček zpět, aby se odstranilo napětí v pružině. U tažné pružiny upravíme na koncích očka pro závěs, u tlačné plochými kleštěmi přihneme poslední závity, aby sedely na sobě (obr. 149—150) a konce obrousíme do roviny kolmo k ose. Podle předpisu pak pružinu kalíme nebo napustíme, často jen v plynovém plameni (na př. na modrou barvu).


Závity tažné pružiny, není-li zatížena, mohou dosedat na sebe. Někdy se předpisuje, aby na sebe dosedly s předpětím, t. j. aby tlačily na sebe, takže délka pružiny se nemění, dokud tah nepřestoupí velikost předpětí. Dosáhneme toho tím, že drát pružiny při vinutí na soustruhu současně zkrucujeme po délce (kolem osy, točíme jím).

16. SEKÁNÍ


Dříve se ve strojírnách větší plochy obráběly (zarovnávaly) sekáním, protože nebyly vhodné hoblovací stroje. Sekání je pomalá a namáhavá práce, jež vyžaduje zručnosti. Dnes se ho používá jen tam, kde nelze volit jiný způsob obrábění (k přeseknutí materiálu, při vysekávání nepravidelných drážek a dutin, při uskávání nýtové hlavy a odsekávání nerovností na odlitku a pod.). Dobrý nástrojař a montér musí proto umět zručně sekat.

Sekáče: plochý
(široký) příčný
 (křížový), drážkovací

tvarový na
drážky

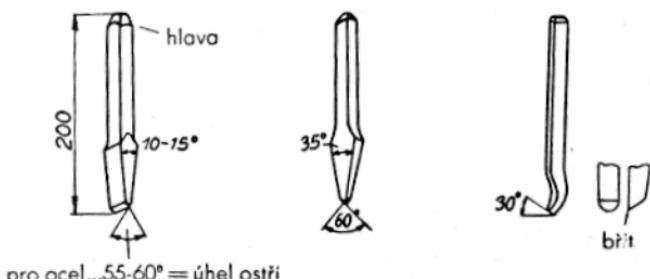

Obr. 151. Sekáče.

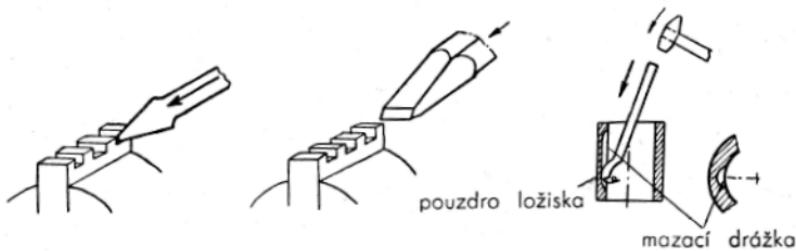


Obr. 152—154. Postup při sekání.

žek a dutin, při uskávání nýtové hlavy a odsekávání nerovností na odlitku a pod.). Dobrý nástrojař a montér musí proto umět zručně sekat.


Sekáče. Vyrábějí se ze speciální, zvláště houževnaté oceli, u nás na př. Poldi Tenax N, která se dodává už ve vhodném průřezu (tyče, obdélný průřez se zaoblenými užšími hranami). Tvar sekáče se vyková podle *obr. 151*.

Hlava je zaoblena, aby se údery kladiva přiliš neštěpila, a zůstane měkká; ostří se kalí a popouští na žlutou barvu (viz oddíl 30, Kalení). Příčným sekáčem se vysekávají úzké drážky a dokončují se rohy hranatých děr. Plochým

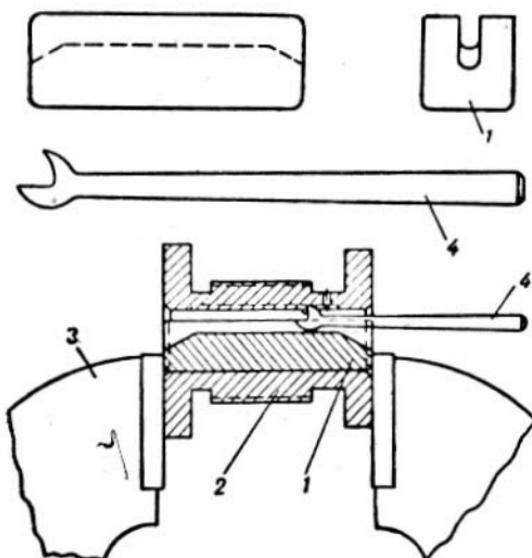

Obr. 154a. Sekáč na mazací drážky v pouzdrech podle zlepšovacího návrhu s. Tomaševského, SSSR.

Do pouzdra se vloží vedení 1. Pouzdro 2, v němž sekáme drážku, je upnuto ve svéráku 3. Sekáč má tvar 4. Jeho nakláněním postupně zvětšujeme hloubku drážky. Protože je sekáč při práci veden vložkou 1, je práce velmi snadná a může ji konat i méně kvalifikovaný dělník

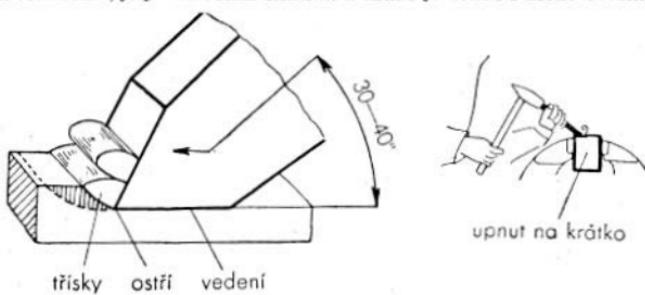


Obr. 155. Poloha sekáče při práci.


sekáčem se širokým ostřím se povrch zarovnává (obr. 153). Sekání na ne-přistupném místě se usnadní vhodným ohnutím konce sekáče (obr. 154, 154a). Při odsekávání tlustší vrstvy vždy nejprve příčným sekáčem probeřeme drážky, aby se práce plochým sekáčem usnadnila (obr. 152 a 153).

Při práci musí být sekáč skloněn v takovém úhlu, aby klouzal (byl veden)

po jedné ploše břitu (*obr. 155*). Kdyby byl postaven téměř kolmo k povrchu, břit by se zasekl a pokazil by povrch. Sekaná součást musí být upnuta na krátko a pevně, aby nevyletěla. Sekáč se při práci zahřívá a musí se občas chladit namočením do řepkového nebo vrtacího oleje (emulze vody, mýdla a oleje, viz oddíl 20, Vrtání). Držení sekáče při přesekávání je znázorněno na *obr. 155 a.*

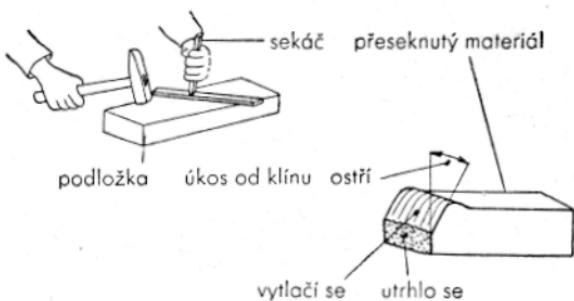

Obr. 155a. Přesekávání materiálu.

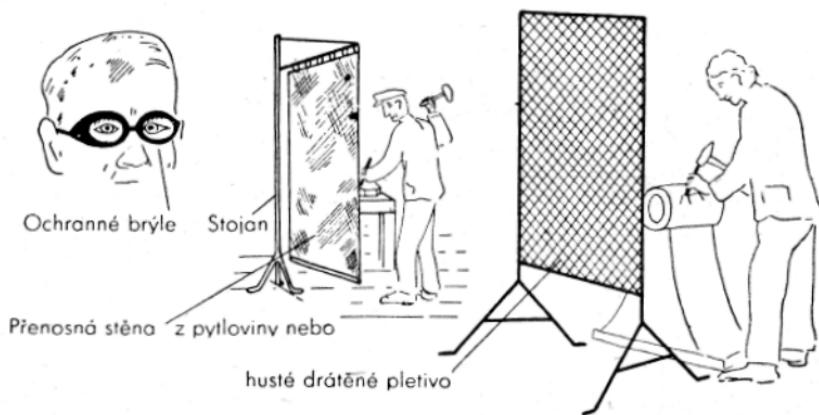

Obr. 156. Ochranná zařízení při sekání.


Abychom zabránili úrazům, nosíme při sekání ochranné brýle a sekáme proti stěně nebo aspoň cloně z pytlloviny nebo drátěného pletiva (*obr. 156*), aby odletující třísky nikoho neporanily.

Při dousekávání na hraně je lépe sekat s druhé strany (*obr. 157*), aby se hrana nevylomila.


Plech a tenké součásti sekáme ve svéráku podle *obr. 157 a.* Kalená vložka v celistech svéráku tvoří opěrný břit; sekáč je mírně nakloněn, aby ploška jeho břitu klouzala po svéráku. Odpad se křiví. Křivý obrys vysekáme sekáčem se zaobleným ostrím (*obr. 157 b*), aby tvořil kratší záseky,

které se dají spojit v plynulou křivku, narýsovanou na povrchu plechu (viz oddíl 11, Orýsování).


Otvory v tlustším materiálu před vysekáváním odvrtáme; u obvodu vyvrtáme řadu děr (obr. 157 c), načež sekáčem odsekáme zbylá úzká spojovací

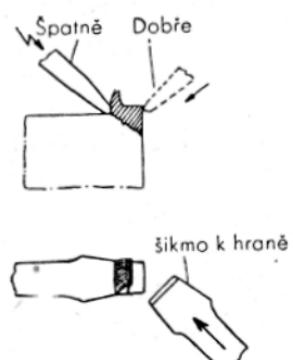


Obr. 157. Sekání u hrany.

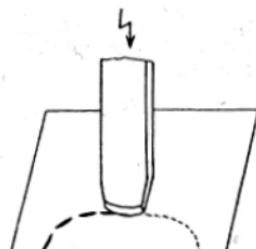

Obr. 157b. Sekání plechu.

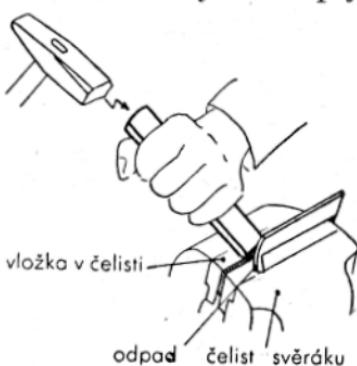

Obr. 157a. Sekání plechu ve svéráku.

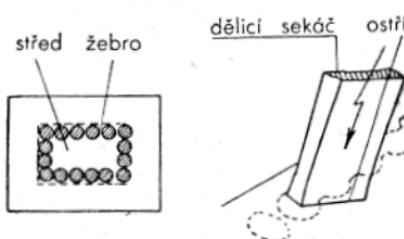


Obr. 157c. Vysekání předvrtaného otvoru.

žebra (můstky) mezi děrami, takže střed vypadne. Díru pak dokončíme zhruba osekáním a na čisto opilováním. Tak se zhotoví řezné otvory ve střížnicích stříhačích nástrojů (obr. 180). K prosekaní žeber se nejlépe hodí plochý sekáč, který nemá klínový břit, nýbrž má místo ostří plošku (t. zv. dělící sekáč), viz obr. 157 c vpravo.


Postup při výrobě sekáče je znázorněn na obr. 328.

17. ZAŠKRABÁVÁNÍ, TUŠIROVÁNÍ

Pilovaná nebo strojně obráběná plocha není nikdy dokonale rovná; jsou v ní rýhy po břitu nože, nepravidelné vlny, způsobené chvěním nástrojů. Nerovnosti se odstraní ručním *odškrabáním* nástrojem, zvaným *škrabák*.

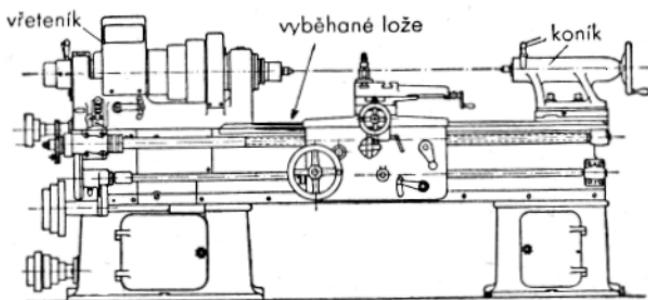

Obr. 158. Soustruh s vyběhaným ložem.

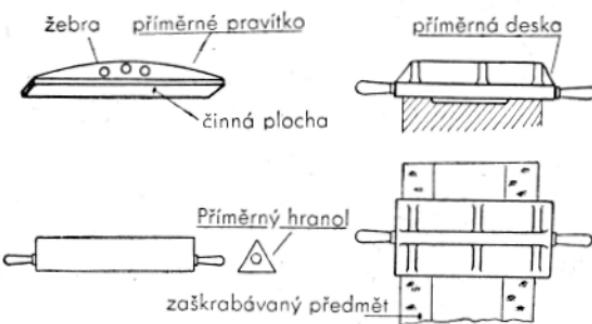


Obr. 159. Příměrné pravítko.

Obr. 160. Příměrný hranol. Obr. 161. Příměrná deska.


Je to namáhavá a drahá práce, proto se stále více nahrazuje jemným obráběním na strojích, hlavně broušením, hlazením a přehlazováním (t. zv. superfiniš). Ručně dnes zaškrabáváme jen důležité plochy, které nemůžeme jinak vyrovnat, tedy hlavně styčné plochy, jež se po sobě pohybují. Často se zaškrabává vedení na obráběcích strojích; lože soustruhu (*obr. 158*) se

nejvíce vyběhá blízko vřeteníku; opraví se (vyrovnaná) novým zaškrabáním po celé délce. Až do úchylek 0,2 mm se vyplatí škrabání, jinak je lépe celé lože nejprve přehoblovat a pak zaškrabat.

Styčné plochy se mají dotýkat po velkém povrchu — vlastně ve velkém množství bodů, neboť naprosto rovnou plochu vytvoříme jen velmi obtížně.

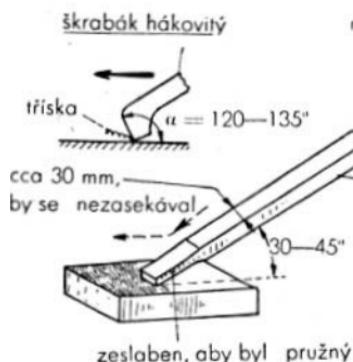

Obr. 162. Plochý škrabák.

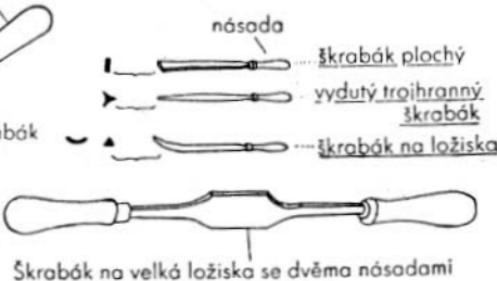

Obr. 163. Škrabáky.

Dokonalost styku se měří počtem styčných bodů na čtverci, jehož jedna strana měří 1 palec (= 25 mm), někdy též 2 palce (= 50 mm).

Hrubé zaškrabání, 3 až 4 styčná místa na ploše 25×25 mm.

Jemné zaškrabání, 10 až 12 styčných míst na ploše 25×25 mm.


Velmi jemné zaškrabání, 20 až 24 styků na ploše 25×25 mm.

Proměřování rovné plochy. Jak je blíže vyloženo v odd. 10, proměřujeme rovinnost ploch příměrným pravítkem, deskou nebo hranolem (obr. 159 až 161). Povrch desky velmi jemně natřeme barvou (pro nejpřesnější práce pařížskou modří, pro obyčejné práce sazemí rozdělanými v oleji). Přiložíme ji na měřený povrch a mírně jí kroužíme. Vyšší místa součásti se obarví a budou se pak škrabat. Tento postup nazýváme *tuširování* (přiměřování). Po práci musíme desku vždy omýt hadříkem napuštěným v oleji a přikrýt dřevěným víkem, aby se nepoškodila. Nesmí nikdy spadnout na zem ani ležet na hraně tvrdého předmětu.

Škrabák. Zpravidla bývá zhotoven ze starého, opotřebovaného pilníku (obr. 162). Je broušen do ostrých hran, obtažených na kamínku, ostrí však nesmíme srážet. Rovné plochy se škrabou plochými škrabáky, na zakřivené plochy a pánev ložisek se používají trojhranných škrabáků (obr. 163) a pro velké pánev ložisek škrabáků se dvěma násadami.


Škrabání. Zaškrabávaná plocha musí být naposled obrobena s ubíráním jemných třísek; nesmí být broušena, protože škrabák by klouzal. Plochý škrabák držíme podle obr. 164. Levou rukou na něj musíme silně tlačit, takže zaškrabávání je velmi namáhavé. Škrabák je skloněn k ploše asi pod

úhlem 45°. Při práci se občas namáčí do vrtacího oleje nebo do petroleje. Nejprve srovnáme celou plochu silnými tahy směrem šipky (*obr. 162*). Při zpátečním pohybu škrabák zvedneme, aby se neotupil. Potom tupým ocelovým nástrojem setřeme s celé plochy piliny, třísky a jemné otřepy a ometeme ji štětcem, abychom mohli proměřovat (třísky by poškrábaly příměr-

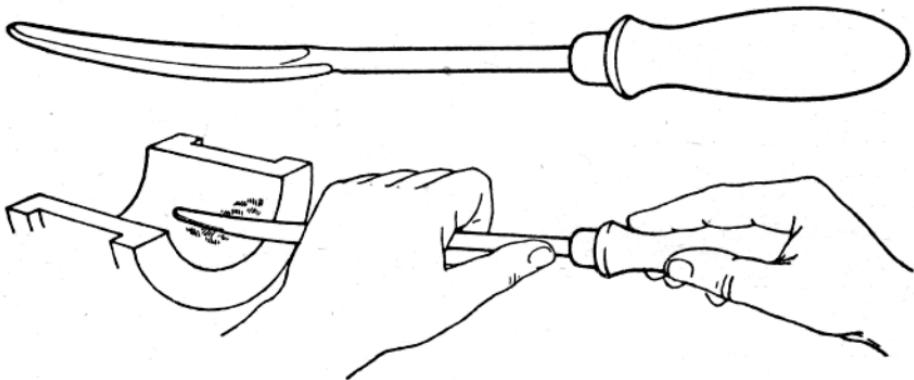

Obr. 163a. Zaškrabávání pánve ložiska.

Levou rukou na škrabák tlačíme při pohybu vpřed, při pohybu zpět škrabák odlehčíme.

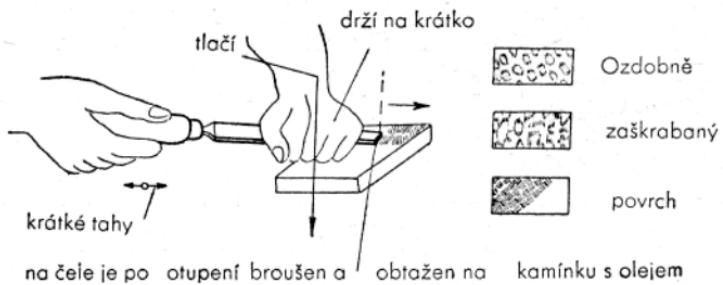


Obr. 164. Držení škrabáku. Obr. 165. Zdobení škrabákem.

nou desku). Nabarvenou příměrnou deskou nebo pravítkem po povrchu několikrát mírně zakroužíme a opatrнě ji zvedneme. Obarvená místa (vyvýšeniny) nyní škrabeme na hrubo. Potom povrch opět očistíme a proměříme, až se ve čtverci 25×25 mm budou objevovat jen asi 3 až 4 dotyky. Je-li třeba dosáhnout ještě větší přesnosti, škrabeme dále. Škrabanou plochu nesmíme nikdy čistit smirkovým plátnem, protože se tím poškodí a uvolněný smirek součást odře. Škrabaná plocha musí být vhodně osvětlena, aby svým leskem neoslňovala (*obr. 30*).


Povrch je tím lépe zaškrabán, čím rovnoměrněji je zabarvení rozděleno po celé ploše. Nakonec se povrch ozdobí, zpravidla škrabákem podle *obr. 165*; plocha tím dostává příjemný vzhled, ale není to jen ozdoba. Vytvoří se

rovnoramné, velmi jemné drážky, jež zachycují mazací olej a jsou velmi důležité. Kromě toho se podle setření ozdobného škrabání po čase pozná místní opotřebení zaškrabané plochy. Je však třeba pamatovat na to, že tyto ozdoby nejsou s spolehlivým znakem přesnosti, neboť se dají zaškrabat i na nerovné ploše.

Zaškrabávání ložisek. Když neleží hřídel na celé pánvi, zahřívá se při práci a ložisko se může zadřít. Proto se má při montáži zjistit, jak hřídel dosedá.

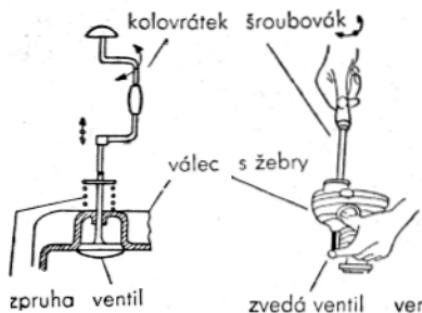

Obr. 166. Zabrušování ventilů výbušných motorů.

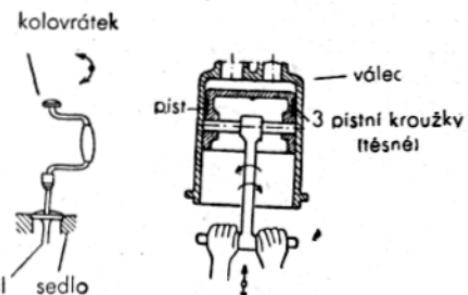

Obr. 167. Zabrušování pístu ve válcu.

Hřídel jemně nabarvíme, opatrně vložíme do ložiska, úplně přitáhneme víko a pak hřídelem otočíme. Vyvýšená místa pánve, která se obarvila, odstraníme škrabáky (obr. 163a) jako u rovných ploch. Zároveň také srazíme ostré hrany na mazacích drážkách. Srážení hran u obráběných součástí se jmenuje „apretura“; provede se škrabákem nebo pilníkem (jemným), čistě, aby nekazilo vzhled.


Zabrušování

Malé plochy se dosti často místo škrabání zabrušují na sebe smirkem, rozdělaným s olejem; tento způsob se hodí jen pro součásti, které na sebe nehybně (bez pohybu) dosedají, neboť smirek se usazuje v jemných pórech a pohybující se plochy by poškrábal. Tak se v menších opravnách zabrušují na př. ventily výbušných motorů (obr. 166), které musí na sedlo dosedat velmi přesně, aby těsnily a předávaly sedlu teplo (chladily se). Ventil otáčíme šroubovákem nebo lépe kolovrátkem střídavě doprava a doleva, při čemž se ventil na koncích otáček zvedne, aby se na dosedací plochu vtáhla brusná pasta. Je to zdlouhavá a namáhavá práce.


Na obr. 167 je znázorněno zabrušování pístu ve válcu výbušného motoru (v podstatě zabrušování těsnicích pístních kroužků, protože píst má se zřetělem na roztahování teplem několik deseti milimetru výle). Pístem otáčíme a pohybujeme ve směru osy.

18. STŘÍHÁNÍ


Materiál stříháme dvěma noži, které se proti sobě posunou podle obr. 168. Podbroušením nožů o 3° se zmenší tření. Budou jsou oba nože posuvné (ruční nůžky, obr. 169), nebo jeden stojí a pohybujeme jen druhým (špalkové a pákové nůžky, obr. 170—171). Ruční nůžky začínají stříhat při otevření nej-

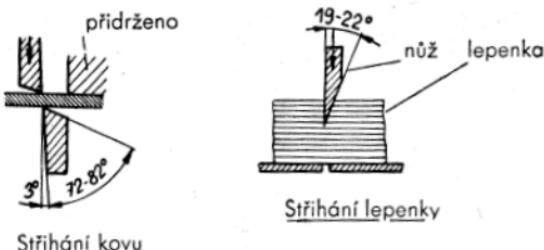

Obr. 168. Podstata stříhání.

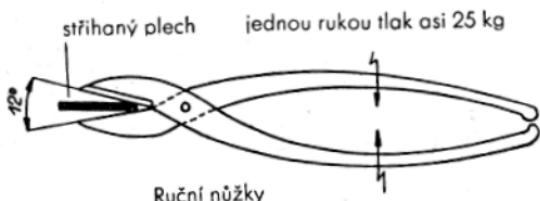


Obr. 169. Ruční zámečnické nůžky.

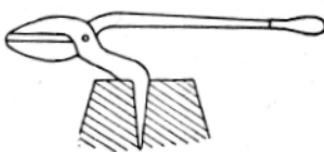


Obr. 170. Stolní nůžky (špalkové).

výše 12° ; při větším rozevření (tlustém materiálu) stříhaná součást vyklouzne. Plech přes 1,5 mm tloušťky se těmito nůžkami stříhá už obtížně. Stříháme-li pásky z tabule ručně, narýsujeme na plechu polohu řezu podle obr. 172 rýsovací jehlou, upnutou v držáku, který je veden podél hrany plechu. U tabulových nůžek není orýsování nutné, stačí nařídit vhodně dorazy tabule plechu.

Pákové (tabulové) nůžky mají spodní nůž rovný, horní zpravidla zakřivený na otočném ramenu, aby při stříhání vznikal menší odpor. Nevýhodou je, že se stříhaný materiál křiví (obr. 171). U lepších konstrukcí (pákových nůžek se strojním pohonem) bývá proto plech přidržován, aby zůstal rovný.


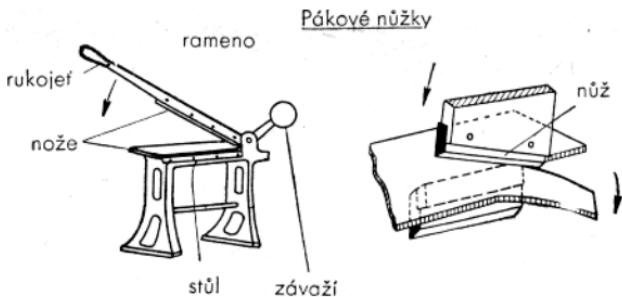


Obr. 171. Pákové nůžky a jejich práce.

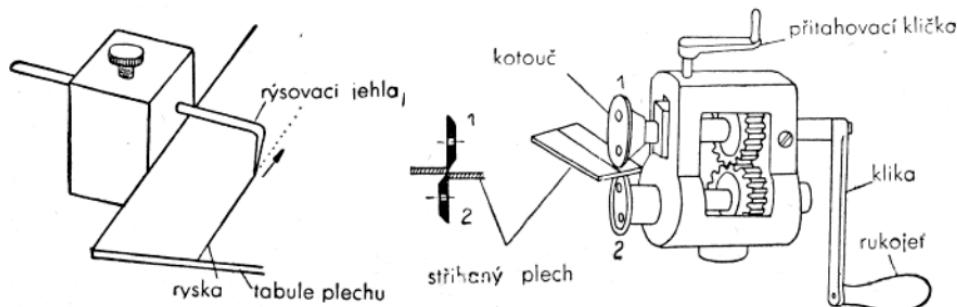


Obr. 172. Orýsování tabule pro ruční stříhání.

Obr. 173. Kotoučové nůžky.

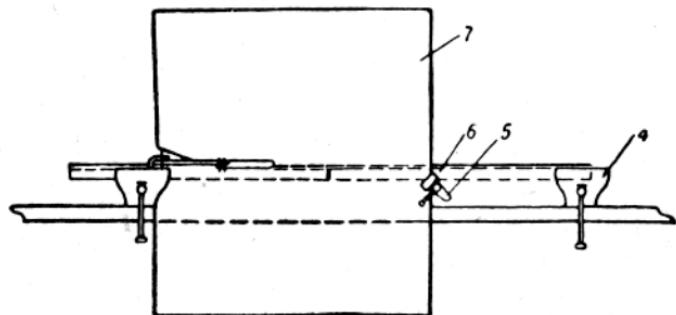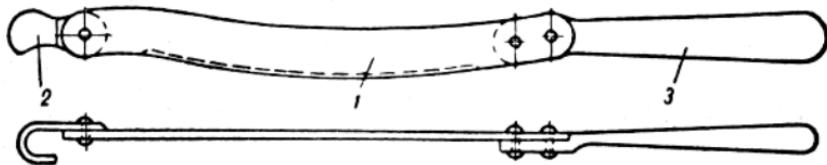


Obr. 172a. Nůž na stříhání tabulí plechu (sovětský zlepšovací návrh), jehož lze použít na mosaz a hliník do tloušťky plechu 3 mm a v silnější úpravě i na ocel.
1 — nůž, 2 — opěrné ucho, 3 — rukojeť, 4 — dva svíráky, do nichž se upne úhelník 6, podle kterého stříháme, 5 — svírka, 7 — tabule stříhaného plechu.

Závaží vyvažuje rameno s nožem, aby zůstávalo v horní poloze. Na pákových nůžkách nesmíme stříhat krátké součásti velkého průměru, protože nože by byly nepříznivě namáhaný a mohly by prasknout a vyštípnout se.

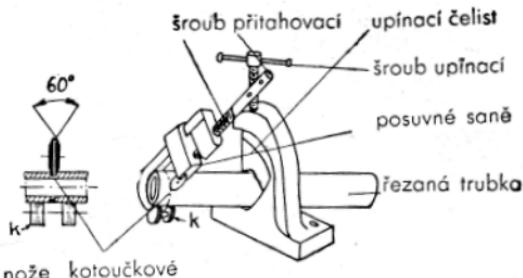

Obr. 174. Přístroj na řezání trubek kotouči. Trubku drží svérák na trubky.

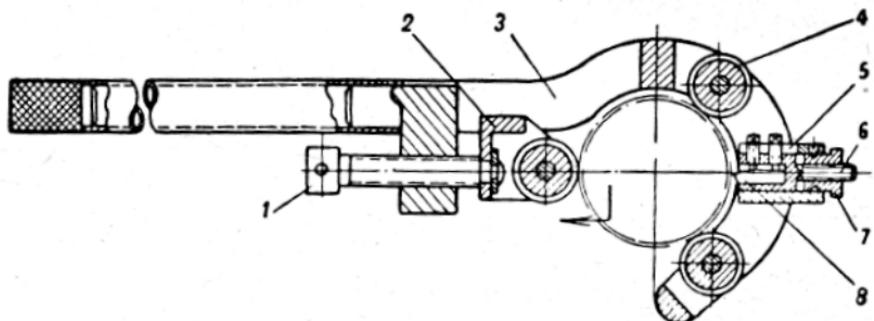

Obr. 174a. Řezák na trubky podle konstrukce novátora A. Misjuta.

V této velikosti využívám pro trubky průměru 80 až 108 mm. Stěna trubky se proříže nožem 8, což je nejméně dvakrát rychlejší než řezání kotoučovým nožem; 1 — regulační šroub; 2 — saně opěrné kladky; 3 — třmen; 4 — opěrné kladky; 5 — vedení čepu, v němž je upnut nůž 8; 6 — čep s nožem; 7 — matice k regulaci polohy nože; takto řežeme trubky jen jednotlivě, na pf. při montáži. V dílnách se trubka řeže strojní pilou, která má výkon mnohem větší než tento ruční řezák.

Vždy se snažíme stříhat co nejbliž u otočného ramena. Náhradou pákových nůžek může být nůž podle obr. 172a.

Kotoučové nůžky (obr. 173). Kotoučové nůžky stříhají hlavně pásky a nepravidelné výstříhy (v klempířství dna nádob). Horní kotouč se může i s hřidelem a ozubeným kolem zvedat a spouštět přitahovací kličkou, aby se mohl seřídit, když se jeho průměr ostřením změní.

Řezák na trubky (obr. 174) přeřízne trubku kotoučovými noži, vtlačovanými do záběru přitahováním šroubu, tlačícího posuvné sáně. Držák s kotouči se otáčí kolem trubky. Pohyb usnadní opěrné kladičky k. Kde takový přístroj nemáme, musíme trubky řezat ruční pilkou s velmi jemnými zuby (viz oddíl 8, Řezání). Ještě lépe pracuje řezák s nožem (obr. 174a).


Broušení (ostření) nožů k nůžkám je popsáno v odd. 32 (obr. 345—346).

19. DĚROVÁNÍ (PRORÁŽENÍ)


Tenký plech se špatně vrtá (vzniká větší, neokrouhlá díra). Malé díry v něm prorážíme průbojníkem (obr. 175) na dřevěné nebo olověné podložce (nečisté kraje se musí opilovat) nebo stříhacím nástrojem podle obr. 176, 180,




Obr. 175. Prorážení plechu na dřevěné podložce.

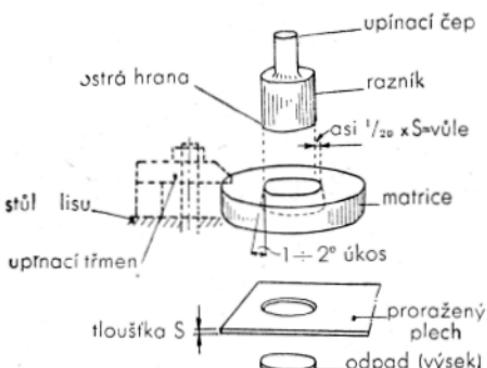

Obr. 176. Stříhací nástroj na kruhové díry.

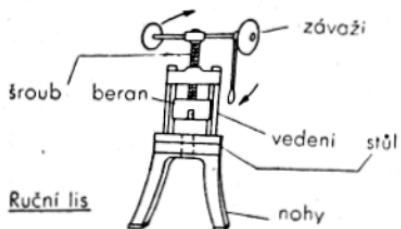


Obr. 177. Ruční lis.

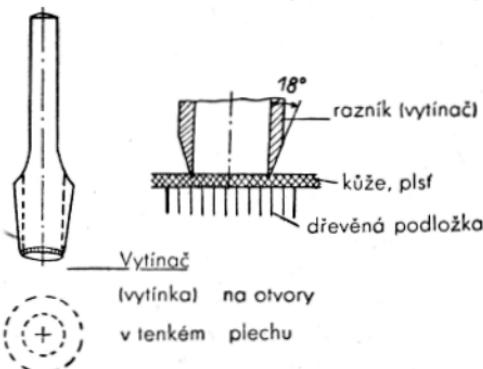


Obr. 178—179. Vysekávač (vytínač).

v probíječce nebo na ručním lisu (obr. 177). Stříhací nástroj je tvořen střížníkem, který se za čep upne do beranu lisu, a střížnicí, připnutou třmeny (šrouby) ke stolu lisu. Aby se plech tloušťky s čistě prostříhl, má střížník

ve střížnici vúli, rovnou asi $1/_{20}$ tloušťky s. Střížník na vyštřížení díry průměru 60 mm v plechu tlustém 2 mm bude mít průměr 60 a střížnice bude mít průměr $60 + 1/_{20} \times 2 = 60 + 0,1 = 60,1$ milimetru. Průměr prostřížené díry se shoduje s průměrem střížníku, nesouhlasí s průměrem střížnice. Díra ve

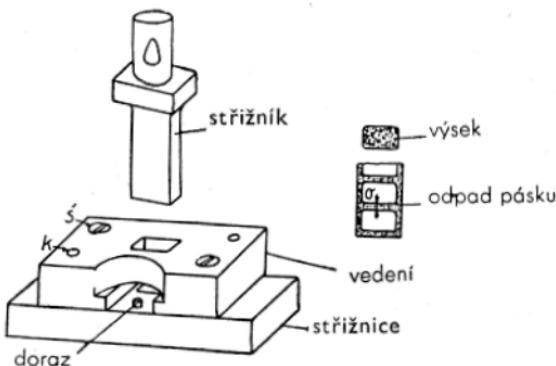

Obr. 180. Stříhači nástroj s vedením.

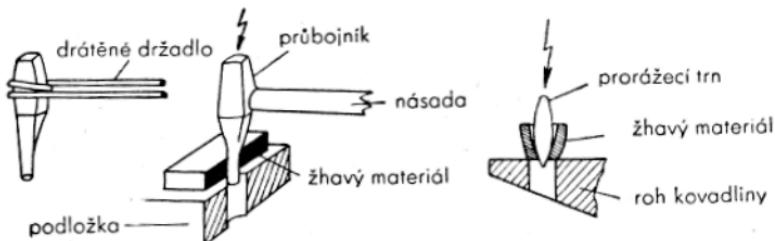

Obr. 181—182. Prorážení za tepla.

střížnici je rozšířena směrem dolů o $1-2^{\circ}$, aby odpad (výsek) padal lépe dolů. Řezná hrana střížnice a střížníku má být ostrá, protože jinak se tvoří na okraji stříhaného otvoru otřep, nesprávně zvaný grot.

Kůže, plst, lepenka a j. se stříhají vysekávačem podle obr. 178-9, na dřevěné nebo fibrové podložce.

Za tepla se proráží tlustší materiál *průbojníkem* podle obr. 181, nad dírou v podložce nebo kovadlině (viz Kování, průbojná deska). Tlustý materiál prorážíme s obou stran. Pod průbojník, který občas vyjmeme a chladíme ve vodě, se sype roztloučené uhlí; vznikají tím plyny, které usnadní vytažení průbojníku (někdy samy vyrazí průbojník ven). Drátěné držadlo, pevně narážené na průbojník (zachyceno v drážce), je lepší než dřevěná násada, která se snadno poškodí a uvolní. V dutých součástech se často proráží malá díra a trnem se rozšíří (obr. 182), aby se ušetřil materiál.

20. VRTÁNÍ

Při vrtání se vrták otáčí kolem své osy (pohyb do řezu) a současně se posouvá do materiálu (posuv, t. j. pohyb do záběru). Rychlosť otáčení (*řezná rychlosť*) je dána počtem otáček za minutu nebo t. zv. obvodovou rychlosťí na největším průměru vrtáku. Obvod kružnice je $\pi \cdot d$, kde π je Ludolfovovo číslo (3,1416) a d je průměr. Za jednu otáčku uběhne bod na obvodu dráhu $\pi \cdot d$; za n otáček za minutu uběhne dráhu $\pi \cdot d \cdot n$.

Rychlosť = dráha : časem, za který bod dráhu uběhne. Zde dráha = $= \pi \cdot d \cdot n$, čas = jedna minuta, takže rychlosť na obvodu vrtáku $v = = \pi \cdot d \cdot n$.

Příklad. Vrták má průměr $d = 10$ mm = 0,01 m a počet otáček za minutu $n = 1000$. Ve střední oceli, asi ČSN 11500, řeže rychlosťí

$$v = \pi \cdot d \cdot n = 3,14 \cdot 0,01 \cdot 1000 = 31,4 \text{ m za minutu.}$$

Při ručním vrtání takové rychlosti nedosáhneme; strojně vrtáme i mnohem většími rychlostmi (viz dále).

Posuv (pohyb do záběru) se zpravidla udává v mm/ot. Je to vzdálenost, o kterou se za jednu otáčku posune vrták, vnikající do materiálu. Vhodné posovy pro vrtání různých materiálů jsou uvedeny dále.

V dílnách se často chybuje tím, že se jedním vrtákem vrtá vše, třeba ocel i hliník nebo dřevo. To je známka hrubé nedbalosti, jíž trpí nástroje i výrobky. Musíme mít nejméně dva druhy vrtáků, jeden na tvrdý a křehký materiál a druhý na měkký, houževnatý materiál; jejich brity jsou přizpůsobeny vrtanému materiálu a značně se různí (*obr. 187*).


Protože hrot vrtáku není zcela přesně v ose, vrtá i dobře broušený šroubovitý vrták díru nepřesnou, o něco větší (říká se, že vrták rozchazuje). Z praxe platí:

Průměr vrtáku d v milimetrech	5	10	20	30	
Vrtaná díra je větší	{	0,15	0,2	0,22	0,25
	v měkké oceli o	0,12	0,14	0,18	0,22
	v tvrdé oceli o	0,45	0,75	1,00	1,15


Příklad. Abychom vyvrtali do měkké oceli pokud možno přesnou díru průměru 10 mm, volíme vrták o 0,2 mm menší, tedy 9,8 mm. Pro díru 20 mm v lehkých slitinách (hliník, elektron) volíme vrták s průměrem 19 mm. Platí to ovšem jen přibližně; přesná díra se musí dokončit výstružníkem (viz oddíl 21).

Kopinatý vrták (obr. 183)

Má dva břity, svírající tupou špičku s vrcholovým úhlem 120° až 90° . Špička musí ležet co nejpřesněji v podélné ose vrtáku. Břity mají být stejně dlouhé a stejně skloněné; jinak je vrtaná díra nerovná a je větší než průměr

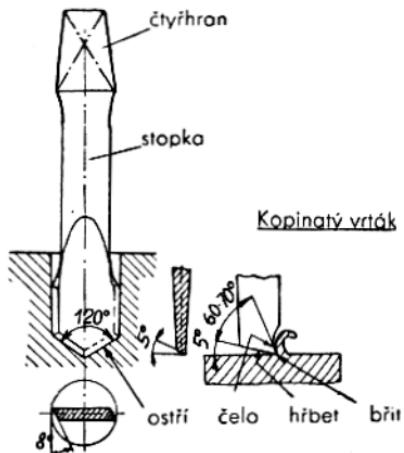

Obr. 183. Kopinatý vrták.

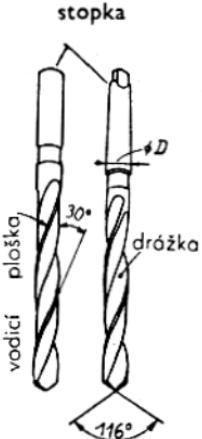

Obr. 184. Šroubovity vrták.

vrtáku. Čtyřhranem na stopce je vrták nasazen do unášecí hlavy vrtacího přístroje nebo do vřetena vrtačky. Stopka může být válcová, kuželová nebo jehlanová.

Předností kopinatého vrtáku je, že se dá snadno vykovat z ploché oceli a nabrousit od ruky (v kovárně).

Vadou je, že vrtá pomalu, nečistě, není dobře veden v díře, ostří se rychle otupí, hlavně však *nevrtá přesné a rovné díry*. Lépe se osvědčuje při vrtání na soustruhu, kdy je upnut jako nůž v suportu a vrtaná součást se otáčí.


Dnes se kopinatých vrtáků používá jen výjimečně k vrtání hlubokých, malých děr při opravách strojů a j. Byly vytlačeny mnohem lepšími a lacnými *vrtáky šroubovitými*.

Příklad výroby kopinatého vrtáku z nástrojové oceli POLDI č. 2, čtyřhran 20×20 mm: Konec tyče ohřejeme v koksu nebo v dřevěném uhlí na žluto-červený žár (1000°C) a vykováme břit: pak ohřejeme druhý konec a vykováme čtyřhran. Celý vrták stejnouměrně ohřejeme asi na 700° (nejlépe v peci), t. j. na tmavočervený žár, a necháme jej vychladnout v popelu. Břit zhruba

přibrousíme a ohřejeme jej ve výhni na délku asi 4 cm do temně červeného žáru (760 °C) a zakalíme jej svisle do vody (pohybujeme jím nahoru a dolů, potápíme jen konec v délce asi 3 cm). Rychle osmirkujeme plátnem a pozorujeme popouštěcí barvy, které se na povrchu ukazují. Až naběhne barva světle žlutá, hodíme vrták do vody. Na břitu nesmí jemný pilník zachytit. Potom nástroj ostříme na čisto.

Šroubovitý vrták (obr. 184)

Tento vrták se vyrábí ve speciálních továrnách na samočinných strojích. Drážky jsou zpravidla vyfrézovány z tyčí, výjimečně vytvořeny zkroucením ploché nebo profilové oceli. Malé vrtáčky mají válcovou stopku a upínají se na vrtače do sklicidla. Větší vrtáky mají stopku kuželovou (obr. 184). Všeobecně se na celém světě používá kužele Morseova v několika velikostech. Kuželová stopka zajde přesně do kuželové dutiny vřetena vrtačky a drží v něm jen třením; proto se dutina ve vřetenu musí před uložením vrtáku vytřít (prstem) a povrch stopky nesmí být poškozen nebo znečištěn. Vrták nasadíme do vřetena mírným naražením rukou. Když je ve vřetenu větší kužel než na vrtáku, nasadíme na vrták redukční pouzdro (obr. 185). Rozměry kuželů jsou uvedeny v další tabulce (obr. 184 a 190).

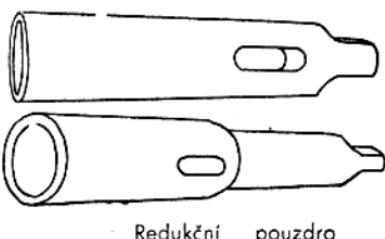

Redukční pouzdro

Obr. 185. Redukční pouzdro do vřetena vrtačky.

Kužel	Morseův					
Cíleslo	0	1	2	3	4	5
$\varnothing D$ v m/m	9,05	12,07	17,78	23,83	31,27	44,40

Správně broušený hrot vrtáku je znázorněn na obr. 186. Hřbet je podbroušen, aby se netřel na dně díry. Vrták je v díře veden úzkou ploškou, zvanou fasetka (obr. 184), aby měl co nejmenší tření. Z téhož důvodu je průměr směrem k násadě kuželovitě zúžen (podle \varnothing vrtáku o 0,04 až 0,15 na 100 mm délky). Hlavní břity jsou na špičce spojeny příčným břitem, který neřeže, nýbrž jen materiál žmolí a tím zvětšuje potřebný osový tlak. Proto se někdy větší vrtáky ve hrotu zašpičatí, t. j. úzkým kotoučem se příčný břit podbroušením vhodně zkrátí (obr. 339). Vybrusení (zašpičatění) musí být s obou stran stejné. U menších vrtáků to není nutné.


Nejvhodnější vrcholový úhel (*obr. 184 a 187*) je pro různý materiál různý. V zásadě volíme:

Pro ocel a litinu úhel 116 nebo 118°, šroubovice pod-25°.

Pro hliník úhel 130 až 140°, šroubovice má stoupání malé (45°).

Pro tvrdou pryz a umělé hmoty 30 až 50° (*obr. 187*), táhlá šroubovice (10°).

Pro mosaz a bronz úhel 120 až 130°, táhlá šroubovice (10°).

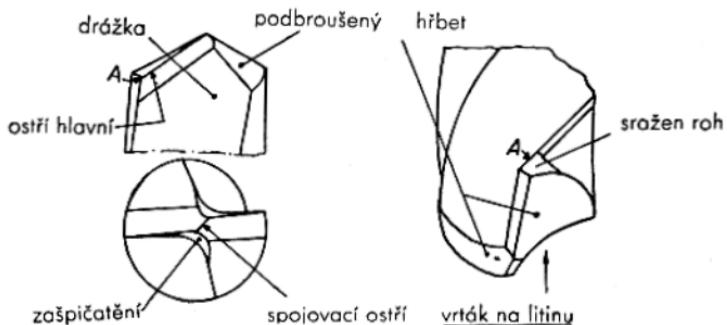


Obr. 186. Hrot šroubovitých vrtáku.



Obr. 187. Tvary vrtáků pro různé hmoty. Obr. 188. Chyby v ostření vrtáků.

Nejčastější chyby, které se vyskytují při ostření vrtáků, jsou znázorněny na *obr. 188* (podrobněji je ostření popsáno v oddílu 32, *obr. 338*). Nestejná délka nebo různý sklon ostří působí nepravidelné zvětšení vrtané díry. Na *obr. 189* jsou ukázány příčiny lomu vrtáků. Aby se vrták nelámal, musí být splněny tyto podmínky:


1. Vrták má být upnut a veden pouzdrem.
2. Má být dobře naostřen.
3. Vřeteno vrtačky nesmí mít vůli.
4. Stojan stroje musí být tuhý, bez vůle ve vedení, aby nepružil.
5. Součást musí být pevně přitažena na stůl.
6. Větší díry se mají nejprve předběžně vyvrtat menším vrtákom.

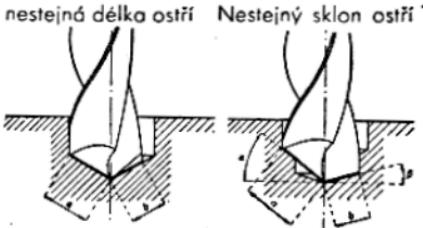


Omačká-li se příčný (spojovalní) břít, značí to, že je vrták špatně kalen (zmékl třeba vyhřátím při ostření). Nejvíce se opotřebí roh A (obr. 186), v němž je největší řezná rychlosť. Obroušením tohoto rohu do zaobleného přechodu se značně prodlouží trvanlivost vrtáku. Trvanlivost vrtáků se velmi značně zvětší elektrojiskrovým zpevněním hran, popsaným v oddílu č. 33.

Postup při vrtání

Stopku vrtáku očistíme a rukou zaklepneeme do vřetena. Spustíme stroj a podíváme se, zdali vrták „nehází“, není-li nasazen křivě. Při vrtání hlubších dér občas vyjedeme z díry a vrták očistíme. Součásti, zejména malé,

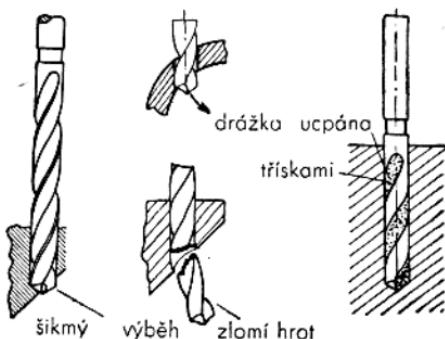

Obr. 189. Proč se lámne šroubovitý vrták. Obr. 190. Vyrážení vrtáku z vřetena vrtačkou a klínem.

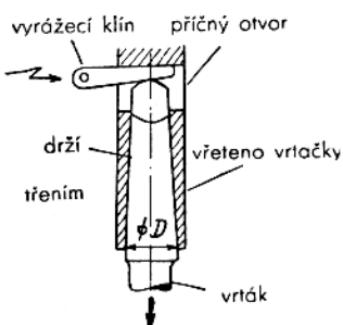

se vždycky musí upínat do svěráku; držíme je na př. též svěrkou (obr. 45, 46) a jen velké kusy držíme rukou. Třísky odstraňujeme jen štětcem, nikdy prstem (nebezpečí úrazu).

Třením se vrták zahřívá; proto musí být chlazen a mazán. Nejčastěji se maže emulsi vrtacího oleje (nesprávně zvanou mýdlová voda), která obsahuje minerální olej s přídavkem lihu a jiných látek, ředěný vlažnou vodou. Zpravidla je při ředění asi 15krát až 20krát více vody než oleje. V jedné z největších strojíren na světě se spotřebuje ročně 1,5 milionu hektolitrů vrtacího oleje tohoto složení:

102 l parafinového oleje;


15 l kyseliny olejové;

7,6 l lihu;


3,8 l roztoku žíravé (kaustické) sody hustoty 31 °Bé (tak se určuje hustota kyselin, měřená hustoměrem). Ředěno s vodou v poměru 1 : 24. Líh a soda právě pomáhají, aby se olej míchal s vodou a nesrážel se na povrchu.

Litinu obyčejně vrtáme za sucha, nebo se třísky odfukují stlačeným vzduchem. Po vrtání vyrazíme vrták z vřetena *paličkou* a klínem podle obr. 190.

Přesnější díry vrtáme raději šroubovitým vrtákem na soustruhu podle obr. 191. Vrták v držáku je přidržován ručně na hraně suportu. Je to nutné,

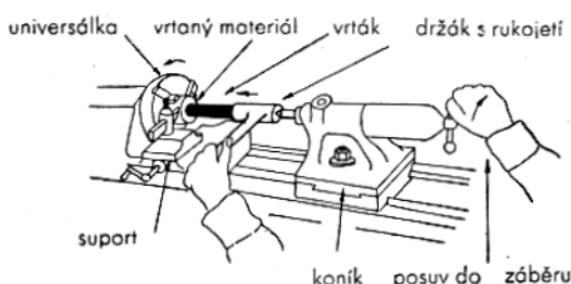

Obr. 191. Vrtání na soustruhu.

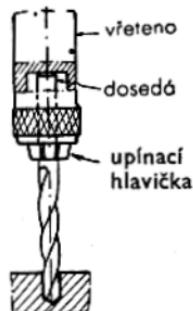

Obr. 192. Upnutí malého vrtáku upínací hlavičkou.

neboť při dovrťání by skočil dopředu, vyklouzl by z hrotu koníku a mohl by se zlomit. Díru předvrtanou na soustruhu vyvrtáme nožem nebo výhrubníkem.

Hledíme vždy vzít na krátkou díru krátký (starší) vrták, dlouhé a nové vrtáky necháváme na hluboké díry. Vrták s válcovou stopkou musí vždy dosednout až na dno vybrání ve skličidle (obr. 192); jinak by se při práci zatlačoval dál, a tím by se poškodilo skličidle i stopka vrtáku.

Volba řezné rychlosti a posuvu

Doporučené řezné rychlosti na obvodu vrtáku v metrech za minutu a posuvy (pohyby do záběru) na 1 otáčku vrtáku v mm jsou uvedeny v tabulce řezných rychlostí a posuvů (str. 105).

Na vrtačce musíme podle řezné rychlosti nastavit otáčky vrtáku. Počet otáček pro řeznou rychlosť v můžeme snadno vypočítat ($n = v : 3,14 d$, jak už bylo vyloženo). Výpočet usnadní tabulka na str. 106, kde můžeme podle průměru vrtáku a řezné rychlosti najít hned otáčky.

Také můžeme používat diagramů podle obr. 193.

Příklady: 1. Běžná ocel střední jakosti má pevnost v tahu 60 kg/mm^2 . Máme v ní vrtat díru průměru $d = 22 \text{ mm}$ šroubovitým vrtákem z řezných ocelí.

V tabulce řezných rychlostí a posuvů najdeme, že nejvhodnější řezná rychlosť je $v = 30 \text{ m/min}$ a posuv vrtáku je $0,25 \text{ mm}$ na 1 otáčku.

Řezné rychlosti a posuvy vrtáků.

Vrtaný materiál	Řezná rychlosť m za min a posuv mm na 1 ot	Průměr vrtáku D mm									Chladicí prostředek
		2	3-6	6-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-40	40-60	
Uhlíkové oceli do 50 kg/mm ²	m/min.	25 (12)	30 (14)	30 (14)	35 (15)	35 (15)	35 (14)	30 (14)	30 (12)	25 (12)	Emulze vrtacího oleje
	mm/ot.	0,03 (0,03)	0,08 (0,05)	0,15 (0,08)	0,20 (0,12)	0,25 (0,16)	0,30 (0,20)	0,30 (0,22)	0,35 (0,25)	0,40 (0,27)	
Uhlíkové oceli pevnosti přes 50-70 kg/mm ²	m/min.	20 (9)	25 (10)	25 (10)	30 (11)	30 (11)	30 (10)	25 (10)	25 (10)	20 (9)	Emulze vrtacího oleje
	mm/ot.	0,03 (0,03)	0,08 (0,05)	0,12 (0,08)	0,16 (0,12)	0,20 (0,16)	0,25 (0,20)	0,30 (0,22)	0,35 (0,25)	0,40 (0,27)	
Šedá litina pevnosti 12-18 kg/mm ²	m/min.	20 (10)	25 (12)	30 (12)	35 (13)	35 (13)	30 (12)	25 (12)	25 (10)	20 (9)	Bez chlazení nebo stlačený vzduch
	mm/ot.	0,06 (0,05)	0,15 (0,08)	0,20 (0,12)	0,25 (0,16)	0,30 (0,20)	0,35 (0,24)	0,40 (0,28)	0,50 (0,35)	0,60 (0,40)	
Šedá litina pevnosti 18-30 kg/mm ²	m/min.	12 (5)	16 (6)	18 (6)	20 (7)	20 (7)	18 (6)	16 (6)	16 (5)	14 (5)	Bez chlazení nebo stlačený vzduch nebo petrolej
	mm/ot.	0,03 (0,02)	0,08 (0,04)	0,12 (0,07)	0,16 (0,10)	0,20 (0,13)	0,25 (0,16)	0,30 (0,16)	0,35 (0,18)	0,40 (0,20)	
Tvrzalá mosaz	m/min.	35 (20)	45 (25)	55 (30)	55 (30)	55 (30)	55 (25)	50 (25)	50 (20)	40 (20)	Bez chlazení nebo emulze vrtacího oleje
	mm/ot.	0,04 (0,03)	0,10 (0,08)	0,16 (0,12)	0,22 (0,14)	0,30 (0,16)	0,35 (0,18)	0,35 (0,18)	0,40 (0,20)	0,45 (0,22)	
Slitiny hliníku*) pevnosti do 30 kg/mm ²	m/min.	70 (50)	120 (60)	160 (70)	160 (70)	160 (70)	140 (60)	120 (60)	120 (60)	100 (50)	Emulze vrtacího oleje nebo petrolej nebo řepkový olej
	mm/ot.	0,08 (0,07)	0,12 (0,14)	0,18 (0,20)	0,25 (0,28)	0,30 (0,30)	0,40 (0,32)	0,45 (0,35)	0,55 (0,38)	0,65 (0,42)	

*) Údaje o řez. rychlosti, posuvu a mazání se nevztahují na slitiny hořčíku.

Hodnota bez závorek platí pro vrtáky rychlořezné, hodnoty v závorkách pro vrtáky z nástrojové oceli uhlíkové. Na př.: v oceli s pevností 60 kg/mm² řeže vrták průměru 22 mm z rychlořezné oceli rychlostí asi 30 m za min a může mít posuv 0,25 mm za otáčku.

Z tabulky pro převod řezných rychlostí na otáčky zjistíme, že vrták průměru 22 mm má při rychlosti 30 m/min 434 ot/min. Bude tedy posuv za minutu $434 \times 0,25 = 108,5$ mm. Za jednu minutu se vyvrtá díra 108,5 mm hluboká.

Vrták chladíme při práci emulsí vrtacího oleje.

Na vypočítané nejbližše nižší otáčky nařídíme stroj. Stejně nařídíme velikost posuvu. Při ručním posuvu, který bývá menší než nejvhodnější posuv z tabulky řezných rychlostí a posuvů, mohou být otáčky i o něco větší, než jsme vypočítali.

2. Výpočet otáček podle diagramu na obr. 193. Řezná rychlosť v m za

Řezná rychlosť m za min.

Průměr vrtáku <i>D</i> mm	Počet otáček za min.																					
	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	100	120	140
1	1591	1906	2228	2864	3182	3819	4455	5092	5728	6365	7956	9548	11139	12730	14322	15913	18096	22278	31826	38216	44556	50945
2	796	955	1114	1432	1591	1910	2228	2546	2864	3163	3979	4774	5570	6366	7162	7957	9549	11141	15915	19108	22293	25477
3	530	636	742	954	1060	1273	1485	1697	1909	2122	2652	3183	3713	4244	4774	5305	6365	7427	10611	12739	14862	16955
4	397	477	556	716	795	954	1113	1272	1431	1551	1989	2387	2785	3154	3581	3976	4774	5570	7955	9554	11146	12738
5	318	381	445	572	636	763	891	1018	1145	1273	1591	1909	2228	2546	2864	3163	3819	4459	6365	7643	8917	10191
6	265	318	371	477	530	636	742	849	955	1061	1326	1581	1856	2122	2387	2632	3182	3713	5305	6370	7430	8492
7	227	272	318	409	454	545	636	727	818	909	1136	1364	1591	1818	2045	2272	2727	3182	4545	5460	6370	7279
8	198	233	278	353	397	477	557	636	716	796	994	1193	1392	1592	1790	1959	2387	2785	3977	4777	5573	63839
9	176	212	247	318	353	424	495	565	636	707	884	1060	1237	1414	1591	1768	2121	2475	3536	4264	4954	5661
10	159	190	222	286	318	381	445	509	572	637	795	954	1114	1273	1432	1651	1909	2228	3182	3821	4458	5095
11	144	173	202	260	289	347	405	463	520	578	723	868	1012	1157	1302	1446	1736	2025	2893	3474	4055	4632
12	137	159	185	233	265	318	371	424	477	530	663	795	928	1061	1193	1326	1591	1856	2652	3484	3713	4246
14	113	136	159	204	227	318	363	409	454	568	682	796	909	1022	1136	1363	1581	2272	2730	3184	3639	
16	90	119	139	179	198	238	278	318	358	398	497	596	696	796	895	994	1193	1329	1988	2358	2784	3184
18	88	106	123	159	176	212	247	282	318	353	442	530	618	707	795	884	1060	1237	1768	2123	2476	2830
20	79	95	111	143	159	190	222	254	286	318	398	477	557	638	716	796	954	1114	1591	1910	2229	2547
22	72	86	101	130	144	173	202	231	260	289	361	434	506	578	651	723	868	1012	1446	1737	2026	2316
24	66	79	92	119	132	159	185	212	238	265	331	397	464	530	596	663	795	928	1327	1592	1857	2123
26	61	73	85	110	122	146	171	195	220	244	306	367	428	489	551	612	734	857	1224	1473	1714	1960
28	68	79	102	113	136	159	181	204	227	284	341	398	454	511	568	681	795	1136	1364	1592	1820	
30	63	74	95	106	127	148	164	191	212	265	318	371	424	477	530	636	-	743	1061	1273	1496	1670
32	69	89	99	119	139	154	179	198	248	288	348	398	447	497	596	696	994	1194	1393	1592		
36	61	79	88	106	123	141	159	176	221	265	309	353	397	442	530	618	884	1061	1235	1415		
40	71	79	95	111	127	143	159	199	288	278	318	358	398	477	557	795	955	1114	1270			
46	62	69	83	96	110	124	138	173	207	242	276	311	346	414	484	692	830	969	1107			
50	63	76	89	101	114	127	159	190	222	254	286	318	360	444	636	764	891	1019				

vteřinu se rovná $v : 60$. Rychlosti $v = 40 \text{ m/min}$ přísluší rychlosť $40 : 60 = = 0,66 \text{ m/s}$.

Na svislé stupnici diagramu je průměr v mm, na vodorovné řezná rychlosť v mm/s, na šikmých čarách čteme příslušné otáčky.

Pro průměr 10 mm při 1000 ot/min je rychlosť 0,52 m/s.


Pro rychlosť 0,63 m/s a průměr vrátka 20 mm je $n = 600$ ot/min (na diagramu čárkováno).

3. Ve strojní oceli pevnosti 60 až 70 kg/mm² (ČSN 11600) budeme vrtat díru průměru 12 mm. Vrták je řezný. V tabulce řezných rychlosťí a posuvů najdeme, že pro rozsah průměrů 10 až 15 mm a pro uhlíkovou ocel pevnosti 50 až 70 kg/mm² je:

řezná rychlosť: 30 m/min,

posuv 0,16 mm za 1 otáčku vrátka, mazání: emulze vrtačího oleje.

Z tabulky pro převod řezných rychlosťí na otáčky najdeme, že pro průměr 12 mm a řeznou rychlosť 30 m/min jsou otáčky vrátka 795 ot/min. Na stroji zařadíme nejbližše nižší otáčky.

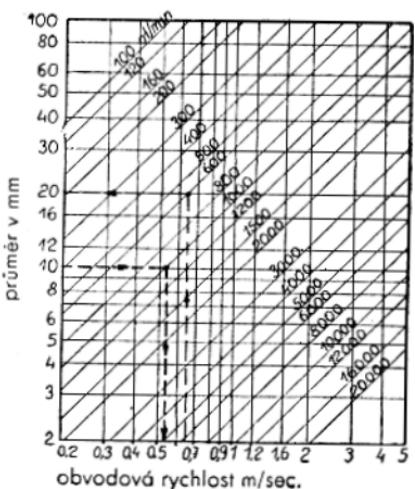

Obr. 193. Diagram pro výpočet obvodové rychlosťi.


Vrtáky s břity ze slinutých karbidů

Spékáním a slisováním práškové směsi karbidů kovů wolframu a titanu a j. (jako v keramice) byly v posledních letech vyrobeny t. zv. slinuté karbidy. Při řezání jsou asi 10krát výkonnější než řezlořezná ocel. Měly různé názvy: Diadur (výrobek Poldiny hutě), Widia a j. Nyní se k jejich označení používá normovaných značek (S1, S2, G1 atd.). Prodávají se v destičkách normalizovaných tvarů, které se zpravidla připájejí na břit na tvrdo (mosazí). Protože tímto vybráním pro destičku je hrot vrátka zeslaben, snáší vrátak jen malé posuvy (asi 0,04 mm na 1 otáčku), ale zato veliké rychlosťi. Může se pak vrtat tvrdá ocel, třeba i zakalená, sklo, kámen a j. Ostření těchto vrátáků je obtížné, vyžadují zvláštních brusných kotoučů (zpravidla zelené barvy). Použijeme jich jen tam, kde nemůžeme vrtat díru jinak.


Zlomený vrátak s úspěchem znova svaříme elektricky, na tupo; stačí též nasadit na zlomené místo objímku z trubky a spájet na měkko. Touto objímkou se může též k ulomenému konci vrátka, který by ještě stačil vrtat krátké díry, nastavit nová násada.

Zvláštní druhy vrtáků

Normální šroubovitý vrták má dvě drážky. Se třemi drážkami se dělají vrtáky na rozšíření předlité díry v litině a vrtání v lehkých slitinách; takový vrták je silnější v jádře a snese tedy větší zatížení.

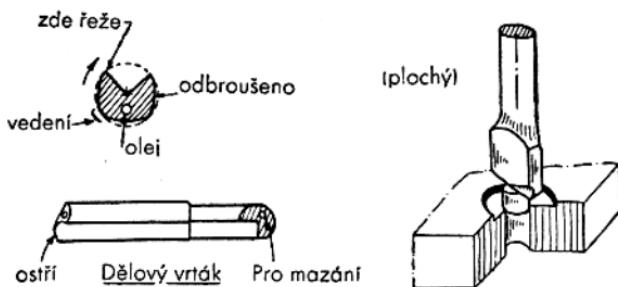

Obr. 194—195. Dělový vrták a plochý záhlubník.

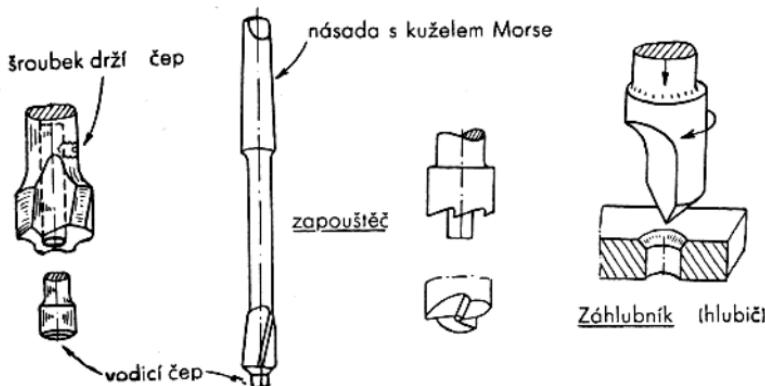

Obr. 196—198. Záhlubník.

Dlouhé díry se vrtají t. zv. *dělovým vrtákem* (obr. 194—195), který má jen jeden břit; při práci vrták zpravidla stojí a otáčí se předmět. Obvykle je vrták provrtán a dírkou je tlačen k břitu olej, který vyplavuje trásky (t. zv. vrták splachovací). Dělovým byl nazván proto, že se jím vrtají dělové hlavně.

Záhlubníky (obr. 195, 196) mají dvě nebo více ostří. Obvykle jsou vedeny v díře čepem, který se někdy dělá výměnný (obr. 196). Záhlubník se třemi nebo více zoubky se také jmenuje záhlubník srovňávací, když má ostří jen na čelní ploše (obr. 197). Zarovnávají se jím dosedací plochy nálitků pro matice šroubů.

Kuželový záhlubník podle obr. 198 se jmenuje hlubiči; mívá úhel špičky


60, 90 a 120° podle potřeby; sráží ostrý okraj děr a vytváří otvor pro zapuštění hlavu šroubů a nýtů.

Krátký malý vrtáček průměru 2–3 mm se jmenuje *návrtník*.


V úpravě podle obr. 199 je vhodný jako středící vrták na důlky pro upínací hroty soustruhu.

Dutý vrták (korunový vrták, čelní vyvrtávák, obr. 200) řeže jen v mezikruží, střed vypadne. Hodí se na velké díry a k odstraňování zlomených šroubů (obr. 202).

Navrtaný důlek

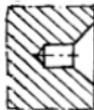


Středící vrták

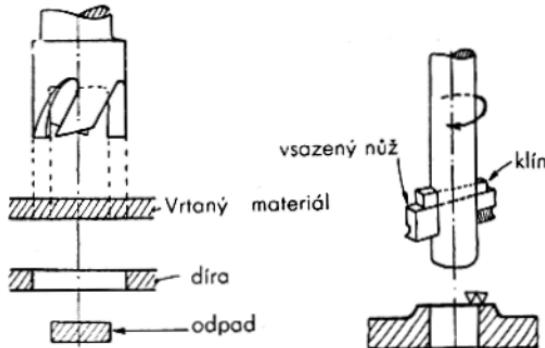

Obr. 199. Středící vrták pro navrtávání.

Obr. 200—201. Korunový vrták a vyvrtávací tyč s nožem.

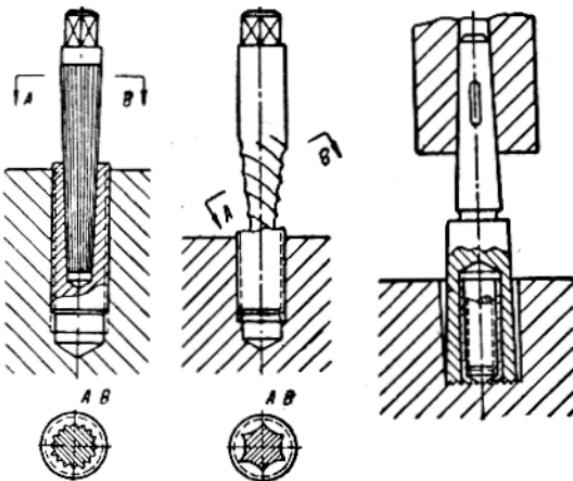


Obr. 202. Odstranění zbytku závrtného šroubu, ulomeného v díře (vlevo a uprostřed navrtáním, naražením čepu a vytvořením, vpravo obvrtáním). Do větší díry se vyřízne závit a zatáhne vložka.

Vyvrtávací (nožová) tyč (obr. 201 vpravo) má vsazený nůž, držený klínem nebo šroubem.


Příklad: Na obr. 203 je postupem 1–2–3–4 značeno vrtání a řezání závitu v díře pro šroub se zapuštěnou válcovou hlavou.

Vrtačky

Ručních vrtaček se dnes téměř vůbec nepoužívá; i na špatně přístupných místech vrtáme přenosnými vrtačkami, poháněnými elektromotorem, ohebným hřídelem nebo stlačeným vzduchem.

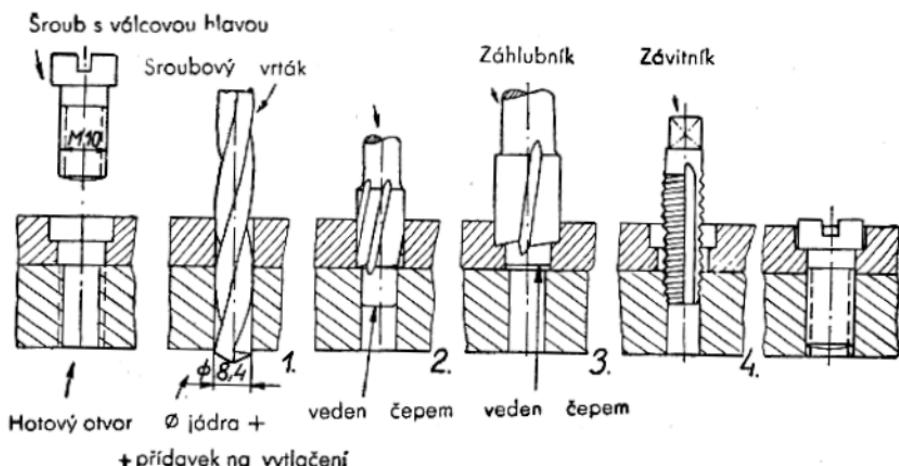


Obr. 203. Vrtání díry pro šroub se zapuštěnou válcovou hlavou.


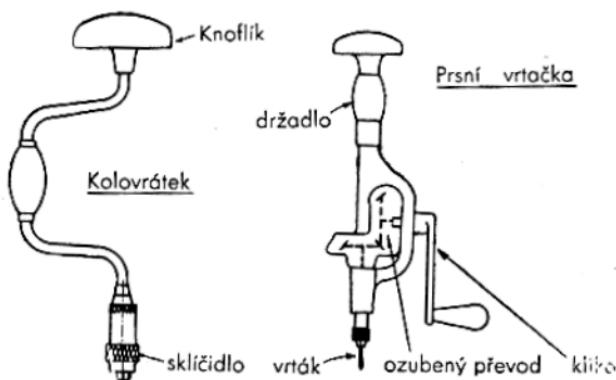


Obr. 204—205. Kolovrátek a prsní vrtačka.

Kolovrátkem (obr. 204) se mohou vrtat i větší díry kopinatým nebo šroubovitým vrtákem. Levou rukou nebo ramenem tlačíme na knoflík, vrták je upnut v upínací hlavičce. Rychleji vrtá t. zv. *prsní vrtačka* (obr. 205) s klikou a ozubenými koly. Při vrtání tlačíme na knoflík ramenem, vahou celého těla.

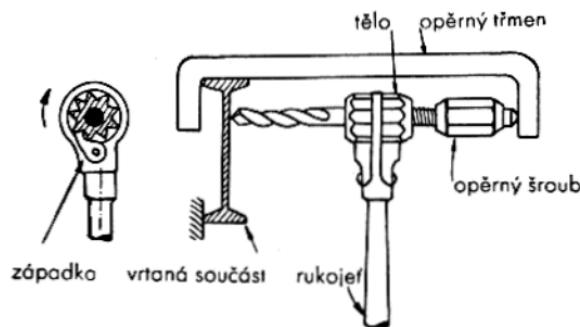

Obr. 206—207. Vrtání I-nosníku řehtačkou.

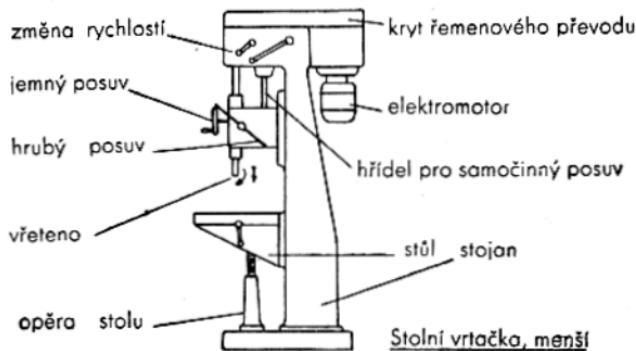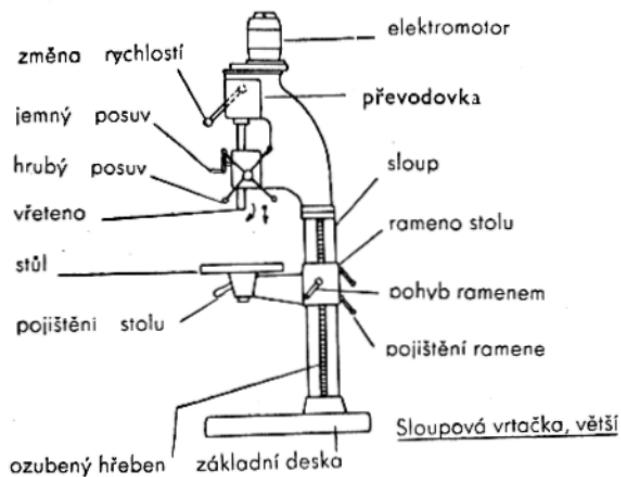

Obr. 208. Sloupová a stolní vrtačka.


Při vrtání na nepřístupných místech, kam se žádnou vrtačkou nemůžeme používat, používáme řehtaček (obr. 206—207). V jejich těle je na jedné straně upnut vrták, na druhé opěrný šroub, který se opírá o třmen a tím posouvá vrták do záběru (při otáčení). Tělem točíme jedním směrem západkou na ramenu rukojeti; při zpětném pohybu západka přeskočí přes zuby.

Strojních vrtaček je veliké množství. Dva základní typy jsou na obr. 208. Poháněny jsou přímo elektromotorem (u starších strojů řemenem od transmise a předlohy). Po každém vrtání, dřív než vrtačku opustíte, očistěte stůl od třísek; je to jeden z těch drobných znaků, podle nichž se pozná svědomitý dělník.


Při vrtání je nebezpečí úrazu zvětšeno tím, že se malý předmět, přidržovaný rukou, začne otáčet. Proto upínáme menší součásti do svéráku na stole vrtačky nebo je aspoň zajistíme proti otáčení. Mohou se opírat o šroub, vložený na př. do upínací drážky ve stole. Rukou se nemá předmět nikdy přidržovat, nemůžeme-li jej držet na delším konci. Proti třískám chráníme oči ochrannými brýlemi nebo průhledným štítem. Abychom se o třísky neporanili, smetáme je vždy jen kartáčem nebo štětcem.

21. VYSTRUŽOVÁNÍ

Vrtaná díra není zcela hladká ani přesná; často se musí ještě vystružit nástrojem zvaným *výSTRUŽník* (obr. 209). Díra se vystruží buď ručně (při tom otáčíme výSTRUŽník vratidlem, obr. 214, nasazeným na čtyřhran stopky), nebo na strojích (zpravidla na vrtačce nebo na souSTRUhu, kde je předmět upnut a pomalu se točí, kdežto výSTRUŽník je opřen hrotom koníku a stojí).

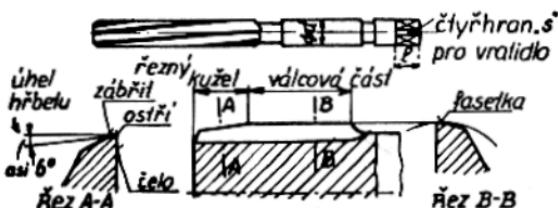

Obr. 209. Ruční výSTRUŽník a jeho zuby.

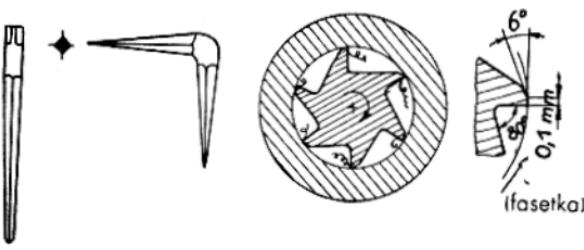


Obr. 210—211. Ruční výSTRUŽník přímý a úhlový.

Ruční výSTRUŽník má tálkový řezný kužel, aby pomaleji zabíral (obr. 209). Pro hrubou úpravu stačí ruční výSTRUŽníky podle obr. 210, které povrch díry ohladi.


Drážky (zuby) výSTRUŽníků se dnes dělají většinou rovné, se sudým počtem zubů (aby se mohl měřit průměr) v nestejném dělení (malé odchylky asi o 5°; zabrání se tím chvění výSTRUŽníku při práci). Zuby ubírají jen nepatrnu třísku, spíše škrabou; do průměrů 10, 30, 70 mm se v oceli nechává jako přídavek pro vystružování vrstvička 0,1, 0,3 a 0,7 mm tlustá.

Pozor na to, že šroubovitý vrták musí mít menší průměr, než bude mít díra (viz oddíl 20). VýSTRUŽníky se ostří jen na řezném kuželu. Při ostření

zubů necháme na obvodu zábřít 0,2 až 0,4 mm (*obr. 209*). Válcová část jen výstružník vede a ponechává se na ní *fasetka* široká 0,25 až 0,4 mm (úzká vodicí válcová ploška); pak teprve se zub podbrouší v úhlu asi 6° , aby nedřel v díře (*obr. 211 a 209*). Obvykle nejprve hrubujeme díru výhrubníkem na hrubo a pak teprve přesným výstružníkem na čisto. K vystružení kuželové díry (pro nástrojové kužely) se musí zpravidla použít tří výstružníků

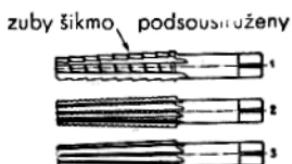

Obr. 212. Sada výstružníků na kuželovou díru nástrojových kuželů.

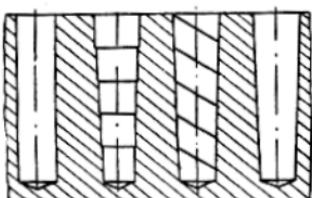

Obr. 213. Postup při vystružování kuželové díry pro nástrojové kuže.



Obr. 214. Vratidlo pro čtyřhran výstružníků.


podle *obr. 212 až 213*. První z nich díru hrubuje, druhý hladí, třetí začistí na míru. Na díry pro kolíky (1 : 50) stačí jeden kuželový výstružník (*obr. 210*).

Vedle výstružníků frézovaných z jednoho kusu se u větších průměrů používá t. zv. stavitelných výstružníků *se vsazenými noži* (*obr. 215–216*). Posuvem matic nebo zatlačením rozpínacího kuželového kolíku se může nařídit v rozsahu asi 3 mm přesný průměr (podle kontrolního kroužku). Úprava je drahá, proto se někdy dělají z jednoho kusu i výstružníky stavitelné (rozpínací). Jsou rozříznuty po délce a mohou se až o 0,3 mm roztáhnout kuželovým kolíkem.

Hladkost vystružené díry velmi záleží na *mazání* výstružníku. Ocel mazeme řepkovým nebo vrtacím olejem (viz *Vrtání*). Litinu vystružíme za sucha nebo při mazání řepkovým olejem; stejně mosaz, bronz. Hliník se musí mazat petrolejem nebo terpentinem. Elektron (lehká slitina hořčíku) se může čtyřprocentním vodním roztokem fluoridu sodného nebo se pracuje za sucha. Bakelit, fibr vystružíme za sucha.

Výstružníkem se už při jeho zavádění do předvrstané díry musí točit, aby se nezasekly hrany. Tlačíme do záběru jen mírně. *Nikdy* nesmíme výstružníkem točit nazpátek, ani při vytahování, protože by se mohl ulomit břit vzpřímenými trískami. Při vystružování na strojích se vždy musí upravit výkyvné uložení výstružníku, aby sledoval předvrstanou díru a nezvětšil ji rozhozením.

Výstružníky se mají vždy ostřít strojně (nikdy od ruky), aby všechny zuby zabíraly stejně. Rozměr vystružené díry se mění podle toho, jakou kapalinou mažeme a jaký materiál se řeže. Týž nástroj vyvrtá díru jiného průměru v křehké litině a jiného v houzevnaté oceli. Při mazání řepkovým

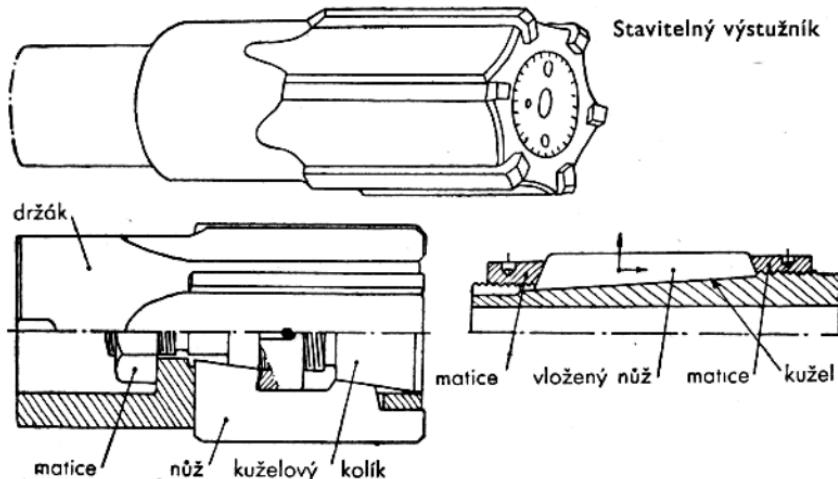

Obr. 215—216. Stavitelné výstřužníky.

olejem je průměr díry větší než při mazání vrtacím olejem. Proto mažeme nové výstružníky vrtacím olejem a teprve po opotřebení je mažeme řepkovým olejem. Při průměru díry 15 mm ve střední oceli vzniká vlivem mazání rozdíl 0,005 mm (půl setiny mm). Po ostření se břit lehce obtáhne (lapuje) jemným kamínkem (brouskem) na čele i na zábřitu. Srazí se jehla na ostří a dosáhne se hladšího povrchu.

Rozměry nástrojových čtyřhranů (obr. 209)

Čep $\varnothing d$	od	4,54	5,09	5,8	6,54	7,34	8,28	9,47	10,68
	do	5,08	5,79	6,53	7,33	8,27	9,46	10,67	12
Čtyřhran	s	3,8	4,3	4,9	5,5	6,2	7	8	9
Délka	l	7	7	8	8	9	10	11	12
Čep $\varnothing d$	od	12,01	13,34	14,68	16,01	17,34	19,34	21,34	
	do	13,33	14,67	16	17,33	19,33	21,33	24	
Čtyřhran	s	10	11	12	13	14,5	16	18	
Délka	l	13	14	15	16	17	19	21	

Při vystružování lehkých slitin někdy nástroj při práci píská; zabrání tomu šroubovité ostří. U pravorezných nástrojů (při pohledu od vřetena řezou ve smyslu, jímž se točí hodinové ručičky) má ostří vždy levou šroubovici.

Ve slepé díře (se dnem) zbývá po náběhu výstružníku kuželový přechod. Proto raději vystružujeme slepé díry výstružníky, které mají na rozdíl od ručních jen krátký rezny kužel pod úhlem 45° (vlastně sraženou hranu).

Ostří výstružníků se musí chránit před poškozením aspoň pouzdry (trubičkami) z lepenky, nastrčenými na zuby. Nejlépe je uložit výstružníky na dřevěných podložkách, což je přehlednější.

Díra ve vratidle je o 0,05 až 0,1 mm větší než rozměr čtyřhranu.



Příklad: Máme vystružit díru průměru 20 mm v měkké oceli. Jak je uvedeno v tabulce v oddílu 20, Vrtání, volíme pro tento případ vrták o 0,22 mm menší, než bude hotová díra. Přídavek pro vystružování necháme asi 0,18 mm.

Průměr šroubovitého vrtáku $d = 20 - (0,22 + 0,18) = 20 - 0,4 = = 19,6$ mm.

Vystružování dér je drahé a zdlouhavé. Proto v hromadné výrobě obrábíme přesné a hladké díry jiným způsobem (na př. protahováním na protahovače, protlačováním kuličky, jemným rychlostním vyvrtáváním a j.). Trvanlivost břitů výstružníků se podstatně zvýší vložkami ze slinutých karbidů.


22. RUČNÍ ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Závit řežeme buď na spojovacích šroubech (základní tvar a názvy na obr. 217–218), nebo na pohybových šroubech (na př. u svéráku). Podle toho má různý tvar. Nejčastější je normální závit metrický (značený M) podle obr. 219, jehož se dnes stále častěji používá místo starších závitů

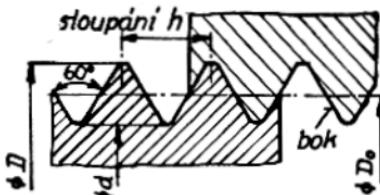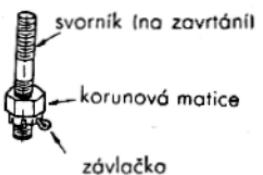

Obr. 217–218. Šroub s hlavou a závrtový šroub.

Obr. 219. Průřez metrickým závitem.

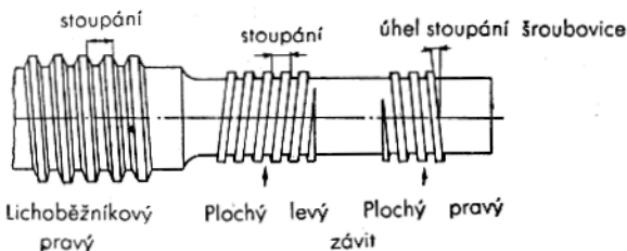

Obr. 220. Lichoběžníkový a plochý závit.

Whitworthových (podobných metrickému, ale s vrcholovým úhlem 55° a s průměry v palcích, značenými W ; 1 palec = 25,4 mm; $\frac{1}{2}$ palce = 12,7 mm; $\frac{1}{4}$ palce = $\frac{1}{4}''$ = 6,35 mm). Zvlášť namáhané závity mají průřez lichoběžníkový; pohybové šrouby mívají zpravidla závit lichoběžníkový, někdy též pravoúhlý.



Když se šroub nebo matice zašroubovává ve smyslu pohybu hodinových ručiček, má závit pravý. Levý závit se při otáčení tímto směrem vyšroubuje; vyrábí se jen výjimečně a značí se L nebo „Levy“ (obr. 220).

Závit správně nese, jen když dosedá na matici v boku, na ploše. Nesprávný

závit (obr. 221) sedí jen na hrotech, má boční vúli. Hroty se omačkají a matici bude na šroubu volná.

Rozteč závitu je vzdálenost dvou sousedních profilů a rovná se stoupání závitu (obr. 219, 220), pokud je závit jednochodý. Výjimečně se někdy řeže i několikachodý závit (na rychlé přitažení, hlavně u pohybových šroubů); na šroubu je vyříznuto současně několik závitů (obr. 222) a stoupání je pak násobkem rozteče a počtu chodů závitu (na př. 2 chody, rozteč 3 mm, stoupání = $2 \times 3 = 6$ mm).


Uvádíme tabulkou nejdůležitějších metrických a Whitworthových závitů a důležitější rozměry šroubů s těmito závity.

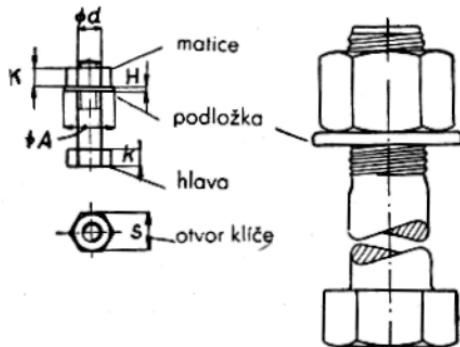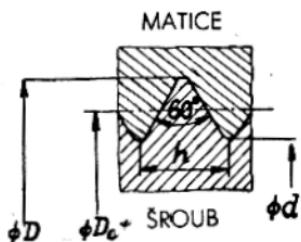

Metrický závit řady A
Příklad značení: M 20

Velký průměr D mm	Šroub				Matici				Vrták díry		Podložka	
	Malý průměr d mm	Střední průměr D, mm	Stoupání h mm	Výška hlavy k mm	Velký průměr D mm	Malý průměr d mm	Výška K mm	Otvor klíče s mm	Křehký materiál litina mm	Tažný materiál ocel mm	Vnější průměr A mm	Tloušťka H mm
5	3,96	4,48	0,8	3,5	5	3,96	4	9	4,1	4,2	11	1
6	4,70	5,35	1	4,5	6	4,70	5	10	4,8	5	12	1,5
8	6,38	7,19	1,25	5,5	8	6,38	6,5	14	6,5	6,7	17	2
10	8,05	9,03	1,5	7	10	8,05	8	17	8,2	8,4	21	2,5
12	9,73	10,86	1,75	8	12	9,73	9,5	19	9,9	10	24	3
16	13,40	14,70	2	10,5	16	13,40	13	24	13,5	13,75	30	3
20	16,75	18,38	2,5	13	20	16,75	16	30	17	17,25	36	4
24	20,10	22,05	3	15	24	20,10	18	36	20,5	20,75	44	4
30	20,45	27,73	3,5	19	30	25,45	22	46	25,75	26	56	5

Ve sloupci „Vrták díry“ je uveden průměr vrtáku, jímž předvrtáme díru v matici pro řezání příslušného závitu. Za křehký materiál se považuje litina, bronz, mosaz; tažným materiálem je méněna ocel, měď, zinek, lehké kovy a slitiny. Závitů W se užívá jen při opravách starých strojů.

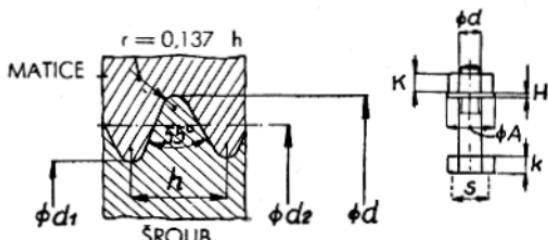

Whitworthův závit
Příklad značení: *W 1/2"*

Označení, průměr d palců	Šroub					Matico	Vrták díry		Podložka			
	Velký průměr d, mm	Malý průměr d ₁ , mm	Sřední průměr d ₂ , mm	Stoupání h, mm	Počet chodů na 1 palec		Výška hlavy k, mm	Výška K, mm	Otvor klíče s, mm	Křehký materiál litina mm	Tažný materiál ocel mm	Vnější průměr A, mm
1/4	6,35	4,72	5,537	1,27	20	5	5	11	5	5,1	14	1,5
5/16	7,94	6,13	7,034	1,41	18	6	6	14	6,4	6,5	18	2
3/8	9,53	7,49	8,509	1,59	16	7	7	17	7,7	7,9	21	2,5
1/2	12,70	9,99	11,345	2,12	12	9	9	22	10,25	10,5	28	3
5/8	15,88	12,92	14,397	2,31	11	11	11	27	13,25	13,5	34	3
3/4	19,05	15,80	17,424	2,54	10	13	13	32	16,25	16,5	40	4
7/8	22,22	18,61	20,419	2,82	9	16	16	36	19	19,25	45	4
1	25,40	21,33	23,368	3,18	8	18	19	41	21,75	22	52	5
1 1/4	31,75	27,10	29,428	3,63	7	22	23	50	27,5	27,75	62	5


Řezání závitů v dře

Závit v dře řežeme závitníky (obr. 223). Jsou to vlastně šrouby, přerušené drážkami, aby vznikla ostrí. Podélné drážky bývají zpravidla rovné, výjimečně ve šroubovici. Mohli bychom tak sice vyříznout hotový závit najednou (u matic tak zvaným maticovým závitníkem, který je delší), zpravidla však řežeme závit postupně třemi závitníky, jež tvoří sadu (obr. 223) a značí se jednou až třemi drážkami u čtyřhranu. Práce jednotlivých


závitníků je rozdělena podle obr. 225; čáry 1 až 3 značí, kolik materiálu závitník ubírá. Závitníky ubírají někdy třísky podle obr. 226. Kuželovitý výběh na konci není doříznut. Slepá díra (se dnem) nemůže proto mít závit v celé hloubce, kdežto průběžná díra ano (prořízneme ji celým závitníkem).



Obr. 221. Nesprávný závit.

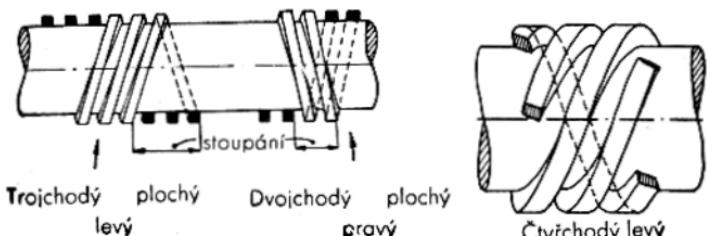

Obr. 222. Několikachodý závit plochý.

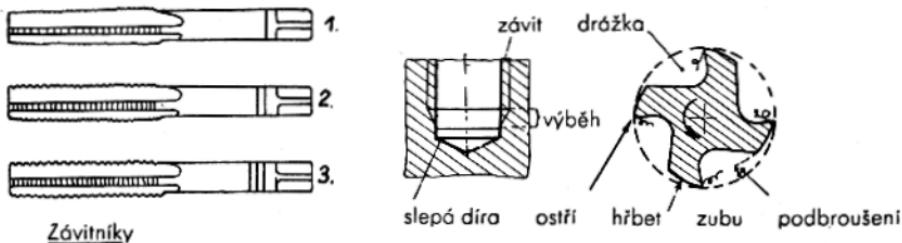

Obr. 223. Sada závitníků.



Obr. 224. Slepá díra a průřez závitníkem.

Řezným kuželem se závitník opatrně a rovně nasadí do předvrtané díry (obr. 227). Průměr děr pro různé závity je uveden v tabulce závitů. Na čtyřhran se nasazuje vratidlo (obr. 228), jímž se závitník otáčí. Aby zuby nedřely hřbetem v díře (obr. 224), jsou na řezném kuželi podbroušeny. Nejčastěji má závitník čtyři drážky; velké závitníky mívají i osm drážek.


Závitník se musí při práci dobře mazat. Nejlépe vyhovují živočišné tuky, směs 10% práškové tuhy s 90% loje, nebo řepkový olej. Horší je už vrtac

olej, zcela špatný je strojní olej (závit se trhá). V litině mažeme petrolejem. Díra pro závit musí být vyvrtána přesně podle uvedené tabulky. Kdyby byla větší, byl by závit neúplný; při menší díře se závitník zlomí.

Vratidlem pomalu otáčíme; přitom musíme dávat pozor, aby závitník stál rovně (obr. 227). Pri větším odporu závitníkem maličko otočíme zpět,

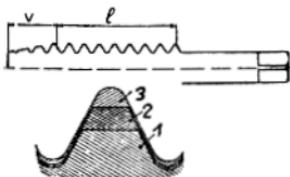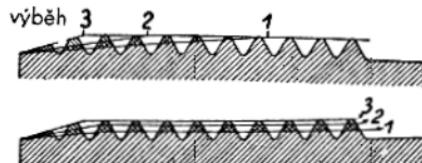

Obr. 225—226. Různé broušení závitníků.

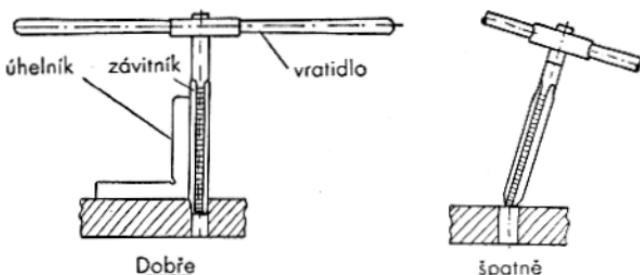

Obr. 227. Správné a špatné nasazení závitníku.




Obr. 228. Stavitelné vratidlo pro různé čtyřhrany.

namázneme jej řepkovým olejem a opět točíme vpřed. Tím se uvolňují třísky. Další závitník se musí opatrně zavést do vyříznuté drážky.

Zvláštní druh závitníku na výrobu závitových čelistí se jmenuje *čelistník*. Má větší průměr než šroub. Používá se ho jen v továrnách na závitořezné nástroje.

Zlomený závitník, pokud nevězí hluboko v díře, odstraníme údery na boky podle obr. 230 (ocelovými tyčkami, jimiž mají tlouci dva dělníci současně ve směrech P , nejprve zlehka, aby se shodli v taktu úderů, pak většími rannami). Tluče-li jen jeden, zadře často závitník ještě více do stěny. Závitník zlomený hlouběji v díře se pokusíme uvolnit zředěnou kyselinou dusičnou (5 dílů vody na jeden díl kyseliny). Zpravidla se tímto naleptáním uvolní

a může se vyšroubovat. Díru je nutno vypláchnout. Nepomáhá-li to, nezbývá než součást s ulomeným závitníkem vyhřát, navrtat do závitníku dírku a vyšroubovat jej podle obr. 229. Vyhřívání je často nebezpečné, zvláště zahřejeme-li plamenem jen malé místo na větší součásti; vznikají

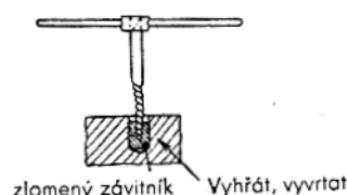

Obr. 229—230. Vyjmout zlomeného závitníku.




Obr. 231. Desková závitnice

tím velká vnitřní pnutí, která součást křiví a mohou být příčinou poruch. Moderním způsobem se zlomený závitník, vrták a pod. odstraňuje z díry rozrušením elektrickými jiskrami (výboji), t. zv. vyjiskrováčem.

O ostření závitníků pojednáme v oddíle 32.

Řezání závitu na dříku

Ručně se nepodaří na dříku vyříznout přesný závit; má-li závit „běžet“ s povrchem dříku (být rovný a soustředný s osou dříku), musí se řezat na soustruhu. Ručně řezaných závitů můžeme použít jen pro podřadnější, hlavně spojovací šrouby, řezané příležitostně (v malém); ve větším množství

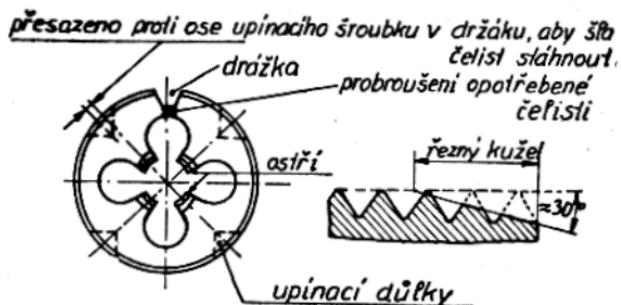


Obr. 232. Kruhová závitová čelist (závitnice) a její řezný kužel.


se šrouby vyrábějí na automatech nebo šroubořezech levněji a přesněji než při ručním řezání.

Asi do průměru 8 mm se používá na méně přesné práce deskových závitnic (závitových želízků), (obr. 231). Jednou deskovou závitnicí se řeze vždy několik závitů. Závit se spíše jen vytlačuje a proto se musí volit průměr dříků o několik desetin milimetru menší.

Ručně nebo strojně (na př. na revolverech) řeže se závit závitovou kruhovou čelistí čili závitnicí (očkem, obr. 232 a 233). Je to v podstatě matice, jejíž závit je proříznut podélnými drážkami, aby vznikly břity. Na obou stranách má řezný kužel, aby se ostří zařezávalo postupně. Menší čelisti

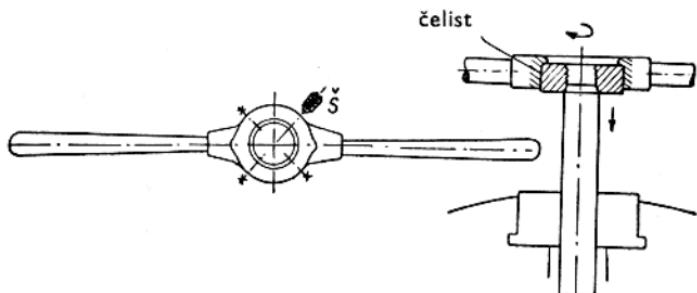

Obr. 233. Vratidlo na kruhové závitové čelisti.

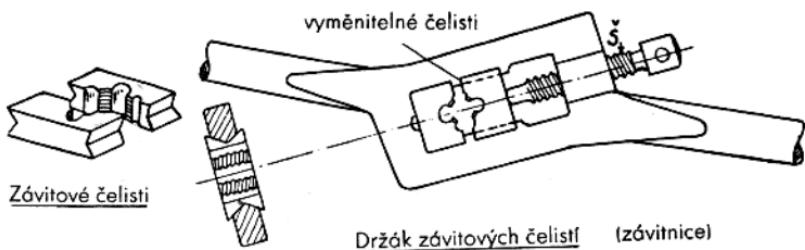

Obr. 234—235. Kosé závitové čelisti s vratidlem.

mají na obvodu tři, větší čtyři upínací důlky pro upnutí do vratidel (obr. 233). Nové čelisti se dodávají zpravidla nerozříznuté. Po částečném opotřebení by řezaly již příliš velké závity. Aby se daly nastavit na správný rozdíl, proříznou se úzkým brusným kotoučem v drážce na obvodu. Při upínání do vratidel se pak může průměr závitu u rozříznutých čelistí v malých mezích měnit.

Konec dříku je kuželovitý, aby se mohla závitnice dobře nasunout. Spičky závitu se trochu vytlačují, a tím se zvětšuje vnější průměr závitu; proto někdy volíme průměr dříku o několik desetin milimetru menší, než má být průměr závitu (u průměru 12 mm asi o 0,1 mm). Závitnice tlačíme podle obr. 233 mírně na dřík a zvolna jí točíme. Jakmile zachytí, stačí jen točit, zašroubovává se dál sama. Dobře mažeme řepkovým olejem (strojní olej škodí). Jde-li závitnice ztuha, pohneme jí trochu zpět a hned opět vpřed, aby se uvolnily třísky. První vyříznutý závit u rozříznuté čelisti proměříme, a to hlavně na bočním průměru (viz oddíl Měření závitů, 10), a když není správný, nařídíme rozdíl rozdílu závitů. Rozměry závitů jsou uvedeny v tabulce.

Ručně řežeme závit často také *kosými závitovými čelistmi* (obr. 234 a 235). Kosé čelisti se mnohem lépe ostří než kruhové (závitová očka), (viz oddíl 32), proto mohou lépe řezat. Nemají začátek závitu kuželovité zbrošen. Upínají se vyměnitelně do vratidel; aby se dělník nemusel při práci jejich vyměňováním stále zdržovat, bývá vratidlo delší a je v něm upnuta řada čelistí za sebou. Má to význam jen u menších průměrů. Kosými závitovými čelistmi se řežou běžné průměry od 3 do 52 mm.

Dřík upneme do svěráku. Povolíme šroub š ve vratidle (obr. 235), nasaďme čelisti na dřík a dotáhneme je šroubem, aby se při otáčení vyřízla první tříská závitu. Vyřízneme ji po celé délce, vyšroubujeme čelisti zpět, přitáhneme znova šroub š a řežeme novou třísku. Tak se postupně vyřízne celý závit. Mažeme opět řepkovým olejem, lojem nebo strojním olejem.

Závit na trubkách (závitových, zvaných dříve plynové a používaných v instalatérství) se řeže *řezacími hlavami* (závitnicemi), v nichž je několik čelistí (nožů), které se mohou vyjmout, aby se mohly dobře ostřít. Po doříznutí se hlava nešroubuje zpět, ale rozevře se vhodným zařízením a sejme přes závit. Také pro závitové čelisti se vyrábějí vratidla, u nichž se čelist po doříznutí závitu uvolní, vysune ze závitu a přetáhne přes šroub bez zdlouhavého šroubování zpět. Při řežání dlouhých závitů se tím uspoří čas.

O měření závitů viz oddíl 10, Měření, obr. 99—101.

23. RUČNÍ KOVÁNÍ

Hutě dodávají ocel buď ve velikých prokovaných kusech (na největší součásti), nebo válcovanou na běžné obchodní tvary (tyče obdélného a kruhového průřezu, desky, plechy a profily, na př. úhelníky, kolejnice a j.). Jednoduché součásti se vyrábějí z plných kusů; přebytečný materiál se odstraňuje obráběním (soustružením, hoblováním a j.). U členitějších součástí, kde by se obráběním muselo odstranit mnoho materiálu, se součást vyková. Dostaneme tím výkovek, který se pak na strojích obrábí dále. Některé plochy mohou zůstat neobrobeny.

Výjimečně se malé součásti kovají *za studena*; je to na příklad ražení. Tak se razí písmena pro psací stroje a kalibrují menší výkovky. Větší výkovky kováme za tepla, neboť ohřátím na 1100 stupňů Celsia se pevnost oceli asi dvacetkrát zmenší. Materiál se ohřívá ve výhni, v ohřívacích pecích nebo elektrickým proudem. Ková se buď *volně* (kladivem na kovadlině, na bucharu), nebo v *zápustkách*, někdy úplně uzavřených, v nichž je žhavý materiál stlačován. Podle použitého zařízení kováme ručně (údery kladiv), strojně rázy (údery) bucharu, pomalým (klidným) tlakem lisů, kovacími válci a j. Nečistoty a vady oceli (síra, vměsky) zhoršují jakost výkovku. Kovací teplota se řídí podle druhu oceli. Určuje ji huť vyrábějící ocel.

Teplotu uhlíkové (obyčejné) oceli určíme zhruba podle barvy.

Barva: červená ve tmě	teplota: 500 °C
třešňově červená	teplota: 900 °C
jasně žlutá	teplota: 1200 °C
jasně bílá	teplota: 1300 °C

Prokováním se materiál prohněte a vytlačí se vměsky, které v něm zbyly. Tím stoupá pevnost a houževnatost. Čím dokonaleji je ocel prokována, tím jemnější má sloh (zrna, krystaly) a lepší uspořádání vláken a tím je hodnotnější.

Správnou teplotu pro kování oceli odhaduje kovář většinou podle barvy (u nových ohřívacích pecí s olejovým, plynovým nebo elektrickým topením jsou žároměry, k ohřevu pro ruční kování se jich však téměř nikdy nepoužívá). U lehkých slitin se pozná teplota podle stopy (čáry), kterou zanechá ohřívaný materiál na kusu smrkového dřeva (přes dřevo přejedeme hranou materiálu); ková se asi při této teplotě (pro jednotlivé značky materiálů udává přesný rozsah teplot vyrábějící hutě):

Kovaný materiál	Kovací teplota ve °C	Barva materiálu nebo čáry na smrkovém dřevě
Měkká stavební ocel . . .	700 až 1300	temně červená až bílá
Běžná nástrojová ocel . . .	750 až 1000	třešňově červená až žlutá
Rychlořezná ocel . . .	1000 až 1200	temně až jasně žlutá
Dural.	360 až 450	jasně až temně hnědá
Slitiny hořčíku	320 až 350	jasně hnědá
Téměř čistý hliník	300 až 550	jasně hnědá až černá

Množství materiálu na výkovek. Na opal vznikající při ohřevu a na to, aby měl výkovek vyražené (t. j. správně propracované) hrany, přidáváme k váze součásti asi $1/5$ (t. j. 20%), čímž dostaneme váhu materiálu, ze kterého začneme kovat. Na součást, vážící 2 kg, vezmeme tedy $2 \text{ kg} + (2 \text{ kg} : 5) = 2 \text{ kg} + 0,4 \text{ kg} = 2,4 \text{ kg}$ materiálu.

Podobně postupujeme při výpočtu délky původního materiálu, nutné k vytvoření zeslabené (osazené), vytažené nebo napěchované součásti.

Příklad. Původní tyč má čtvercový průřez $3 \times 3 \text{ cm}$, tedy plochu $3 \cdot 3 = 9 \text{ cm}^2 = F$. Má se osadit na průřez $1 \times 3 \text{ cm}$ v délce $l = 10 \text{ cm}$ (viz obr. 251B), tedy na plochu $F_1 = 1 \cdot 3 = 3 \text{ cm}^2$. Objem osazeného konce $V = F_1 \cdot l = 3 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^3$.

Potřebná délka původní tyče, která má stejný objem, by byla $h = V : F = 30 \text{ cm}^3 : 9 \text{ cm}^2 = 3,3 \text{ cm}$; k tomu přídavek $1/5$, t. j. $3,3 : 5 =$ asi $0,6 \text{ cm}$, takže celková délka, potřebná k vytvoření osazeného konce

$$h = 3,3 + 0,6 = 3,9 \text{ cm, volíme } 4 \text{ cm (obr. 251 A).}$$


Ohřev materiálu

Menší a střední kusy se ohřívají v kovářských výhních; velké kusy, které se budou kovat strojně, ohříváme v pálcích (zděných) pecích.


Na obr. 236 je novější stabilní výheň (nepřenosná, z oceli). Do jímky, v níž hoří oheň, se spodem vhání vzduch ventilátorem (ve starých kovárnách měchem, viz obr. 26). Proud vzduchu se řídí pákou p , přivírající otvor na dně jímky. Vody ve žlabu je třeba na kropení a vlhčení uhlí a k ochlazování kleští. Zpravidla bývá vedle žlabu na vodu ještě žlab na uhlí. Plechový klobouk (lapač kouře) zachycuje a odvádí kouř.

Ve výhních se topí nejčastěji kovářským uhlím; je to spékavé kamenné uhlí, značené „ořech 2“. Větší kusy lze zahřívat *koksem* (bez kouře, pozvolna); nástroje a choulostivé součásti ohříváme někdy *dřevěným uhlím* (je čisté, ale dává menší žár), není-li v dílně vhodnější elektrická nebo plynová pec.

Materiál se na povrchu spaluje, vzniká opal (okuje); proto hledíme omezit ohřívání a snažíme se vykovat součást na jedno ohřátí. Nikdy však nesmíme kovat součást vychladlou. Žár ve výhni musí vycházet ze středu ohně, ne s povrchu; proto musí být pod ohřívanou součástí vrstva uhlí a povrch se kropí vodou (slaměným víchem nebo proutím v drátěné násadě).

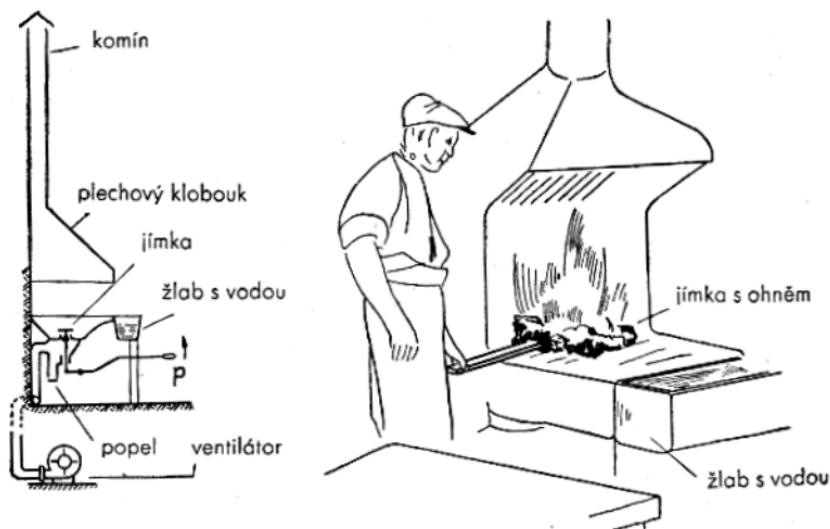

Obr. 236. Stabilní (nepřenosná) kovářská výheň.

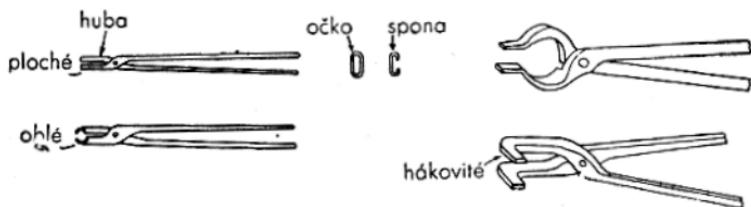


Obr. 237. Kovářské kleště. Huba má tvar podle materiálu.

Kovářské uhlí se nejprve *speče* v souvislou kúru, která hoří zevnitř a zabraňuje vyzařování tepla do okolí. Vnější povrch je pokropen, aby nehořel; je ovšem nutno kropit jen přiměřeně a dbát také o to, aby nevznikaly zbytečné plameny, ohřívající vzduch v kovárně. Když kúra prohořela, srazí ji kovář bodcem nebo pohrabáčem (háčkem) stranou na ohřívaný předmět a přidá navrch lopatkou nové uhlí. Tak se dostává ve styk s ohřívanou ocelí jen vyhořelé uhlí, žhavé a zbavené síry (což je velmi důležité). Kúru je třeba včas srazit, aby ocel byla stále ve styku s uhlím; zmenší se tím opal a ušetří se palivo.


Menší kusy drží kovář při ohřívání v kleštích (obr. 237). Aby nemusel rukojeti stále svírat v rukou, stáhne je nasunutým očkem nebo sponou. Do ohně jsou kleště zasunuty tak, aby se co nejméně ohřívaly. Delší součásti se do ohně vkládají bez kleští (obr. 236).

Kovářské nástroje

Ruční kladiva (obr. 238) váží asi 2 kg. Přitloukací kladivo (perlík) váží až 20 kg (dvouruční; postoj při práci viz na obr. 26). Lepší kladiva jsou z houževnaté nástrojové oceli. Má-li nos směr násady (obr. 239), jmenuje se kladivo

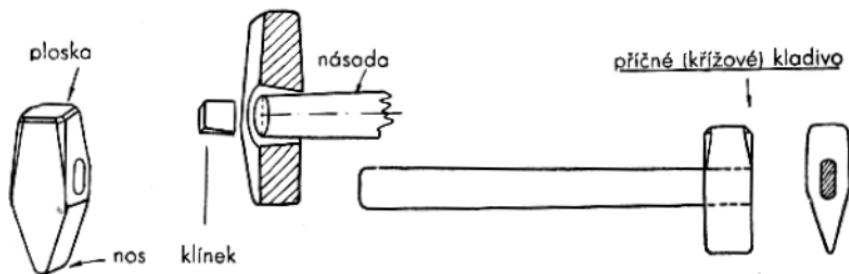

Obr. 238—239. *Ruční kladiva.*

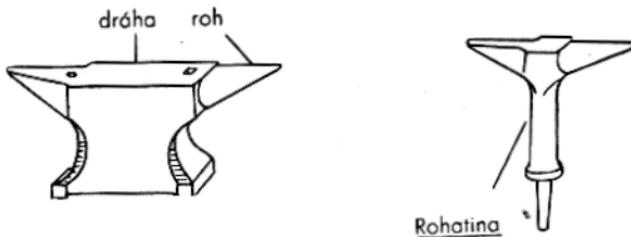

Obr. 240—241. *Kovadliny.*

divo příčné (křížové), protože dělník, který jím ková, stojí napříč ke kovadlině. Ploska kladiva (dráha) je mírně vypouklá.

Násada z tvrdého dřeva musí být dobře zaklínována ocelovým klínem (viz též obr. 129, klínování paličky).

Kovadliny jsou lité nebo kované z oceli (obr. 240); vrchní plocha, zvaná dráha, bývá k nim přivařena z tvrdé oceli. Stojí buď na špalku (starší způsob), na sudu s pískem nebo na betonovém základu (podloženy kůží) tak, aby dráha byla asi $\frac{3}{4}$ m nad podlahou kovárny. Jeden roh kovadliny má průřez kruhový, druhý obdélný. V dráze je čtvercový a kruhový otvor. Do čtvercového se vsazují menší nástroje (obr. 244), nad kruhovým prorážíme díry.

Rohatina (obr. 241) je malá, vysoká kovadlina, zaražená obvykle ve špalku, na které se ohýbá plech (viz obr. 28). *Rovnacího kuželeta* (obr. 242, viz též obr. 26) se používá při kování a rovnání obručí, *zápustkové desky* (obr. 243) při prorážení a ručním kování v záplastce (na př. při kování čtyřhranu či šestihranné hlavy na tyči). Různé drobnější nástroje jsou uvedeny na obr. 244. Drátěné držadlo, nakreslené u sekáče, je lepší než dřevěná násada, která se snadno uvolní a poškodí. Očkem je na sekáč pevně namraženo a zapadne do kruhové drážky na sekáči. Použití sedlíku při osazování je znázorněno na obr. 250, použití sekáčů na obr. 253.

Kovářské stroje


Větší výkovky nemůžeme kovat ručně. Kovají se proto na strojích, zvaných buchary; na největší součásti použijeme kovacího lisu, poháněného párou nebo kapalinou (voda, olej), vháněnou do pohybového ústrojí pod velkým tlakem (hydraulické lisy). Často se strojně kovají i drobné součásti, aby práce byla rychlejší a přesnější.

V malé kovárně je dnes nejrozšířenější *vzduchový buchar* podle obr. 245 (pneumatický).


Pohybem pístu 1 ve válcu je střídavě zředován a stlačován vzduch a šoupátkovým rozvodem se proud vzduchu přenáší na píst 2, který je zdvihán a srážen dolů. Šoupátka ovládáme spouštěcí nožní pákou.

Pro větší údery a pro kování v záplastkách (seriová výroba stejných výkovků) se lépe hodí *parní zápustkový buchar* (parní kladivo, obr. 246). Beran je pístní tyč připojen k pístu parního válce.

Píst je zvedán i srážen dolů tlakem páry (někdy stlačeného vzduchu). Rychlosť a síla úderu se ovládá ruční pákou.

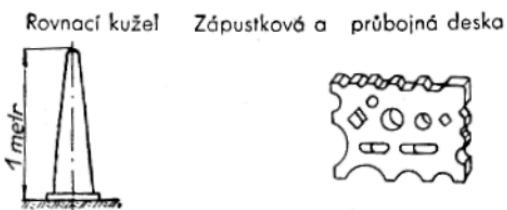


Obr. 242—243. *Rovnací kužel a záplustková deska.*

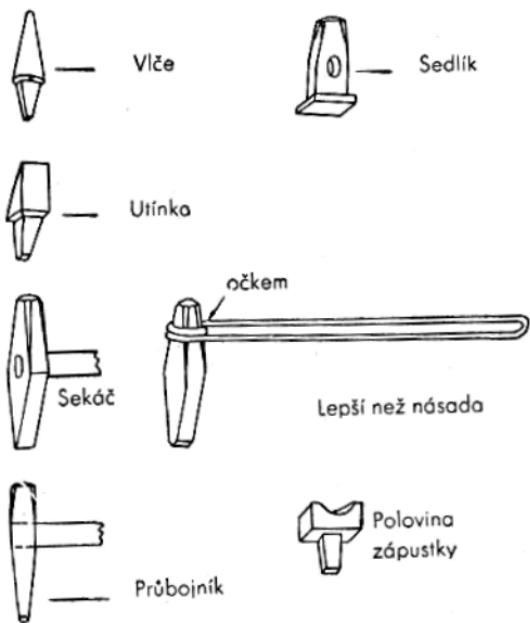


Obr. 244. *Různé kovářské nástroje.*

Buchary zpracují materiál rázem, což je výhodné, neboť prokouvají součásti i do hloubky. Mají veliké základy, ale přesto otřásají okolím. Proto se pro největší výkovky stavějí hydraulické kovací lisy, tlačící na materiál

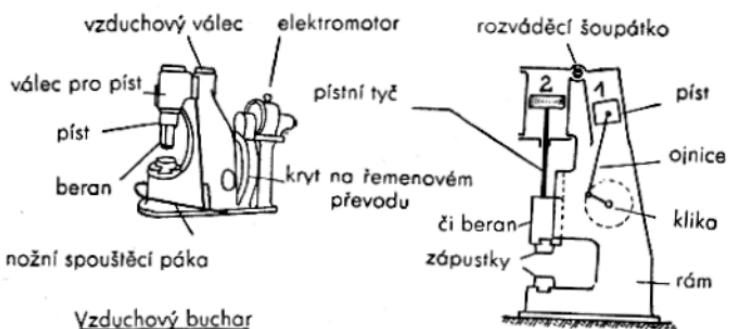

Vzduchový buchar

Obr. 245. Vzduchový buchar.

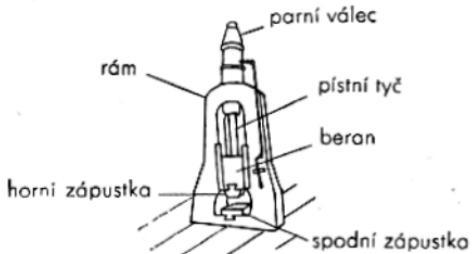

Parní buchar

Obr. 246. Větší parní buchar.

bez rázu, zvolna. Byly již postaveny lisy pro tlaky až 25 milionů kg. Setkáme se s nimi jen ve velkých kovárnách; k obsluze takového lisu je zapotřebí manipulátorů, jeřábů nebo mnoha dělníků.

Postup při ručním kování

Ohřátý materiál zbabí kovář strusky, opalu a přilepených kousků uhlí úderem o kovadlinu a oškrábnutím kladivem. Sám ková ručním kladivem, pomocník podle potřeby přitlouká (obr. 26). Místo, kde má pomocník kovat, označí kovář malým úderem. Pomočník řídí silu svého úderu podle úderu kováře (když kovář ková slabými ranami, musí také pomocník přitloukat slabě). Zaťuká-li kovář kladivem několikrát vedle výkovku na kovadlinu, značí to, že pomocník má ustat v práci; kovář zarovná nebo dokončí součást ručním kladivem. Nikdy nesmí nečekaně vzít součást s kovadliny; po-


mocník by uhodil perlíkem na kovadlinu a odskočením perlíku může vzniknout úraz.

Větší kusy, které by při dlouhém kování vychladly, musí se kovat ve třech. Kovář opět součást drží, obrací a ková ručním kladivem, dva pomocníci přitloukají. Vyžaduje to zručnost, které lze nabýt jen praxí.


Pěchování. Krátké součásti (obr. 247) se pěchují na kovadlině, drženy v kleštích, delší (obr. 248) na pěchovací desce v zemi kovárny. Ohřívají se jen místa, kde se má materiál napěchovat (okolí se chladí vodou), zejména




Obr. 247. Podstata pěchování.

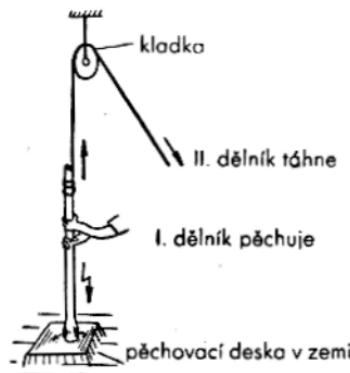

Obr. 248. Pěchování na konci dlouhé tyče.

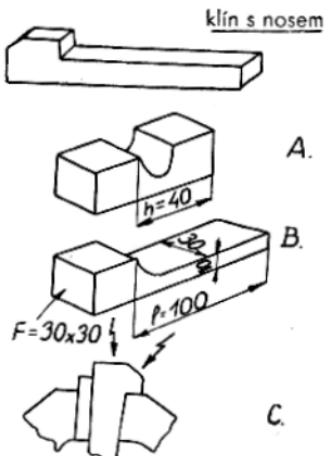


Obr. 251. Kování klinu s nosem.

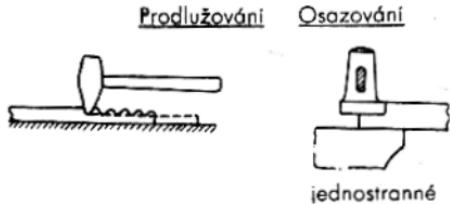


Obr. 249—250. Prodlužování a osazování.

když se pěchuje uprostřed délky. Napěchovaná hlava (na př. u šroubu) je pevnější než hlava vysoustružená z plné tyče, protože vlákna materiálu probíhají příznivě podle tvaru průřezu (u soustružené rovně po délce). Zásadně se však snažíme pěchat co nejméně; raději volíme původní materiál

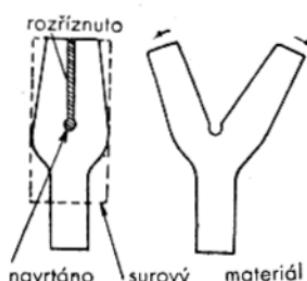

Obr. 252. Kování součásti tvaru T.

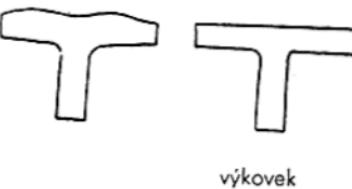

Obr. 253. Sekání sekáčem a utinkou.

tlustší a vykováme na něm slabší části prodlužováním, které je rychlé a snadné.


Prodlužování (obr. 249). Aby se práce urychlila, vykováme nosem kladiva záruby; pomocník přitlouká ploskou perlíku, čímž záruby ihned vyrovnává. Povrch se pak může ohladit sedlíkem podle obr. 250 (= osazování). Na obr. 251 je znázorněn postup při kování klínu s nosem, na obr. 252 kování součásti tvaru T z jednoho kusu (dostí obtížný výkovek, který bychom jinak těžko zhotovali). Na obr. 253 je znázorněno sekání za tepla nebo za studena. Ohýbání a prorážení je podrobněji probráno v oddilech 14 a 19.

Svařování v ohni, s přeplátováním (obr. 254)

Můžeme tak svařovat jen měkkou ocel. Tvrdší a pevnější oceli (kalitelné) se v ohni velmi špatně svařují a někdy se to vůbec nezdaří. Zvláště dobře se svařuje t. zv. *svářková ocel*, vyrobená v pálcích pecích (pudlování); tato ocel se však již téměř nevyrábí.

Svařované konce nutno nejprve upravit podle obr. 254 A. Nesmí mezi nimi vznikat štěrbina (obr. 254 C); tam by se ocel nespojila. Oba konce ohřejeme do bílého žáru (pozor, aby se nespálily). Někdy se žhavé konce rychle posypávají boraxem (který byl vypálen do červena na plechu a po zchladnutí roztlučen); borax vytvoří s okujemi snadno tavitelnou struskou, jež se úderem o kovadlinu odraží a povrch zůstane čistý. Očištěné konce složí kovář na sebe podle A ostrými údery, aby se plochy všude spojily, a rychle ková do tvaru B. Pak teprve se materiál proková silnými údery perlíkem, aby se ze spáry vytlačila struska. V závěsu se nakonec tyč vyková na stejný průměr, jaký má plný materiál.

Musí se pracovat velmi *rychle* a čistě, jinak materiál zchladne, nespojí se a pak nezbývá než konec rozseknout, očistit a svařovat znovu. Svařování v ohni je z nejstarších kovářských umění, které dnes téměř zaniklo. Konce

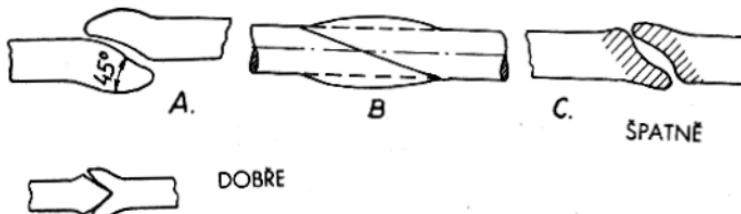

Obr. 254. Svařování z ohně.


pro svar se musí zvolna ohřát do bílého žáru, aby se prohrály i zevnitř a nespálil se přitom povrch. Při rychlém ohřátí je povrch správně teplý, ale vnitřek je chladnější; svar se nezdaří. Pod ohřívanou součástí musí být silná vrstva žhavého uhlí, aby se k povrchu oceli nedostal kyslík.

24. NÝTOVÁNÍ

Nýty spojují součásti nerozebíratelně (*obr. 255*) na rozdíl od šroubů, jimiž se součásti spojují rozebíratelně. Trvalý most se proto nýtuje, dočasný (vojenský) je sešroubován.

Nýty se lisují za studena (do průměru 12 mm) nebo za tepla (větší) na automatických strojích (60 až 80 kusů za minutu) z měkké plávkové nýtové oceli (ČSN 10341 až 10451). Pro zvláštní práce se používá nýtu z niklové oceli, mědi, hliníku, mosazi a j.

Nýtovaná patka sloupu

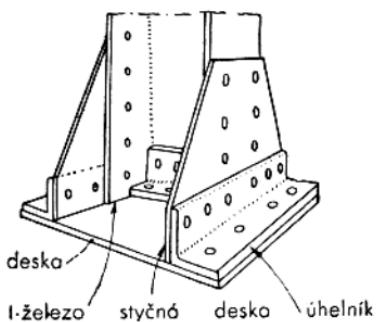

Obr. 255. Nýtovaná patka sloupu
(ocelové konstrukce).

Základní tvar konstrukčního mostového nýtu je na *obr. 256*; kotlový nýt je na *obr. 257*. Jedna hlava (přípěrná) je už na nýtu vytvořena; jen výjimečně se nýtuje naštíhanými kousky tyče, při čemž se vymáčknou najednou (strojem) obě hlavy (t. zv. *nýtování svorníkové*). Podle druhu namáhání je nýt buď jednostřížný (*obr. 256* a *258*), nebo několikastřížný (*obr. 259*). Rozměry nýtů se volí podle tloušťky plechu.

V nýtovaném plechu se *díry* buď prostříhají, nebo vrtají (*obr. 260*). Čistě pro-

střížená díra je skoro stejně hladká jako vrtaná a je lacinější; má však nepatrné poškozené hrany a povrch, a proto bývají u důležitějších konstrukcí předepsány díry vrtané. Ostří (hranu) díry stačí srazit; větší srážení hrany záhlubníkem (*obr. 256*) není nutné a spíše škodí (nýt se křiví) a zdražuje zbytečně výrobu..

Hrubé nýty konstrukční a kotlové mají průměry od 10 až do 42 mm a jsou odstupňovány po 2, větší po 3 mm. U lokomotiv se používá obrobenných nýtů průměru 20, 23 a 26 mm. Normy předpisují, že díra pro nýt má být o 1 mm větší než průměr surového nýtu. Hrubý nýt konstrukční nebo kotlový má průměry 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... mm; díry pro nýt a zatažený (zanýtovaný) nýt mají průměry 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23... mm.


Rozdělení nýtů

Zhruba můžeme nýty rozdělit do těchto skupin:


1. Nýty *kotlové* (nýtování pevné a nepropustné) od 10 do 42 mm.

2. Nýty konstrukční (mostové, nýtování pevné), od 10 do 42 mm.
3. Nýty sudové (nýtování nepropustné), od 3,4 do 16 mm.
4. Nýty drobné (řemeslné), na př. do mříží a plechu, do 9 mm.

Konstrukční nýt


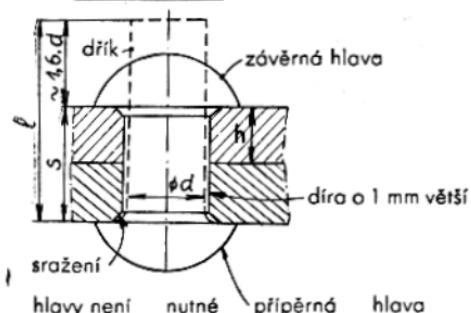


Kotlový nýt


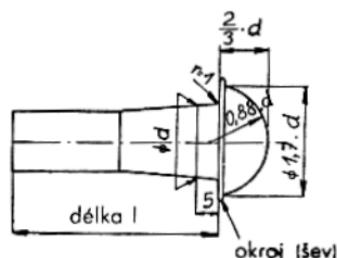


Obr. 256—257. Konstrukční a kotlový nýt.

Nýt jednostřížný

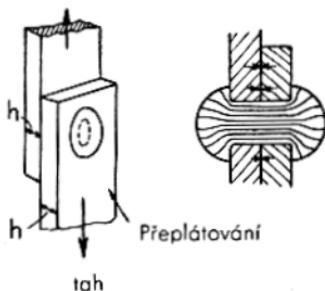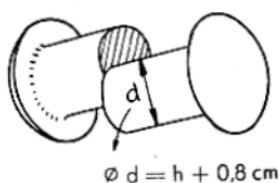

Nýt dvojstřížný

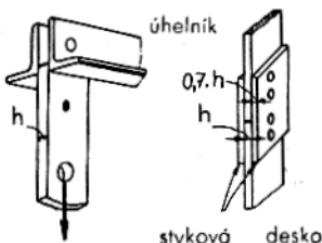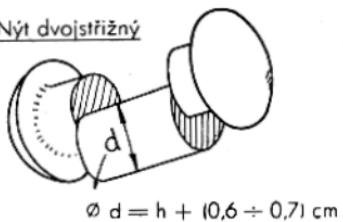


Obr. 258—259. Nýt jednostřížný a dvojstřížný.

Základní tvary a názvy jsou uvedeny na obr. 261 a na obr. 256—257. Všimněme si, jak se měří délka nýtu (u zapuštěného i s hlavou). Zapuštěnými hlavami se plech příliš zeslabuje a práce se zdraží; proto jich použijeme jen tam, kde hlava opravdu překáží. Délka nýtu je dána tloušťkou

spojovaných plechů a délkou, potřebnou k vytvoření závěrné hlavy a k rozpečování nýtu ve větší díře. Označme délku nýtu l (obr. 256). Platí asi:

Průměr $d =$	10	14	16	20	24
Délka $l =$	$1,34 \cdot s + 11$	$1,26 \cdot s + 15$	$1,24 \cdot s + 17$	$1,27 \cdot s + 19$	$1,23 \cdot s + 23$ mm

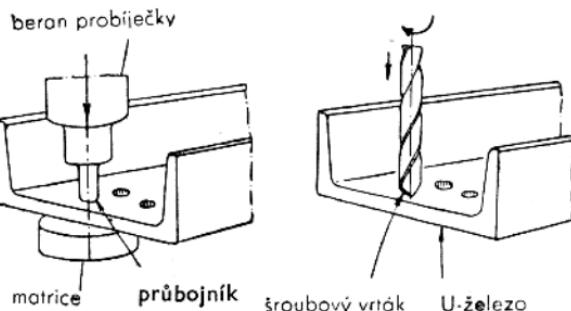

Obr. 260. Vrtání a prorážení díry na nýt.

	S půlkulovou hlavou	Konstrukční nýty:
	Se záplustnou hlavou	
	S čočkovitou hlavou	
	Kotlový nýt \varnothing jako konstrukční	$\varnothing 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30$ atd.
	S půlkulovou hlavou	Nýty do mříží:
	Se záplustnou $\varnothing d = \sqrt{50 h} - 4$ mm hlavou	
	Nýt do plechu, \varnothing od 1,8 do 8,2 mm, délka od 3 do 35 mm	$\varnothing 1, 1,2, 1,4, 1,7, 2, 2,3, 2,6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

Obr. 261. Návrhy a rozměry různých nýtů.

Oba spojované plechy jsou na př. 10 mm tlusté, tedy $s = 2 \cdot 10 = 20$ mm. Délka nýtu l závisí na průměru; nýty budou jednotřízné. Podle obr. 258 je při tloušťce plechu $h = s/2 = 1$ cm průměr nýtu $d = h + 0,8$ cm $= 1 + 0,8 = 1,8$, volen 20 mm. Délka nýtu $l = 1,27 \cdot s + 19 = 1,27 \cdot 20 + 19 = 25,4 + 19 = 44,4 \approx 45$ mm. V rozpisce objednáváme nýty $\varnothing 20 \times 45$, na výkrese zakótujeme díry pro nýty $20 + 1 = 21$ mm.

Nýty do mříží jsou vlastně pokračováním řady nýtů konstrukčních pro tenké plechy. Mají průměry podle obr. 261. V označení se musí uvést průměr i délka, tedy na př.: Ocelový nýt s půlkulovou hlavou 6×20 .

Nýty do plechu se značí na př. takto: Ocelový nýt s čočkovitou hlavou 5×16 . Dříve se značily nepřehledně čísla (od tří nul až po č. 16, tedy na př. dvojnulka, šestka a j.).

Dnes je značíme jen rozměry:

Staré značení	Nové značení	Staré značení	Nové značení
000	$1,8 \times 3$	8	$4,6 \times 14$
00	2×4	9	5×16
0	2×5	10	$5,5 \times 18$
1	$2,2 \times 6$	11	6×20
2	$2,5 \times 7$	12	$6,5 \times 23$
3	$2,8 \times 8$	13	7×26
4	$3,1 \times 9$	14	$7,5 \times 29$
5	$3,4 \times 10$	15	$8,2 \times 32$
6	$3,8 \times 11$	16	$8,2 \times 35$
7	$4,2 \times 12,5$		

Spojujeme na příklad dva plechy tloušťky $h = 2$ mm. Průměr nýtu podle vzorce uvedeného na obr. 261 volíme

$$d = \sqrt{50 \cdot h} - 4 \text{ mm} = \sqrt{50 \cdot 2} - 4 = \sqrt{100} - 4 = 10 - 4 = 6 \text{ mm.}$$

Délka nýtu pro vytvoření hlavy podle obr. 256 je asi $1,6 \times d = 1,6 \times 6 = 9,6 \approx 10$ mm, takže celková délka nýtu

$$l = 2 \cdot h + 10 = 2 \cdot 2 + 10 = 4 + 10 = 14 \text{ mm.}$$

Objednáme buď nýty do mříží (ocelový nýt s půlkulovou hlavou 6×14), nebo nýty do plechu (ocelový nýt s čočkovitou hlavou 5×16 , staré značení číslo 9); zde nutno volit menší průměr, protože nýt 6×20 by byl příliš dlouhý, musily by se ustříhnout konce. Někdy se tomu nevyhneme; proto mívají v plechárnách na stříhání nýtů zvláštní nůžky nebo štípací kleště.


Nýty s plochou hlavou kulovou (dříve nýty do sudů) značí se opět průměrem a délkou. Podobají se tvarem nýtu s půlkulovou hlavou, jen hlava je nižší. Příklad značení: Ocelový nýt s plochou hlavou 6×12 . Vyrábějí se v průměrech (v závorce uvedeno staré značení):

$$\begin{array}{llllll} 3,4 (000); & 3,8 (00); & 4,6 (0); & 5,5 (1); & 6 (2); & 6,5 (3); \\ 7,5 (\text{č. } 4 \text{ mělo } 7,6); & 8,2 (5); & 8,8 (6); & 10 (7); & 11 (8); & 12 (9); \\ 13 (10); & 14 (11); & 15 (12); & 16 (13). & & \end{array}$$


Na př. nýt podle starého značení číslo 7 má průměr 10 mm; délka se zjistí a předepíše podle uvedeného příkladu, jen na vytvoření hlavy můžeme přidávat asi $1,4 \times d$ i méně (protože je plochá).

Nýtování

Za studena se nýtuje nýty asi do průměru 8 mm; ručně se nýtuje do průměru 25 mm. Většinou nýtuje za tepla, t. j. konec nýtu se ohřeje v koksové nebo plynové peci nebo v kovářském ohni, ve výhni (na montážích), viz Ko-

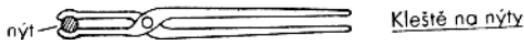

Obr. 262. Kleště na žhavé nýty.

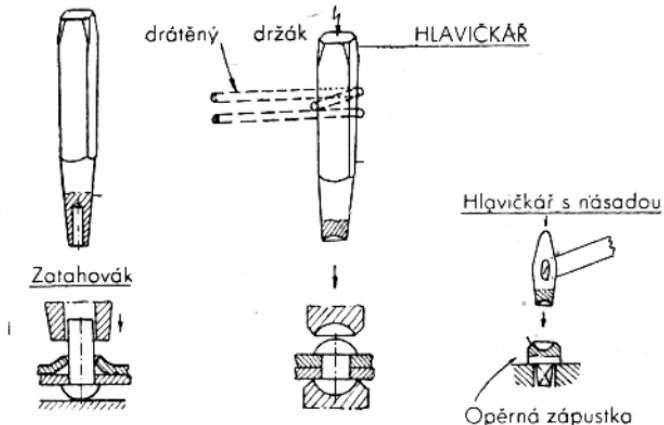


Obr. 263, 265. Zatahovák a hlavičkář.

vání. Kleště na nýty jsou upraveny podle obr. 262. Pomočník ohřívající nýty hází žhavé nýty dělníkovi pracujícímu třeba vysoko na ocelové konstrukci. Ten je chytá do drátěné síťky, což vyžaduje značné zručnosti. Pícka na ohřívání nýtů má být malá, přenosná (na př. bubínek s dírami ve stěně pro nastrikání nýtů), aby se mohla umístit co nejbliž u pracoviště.


Chladnoucí nýt se smršťuje; tím stáhne plechy pevně na sebe a v nýtu vznikne velké napětí v tahu. Smrští se také objemově, takže už nedosedá plně na stěny díry. Nýtovaný spoj je dobrý jen tehdy, když je mezi plechy velké tření. Proto na sebe plechy musí před nýtováním *tvrde* dosednout. Kdyby dosedly jen pružně, nezpůsobí malé stažení nýtem dostatečné tření a spoj není těsný. Proto se před nýtováním musí plechy k sobě dorazit t. zv. zatahovákem (obr. 263); pro dobrou práci je zatahovák nezbytný.

Nýt se nesmí příliš ohřívat, protože pak hned po zanýtování povolí v hlavě ještě žhavé (měkké). Je nutno nýtovat tímto postupem (obr. 264):

Plechy po vložení nýtu rychle zatáhneme k sobě (tvrdě); pak tlučeme na nýt větším kladivem, aby se napěchoval ve směru osy a vytvořila se přibližně hlava; hlavu ohladíme hlavičkářem (obr. 265), na který tlučeme perlíkem (těžké kladivo). Velmi často se používá pneumatických kladiv (ovládaných stlačeným vzduchem) nebo mechanických nýtovacích strojů. Zde se musí

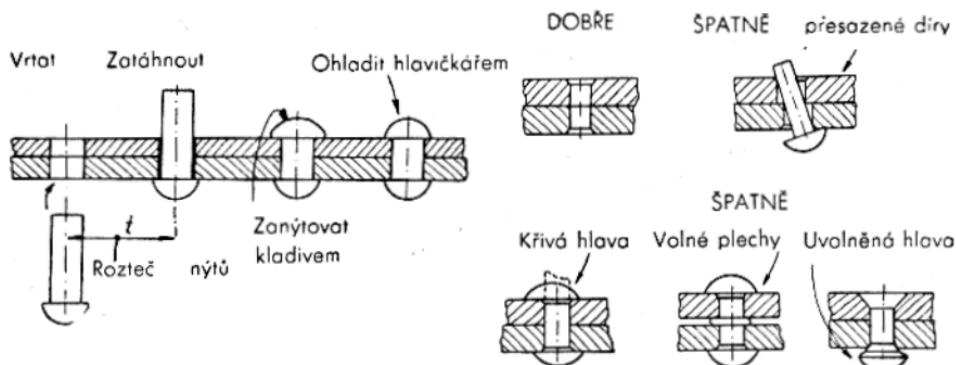

Obr. 264. Postup při spojování plechu nýtem.

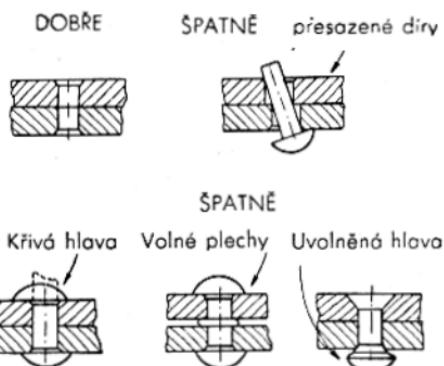

Obr. 266. Chyby při nýtování.

po skončení práce *hlava nýtu* podržet hlavičkářem nýtovačky (pod tlakem) asi 10–15 vteřin, aby mohla vychladnout a byla dost pevná. Aby se mohlo pracovat rychleji, dělají se hlavičkáře s chlazením. Tato důležitá okolnost je málo známá; obyčejně pouští dělník ještě žhavou hlavu, spoj se uvolní a je špatný. Zkoušky ukázaly, že teplota nýtu nemá větší vliv na jakost spoje. Více ohřátý nýt se jen nýtuje menší silou.

V předpisech pro nýtování kotlů se strojně nýtované spáry považují za lepší než ručně nýtované, protože při strojním nýtování se plechy dobře stáhnou na sebe. Nýtování pneumatickými kladivy se podobá ručnímu a nebývá úředním předpisem uznáno za nýtování strojní.


Když byl nýt stlačen (napěchován) příliš velkou silou, roztahuje nebezpečně díru v plechu. Poznáme to na hotovém spoji podle toho, že kolem hlavy odprýskají okuje a na povrchu vzniká hustá síť jemných rysek.

Na obr. 266 jsou ukázky špatně zanýtovaných nýtů. Nezbývá než hlavu useknout, nýt vyrazit, vystružit (začištít) díru a zanýtovat znova.

Nýtování tenkých plechů (v letectví)

Na čtyřmotorovém celokovovém letadle je asi milion nýtů; na jejich nýtování se spotřebuje 70% času potřebného k montáži letadla. Průměry nýtků jsou 3–5 mm, plechy jsou tlusté 0,5 až 1 mm. Jsou z hliníkových slitin (hlavně z duralu) a nýtuje se za studena postupem znázorněným na obr. 267. Tvárnost nýtků se značně zvětší tím, že je asi 15 minut ohříváme v solné

lázni, teplé 500 °C, a pak je prudce ochladíme ve vodě. Musí se ihned zpracovat, protože asi za 3 hodiny opět ztvrdnou. To je zvláštní vlastnost duralu (duralu), že se časem zpevňuje.

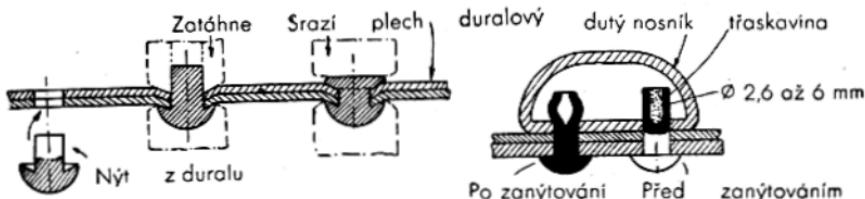


Obr. 267—268. Nýťování tenkých plechů v letectví.

Na nepřístupných místech (u dutých profilů) je zavedeno nýťování výběchem (obr. 268). Dřík nýtu je navrtán a naplněn třaskavinou. Elektrickým ohřátím asi na 130 °C třaskavina vybuchne a vytvoří hlavu roztažením dříku.

Lehké slitiny, hlavně plechy, značně trpí jemnými ryskami. Proto na nich nesmíme rýsovat jehlou a používáme jen tužky. Také důlky se smějí

vyrážet jen ve středech budoucích děr. Díra je asi o 0,1 mm větší než průměr nýtu.

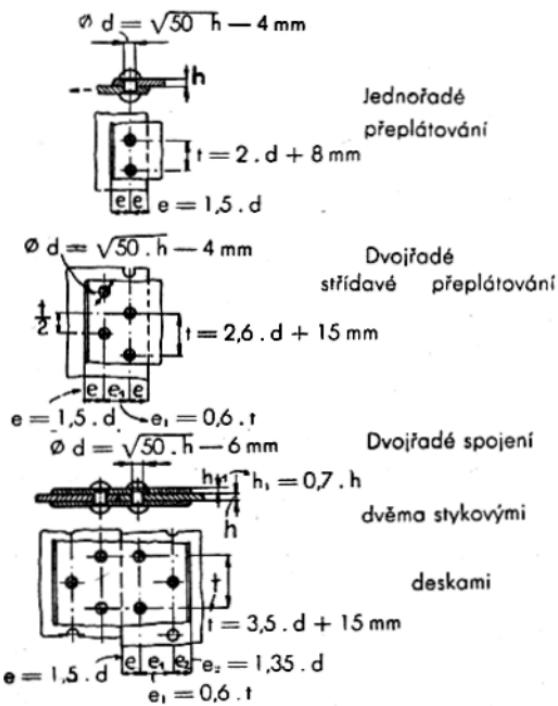

Obr. 269. Příklady nýťovaných spojů.

Nýťování vodních nádrží, kominů a trub

Nýty menšího průřezu než 1 cm se nýtují za studena. U nádrže na olej musí být řada nýtů hustší [rozteč (vzdálenost) mezi nýty musí být menší]. Nádrže se dnes vyrábějí z plechu tlustého 2,5 až 8 mm, nejčastěji svařováním, zřídka nýťováním. Stěny se vyztuží nanýťovanými úhelníky (asi 45 × 45 × 5 mm). Průměr nýtu volíme nejméně 8 mm; dno o 1–2 mm tlustší než stěna. Plech do tloušťky 6 mm se neztužuje (netemuje), viz dále, nýbrž utěsní se plátnem nebo konopím. Rozteč nýtů (obr. 264) = $3 \times d + 0,5$ cm = t (obr. 269).

Komín z plechu 3–8 mm tlustého se nýtuje z kuželovitých skruží, na vlečených do sebe tak, aby zevně nezatékalo do švů. Zpravidla je nejvyšší skruž z plechu 3 mm, nejspodnejší z plechu až 8 mm. Rozteč nýtů asi $5 \times d$, tedy u nýtu průměru $d = 8$ mm stačí nýty ve vzdálenosti $5 \times 8 = 40$ mm od sebe.

Příklady nýtovaných spojů u kotlů (obr. 269)

Uvedeme přibližné vzorce, jak se určí z tloušťky plechu h průměr nýtů a vzdálenost nýtů od kraje. Přeložením okrajů plechů přes sebe vzniká spoj *přesažený* (přeplátováním). Jindy se okraje plechů k sobě tupě srazí a překryjí se stykovými deskami.

Příklad: Máme spojit dva plechy tloušťky $h = 10$ mm. Protože přeplátovaný spoj je zatížením kriven, volíme dvojřadé spojení se stykovými deskami podle obr. 269.

Tlušťka plechu $h = 10$ mm.

Tlušťka stykové desky $h_1 = 0,7 \cdot h = 0,7 \cdot 10 = 7$ mm.

Průměr nýtů $d = \sqrt{50 \cdot h} - 6 = \sqrt{50 \cdot 10} - 6 = \sqrt{500} - 6 = 22,4 - 6 = 16,4$ mm, volíme nýt s průměrem 16 mm.

Rozteč nýtů $t = 3,5 \cdot d + 15 = 3,5 \cdot 16 + 15 = 56 + 15 = 71$ mm, volíme 70 mm.

Vzdálenost od kraje $e = 1,5 \cdot d = 1,5 \cdot 16 = 24$ mm.


Vzdálenost řad nýtů $e_1 = 0,6 \cdot t = 0,6 \cdot 70 = 42$ mm.

Vzdálenost od kraje $e_2 = 1,35 \cdot d = 1,35 \cdot 16 = 21,6$, volíme 22 mm.

Tím jsou určeny všechny rozměry. Narýsujeme na plech rozdělení nýtů, vyvrátáme nýtové díry s průměrem $16+1 = 17$ mm, okraj nepatrne srazíme a nýtujeme za tepla.

Ztužování (temování)

Nepropustnost nýtového spoje se zlepšuje ztužováním (temováním) okrajů plechu a někdy i nýtových hlav (obr. 270), aby na př. z parního kotla neunikala pára nebo aby pod okraj nevnikaly nečistoty. Proto bývá

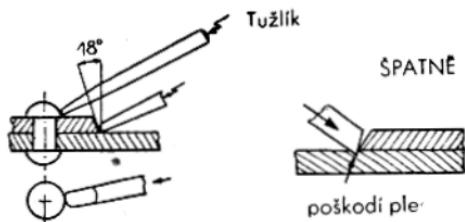



Obr. 270. Tužení (temování).

hrana plechu zkosena asi o 18° . Tenčí plechy se těsní vložkami (na př. plátnem s miniem nebo papírem, u plechu 5 mm tlustého). Nástroj na ztužování se jmeneuje *tužlík*. Jeho konec se musí zaoblít, aby nepoškodil stěnu. Někdy se výjimečně ztužují i hrany plechů u mostů, aby pod ně nevnikala voda.

Při pájení (nesprávný název letování) se kovy spojí třetím, snadněji tavitelným kovem, zvaným pájka, aniž se přitom taví. Tím se pájení liší od svařování, při němž se spojované kovy taví. Pájka může být měkká (s bodem tavení pod 500°) a tvrdá (taví se při vyšší teplotě). Podle toho dělíme pájení na dvě skupiny.

1. Pájení měkkými pájkami

Základním pravidlem, proti němuž se často chybuje, je nahřát součásti, ne pájku; pájka sama zateče do spáry mezi součástmi. Je zcela nesprávné, když se kape roztavená pájka do spáry mezi studenými součástmi. Součásti

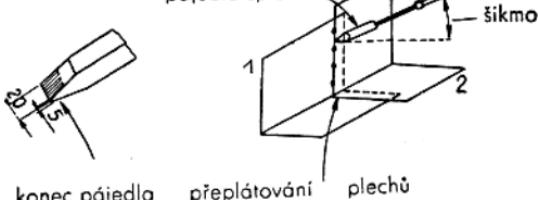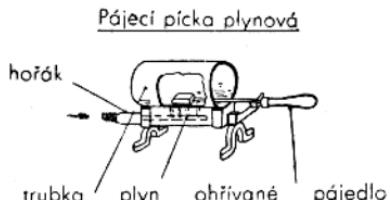

se zpravidla nahřejí přiložením *pájedla* (ohřátým kusem mědi na držadle, viz dále obr. 273).

Aby pájka přilnula, musí být povrch kovu úplně čistý (bez mastnoty) a nesmí se při pájení okysličovat (spalovat). Používá se proto *pájecích vodiček*, prášků nebo past. Nejrozšířenější způsob je rozpustit zinek v kyselině solné; do kyseliny ve skleněné nádobě nastříháme zinkový plech a počkáme tak dlouho, až se přestanou tvořit bublinky, t. j. neuniká plyn vodík, který se vyvíjí rozkladem kyseliny. Vznikne sloučenina zvaná chlorid zinečnatý. Ten se někdy kupuje v litých tyčinkách a rozpouští se ve čtyřnásobném množství vody. Lze ho použít při pájení obyčejného plechu, zinku, mědi, mosazi, ale vždy jen tam, kde se dá jeho zbytek po pájení čistě otřít (osušit).

Součásti, které nelze dobře očistit, omýt a otřít (na př. dráty v rozhlasovém přístroji, elektrotechnické přístroje), nemůžeme pájecí vodičkou pá-

jet, protože její zbytky by ničily povrch. Nutno použít kalafuny (zbytky jsou neškodné), rozpuštěné v lihu nebo v benzolu v hustou tekutinu, která se nanáší na pájené místo dřívkem. Kalafuny se používá též při pájení cínového plechu, lesklé mědi, olova.

Pájecí pasty či prášky se prodávají už připravené (na př. kašovitá pasta tinol a j.). Účinkují stejně jako vodička (čistí povrch, zabrání spalování).



Obr. 274—275. Kladívkové pájedlo a škrabky.

Měkké páinky jsou zpravidla slitiny cínu a olova. Podle normy ČSN z r. 1943 mají měkké páinky tyto značky: SnL 25, SnL 30, SnL 33, SnL 40, SnL 50, SnL 55, SnL 60, SnL 90. Jejich názvy se čtou: Pájka měkká 25, 30 atd. Číslo ve značce určuje obsah cínu v procentech. Nádoby na pokrmy můžeme pájet jen pájkou, obsahující méně než 10% olova. Měkké páinky se dodávají v blocích, deskách, pásech, foliích, tyčích, drátech, v trubičkách s tavidlem, v prášku, v kuličkách z prášku a z tavidla.

Značka je na pájce odlita nebo vyražena. Dále se používá stejně pevných, ale tvrdších pájek s přídavkem antimonu (páinky antimonové), na př. tohoto složení: 6,9% cínu; 83,8% olova; 9,3% antimonu a zvláštních, velmi snadno tavitelných slitin (na př. kov Woodův,¹⁾ obsahující 13% cínu, 26% olova, 48% vismutu, 13% kadmia, taje při 70 °C, tedy už v teplé vodě). Cím více cínu pájka obsahuje, tím je lepší, ale také dražší.


Nástroje k pájení. *Pájedlo* (obr. 271—274) má měděnou hlavu (dobре води тепло) a rukojeť. Ohřívá se v kovářském ohni nebo lépe dřevěným uhlím, petrolejem, benzinovým hořákem, v plynové peci (obr. 271) nebo elektrickým proudem (vinutí kolem jádra přecházejícího v hlavu). Musíme mít po ruce vždy několik pájedel různé velikosti; pro těžší práci používáme většího pájedla, jež obsahuje dosti tepla k ohřátí velké spáry, aby se dělník nemusel zdržovat stálým přihříváním. Pájedlo se ková z mědi; kus mědi ohřejeme do temně červeného žáru, hrubým pilníkem odstraníme opal a rychle kováme. Pájedlo s ostrým hrotom (obr. 273) se dobře hodí na klem-pířské práce ve svéráku. Ploché pájedlo (obr. 272 a 274) je vhodné pro delší pájené spoje u dna.

K oškrabání (očištění) povrchu používají klempíři škrabek (obr. 275) s ostrými hranami. K ohřívání součástí a pájedla se často používá pájecí lampy (obr. 280).

Postup při pájení. Nejlepší je přeplátovaná spára (obr. 276—277) nebo

¹⁾ Čti Vudův.

spára se záhybem (švem) podle obr. 278. Vždy je dobré spájené plechy na před pocínovat (na př. naneseme trochu pasty, ohřejeme a rozetřeme čistým hadříkem; dostaneme lesklý povrch). Pájedlo ohřejeme (je-li příliš špinavé, opilujeme hrot až na čistou měď; aby byl povrch po ohřátí čistý a cín na měď dobré přilnul, otřeme hrot pájedla o kus salmiaku. V jamce v salmiaku roztavíme pájedlem kousek pájky a mírným třením jí hrot pájedla

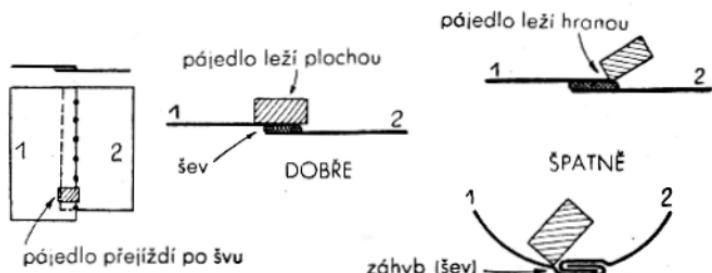

Obr. 276—277—278. Příklady pájení.

pocínujeme. Místo salmiaku lze použít kalafuny. Trochu kalafuny a kousek pájky se položí na dřevo nebo na měkkou cihlu a hrot pájedla se tře o kalafunu a pájku; tak se obvykle postupuje tam, kde se místo pájecí vodičky používá kalafunu rozpuštěné v lihu.

Je velmi důležité, aby hrot pájedla zůstával stále lesklý a čistý. Nikdy se na něm nesmí utvořit opal, který brání přestupu tepla; tím trpí jakost práce. Proto také nesmíme pájedlo příliš ohřát. Čištění hrotu o salmiak je zdlouhavé; někdy se k tomu používá tekutiny vzniklé rozpuštěním asi 15 gramů práškového salmiaku v 1 litru vody; hrot pájedla do této tekutiny po ohřátí rychle namočíme.

Pájení přeplátovaného švu je znázorněno na obr. 276. Pájecí vodička, nanesená štětcem, musí vniknout do celé spáry, pod celý přeplátovaný okraj. Nestačí tedy štětečkem pouze přetřít hranu plechu. Nejprve zachytíme plechy ve správné poloze v několika bodech, pak přiložíme pájedlo na spáru a pájíme od bodu k bodu. Potřebnou pájku přidáváme tyčinkou. Plechy se musí přidržet u sebe (přitlačit), než pájka ztuhne, což se pozna podle toho, že barva pájky přejde z lesklé do matné šedi. Nesmíme plechy chladit vodou (mokrým hadrem), protože tím se kazí jakost spoje. Hotový spoj omyjeme vlažnou vodou nebo teplým roztokem sody, aby na něm nezůstaly zbytky pájecí vodičky.

Pájedlo se musí přiložit na spáru vždy celou *plochou* (obr. 276, 277), aby se plech ohřál a pájka byla do spáry vtažena. Přiložíme-li jen hranu pájedla (obr. 278), spára se nezaplní. Zejména při pájení uvnitř nádoby dělníci často chybují tím, že přiloží pájedlo jen hranou (obr. 278). Pájedlo je na špatné straně spáry a vytahuje pájku ze spáry, místo aby ji vtahovalo

dovnitř. Správně má ležet celou plochou na spáře, aby ji celou prohřálo a vtáhlo pájku dovnitř.

Pro *svislé spáry* (obr. 273), jež se pájejí obtížněji, vyhovuje nejlépe pájedlo vykované v plochý konec, asi 2 cm široký a 5 mm tlustý. Pocínaje se pouze jeho horní plocha (obr. 272), aby bylo dobře vidět, kolik pájky je na spáře. Kdybychom pocínovali hrot se všech stran, steče pájka na spodní plochu, vyteče i ze spáry a bude kapat dolů. Držadlo pájedla je trochu výš než hrot (obr. 273), aby pájka stékala pomalu do spáry. Pájedlem posouváme po spáře také na strany, aby se pájka dobře vtáhla dovnitř.

Malé správky pájením. Povrch musí být kovově čistý, jinak pájka nepřilne. Proto se oškrabává (škrabky na obr. 275) nebo opilovává. Při pájení čistého plechu na stole se na spodním povrchu tvoří černé opálené skvrny. Proto je lépe podkládat tlusté sklo nebo mramorovou desku asi 2 cm tlustou (asi 35 cm do čtverce), na níž teprve pracujeme. Sklo je výhodné tím, že se dobře čistí a je rovné. Abychom mohli pohodlně nabírat pájku na hrot pájedla, je tyčinka pájky opřena šikmo, aby jeden konec ležel nad stolem. Aby se mohlo pracovat rychleji, mají být pájedla nejméně dvě.

Tenké zinkové plechy, kterými jsou na příklad vyloženy ledničky, musíme pájet velmi rychle, aby se zinek neroztavil.

Pájení hliníku a lehkých slitin je obtížnější, protože se povrch pokrývá vrstvou kysličníku, který se taví velmi špatně. Musí se dbát předpisů dodavatele pájek. — Opravují se tak hlavně menší vady na odlitku.

2. Pájení tvrdými pájkami

Podobá se pájení na měkkoo, jenže se při něm používá vyšších teplot a tvrdších pájek (většinou mosazi, t. j. slitin mědi a zinku). Spoj je mnohem dokonalejší a pevností se někdy vyrovná svařenému. Pájejí se tak na příklad rámy jízdních kol a motocyklů.

Při dokonalém pájení vzniká mezi pájkou a spojovanými kovy nová sličtina, a proto bývá složení pájky takové, aby se s pájenými kovy dobře slévala.


Tvrde pájky se liší od měkkých na první pohled tím, že se dodávají zpravidla v zrnech (prášku). Značí se podle normy ČSN 1943 písmeny MsL a číslem udávajícím procenta obsahu mědi v pájee. Zbytek do 100% je zinek, někdy trochu stříbra.

MsL 42, bod tavení 820 °C, MsL 45, b. t. 835 °C, MsL 51, b. t. 850 °C a MsL 54, b. t. 875 °C (pro pájení železa). Zvláštním druhem jsou pájky stříbrné. Číslo ve značce udává obsah stříbra v procentech: AgL 4, AgL 9, AgL 12 v zrnech, dále AgL 8, AgL 25, AgL 45 v páscích. Použití: k jemnému pájení, aby se dosáhlo čistého spoje, k pájení mědi a bronzu a j. Důležité je, aby teplota tání pájky byla menší než teplota tání spojovaných kovů.

Zrnění se označuje čísly; pájka č. 00 má zrna $0,5 \times 0,5$ mm a nazývá se

práškovitá; číslo 0, jemně prosetá, zrno $0,8 \times 0,8$; číslo 1, prosetá, zrno $1,6 \times 1,6$; číslo 2 je hrubší, prosetá.

Postup při pájení na tvrdlo. Tvrde pájky se taví skoro při 900°C a musí se tedy mnohem víc ohřívat než měkké. Stačí sice i kovářská výheň, ale tento oheň není čistý. Velké součásti ohříváme čistým koksem nebo dřevěným uhlím ve výhni, menší plynovým hořákem (Bunsenův kahan, v němž se

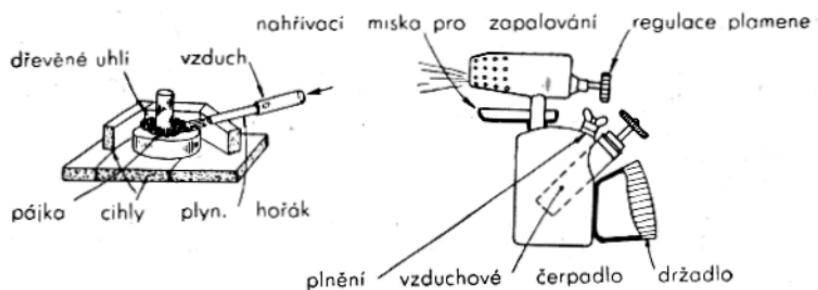

Obr. 279—280. Pájení tvrdou pájkou a pájecí lampa.

mísí plyn se vzduchem) nebo nahřívací (pájecí) lampou (obr. 279, 280), v níž se spaluje benzín, lít nebo petrolej. Jehlovými regulačními ventily se nařídí její plamen.

Aby se odstranily kysličníky (opal), vznikající na povrchu při ohřevu, musíme povrch chránit *tavidlem*. Nejčastěji to bývá vyžíhaný borax v prášku, smíchaný s 15% salmiaku (borax ohřátý v nádobce, až je tekutý, aby vyprchala voda, nalitý na plech a po vychladnutí roztloučený). Litinu chráníme před okysličením kyselinou borovou nebo její směsí s chloridem draselným; před pájením s ocelí se povrch litiny poměří nátěrem skalice modré, rozpuštěné ve vodě.

Pájené součásti sestavíme přesně k sobě a spojíme je dráty nebo šroubky; na obr. 281 je znázorněno spojení břitové destičky ze slinutých karbidů s tělesem soustružnického nože. Aby se drát nepřipájal k povrchu, bývá ovinut hedvábným papírem. Zejména plynový hořák značně „fouká“ a mohl by pájku nebo součást posunout. Svařec přidržuje pájku na spáre drátěnou tyčinkou průměru asi 6 mm, jejíž konec je zploštěn.

Povrch musí být před přiložením břitové destičky dokonale očištěn (pilníkem); mastnotu odstraníme ponořením do vrelé vody se sodou. Při pájení zrnitou pájkou, hořákem, smícháme z tavidla (boraxu) a vody hustou kaši, do níž přidáme i zrnka pájky. Kaši rovnomořně naneseeme na spáru před ohříváním. Často se používá už namíchané pasty kupované. Při pájení v dlouhé trubce narovnáme kaši se zrnky na tyčku, vsuneme ji do trubky a najednou překlopíme po celé délce spáry, takže se pájka rovnomořně rozloží.

Hořákem nyní zahříváme *okoli spáry* tak, až pájka zateče do spáry (taví

se teplem pájeného materiálu, ne teplem přímého plamene!). Tavidlo se vaří a vyběhne stranou. Plamen má stále obklopovat spájené místo, aby bránil přístupu vzduchu. Zásadou je roztadit pájku co nejrychleji, aby spoj zůstal čistý. Choulostívá místa součásti chránime před opálením obalem z hlíny. Při pájení bronzu a mědi nesmí šlehat plamen hořáku kolmo na kov, protože by se mohla propálit díra; plamen musí klouzat šikmo po destička ze slin. karbidu povrchu. Při pájení dvou různých kovů ohříváme více kov s vyšší teplotou tavení, který předá teplo pájce a druhému kovu. Jakmile pájka zateče do spáry, přestaneme ohřívat. Dalším ohříváním se kov jen opaluje a ničí. Zde četní svareči chybují; ohřívají ještě zateklou spáru, aby se prý pájka lépe spojila, a tím nevědomky jakost spoje zhoršují.


Bylo vyzkoušeno, že roztavená pájka je asi stejně tekutá jako voda. Zateče proto i do velmi jemné spáry. Součásti se musí už tak připravit, aby pájka zatekla vlastní vahou, kam je třeba; proto se nejlépe pájí spára šikmá a svislá. Zacloní se cihlami (obr. 279), aby se co nejméně ochlazovala. U větších součástí se musí použít několika hořáků a spára se musí obložit dřevěným uhlím, které se při práci zapálí.

U tenkého plechu je vždy nebezpečí, že se propálí (zejména u mosazi). Nezbývá než obalit jej kamnářskou, ohnivzdornou hlínou nebo vlhkým asbestem, aby byl na zadní straně podepřen a přidržen, i kdyby velkým žárem změkl. Musí se pracovat opatrně, volit pájku s nižší teplotou tavení a raději předem zkusit, jak se pájená mosaz při tavení pájky chová (zdali příliš nemrkne).

Utvorí-li se z tekuté pájky malé kuličky, místo aby se rozplynula, přidáme tyčinkou trochu práškového tavidla a klepneme na plech. Nadbytek tavidla ke konci pájení škodí; působí tvrdnutí povrchu součástí a tím znesnadňuje jejich obrábění. Zabráníme tomu částečně tím, že *hned* po spájení (po vymutí z ohně) rychle otrémeme spáru drátěným kartáčem, čímž zároveň odstraníme přebytek pájky lpící na povrchu; vzhled součásti je pak lepší.

Při pájení v ohni naneseme na spáru kaši z tavidla a zrnité pájky, spáru obložíme dřevěným uhlím tak, abychom na ni viděli, a ohříváme co nejrychleji. Choulostívá místa opět chránime před opalem vrstvou hlíny. V seriové výrobě se někdy součásti (ohráté) pájejí ponořením do roztavené pájky.

Pájka a některé plyny vnikají při pájení do povrchu pájených součástí,

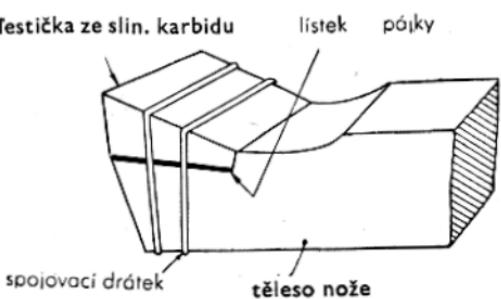

Obr. 281. Připájení břitu soustružnického nože.

který tím někdy nebezpečně zkřehne. Proto se u důležitějších součástí musí předem vyzkoušet, jaký bude výsledek (na př. u pájeného trubkového rámu motocyklu, kde by zkřehnutí trubky mohlo být příčinou lomu).

Příklady pájení. 1. Přetržený list pásové pily na dřevo; v délce asi 15 mm se konce šikmo spilují, namáznou se kaší z boraxu a vloží se mezi ně lístek tvrdé pájky (nejlépe PT 56) nebo plíšek z vyklepaného stříbra. Pak se zahřejí a stlačí k sobě. List se stáhne mezi malé elektrické čelisti, proudem se ohřeje a po spojení se uvolní.

2. Drátěné kroužky (očka) jsou ohnuty konci k sobě tak, aby pružily. Mezi konce se vloží nastříhané kousky páskové pájky (mosazného plechu). Asi 50 kroužků se navlékne na drát vloženou mosazí dolů. Najednou se namočí v roztoku boraxu a pak se drát posouvá nad plamenem plynového hořáku, aby se konce postupně spojily. Pět dělnic kroužky rovnalo a připravovalo na dráty, jedna pájela. Za 8 hodin bylo vyrobeno 12 000 kroužků.

Při svařování se materiály spojí v tekutém stavu v jeden kus; dobře provedený svar je pak při nejmenším stejně pevný jako celistvý materiál.

V těstovitém stavu se svařuje *v ohni* (viz oddíl 23, Kování) *vodním plynem* (jen ve velkých továrnách, na př. při výrobě trub) a elektrickým proudem, t. zv. *svařování odporové* (jež bude probráno dále).

S tekutým přídavným kovem (svařování tavné) se svařuje *plamenem* (autogenní svařování), elektrickým *obloukem* (obloukové svařování) a *thermitem* (žár vzniká spálením práškového hliníku, viz dále).

Podle toho, jakého zdroje tepla je použito, rozeznáváme svařování *plamenem*, *elektrické* a *thermitem*. Svařování je z nejdůležitějších technických umění. Svařená ocelová konstrukce je lehčí a tužší než litá, proto se svařování stále více používá. Nejnovější t. zv. očkovaná litina však dobře soutěží s ocelí, takže i odlitky se vyrovnaní svarkům (nebo je i předví, protože na př. dobře tlumí chvění).

1. Svařování plamenem

Tento název je správnější než staré označení „autogenní svařování“. Autogenní značí česky samorodý, sám ze sebe pocházející. Spoj ocelových plechů je také z oceli.

Plyny používané ke svařování. Nejčastěji se svařuje kyslíkem a acetylenem. Vodíku a plynu z uhlí se používá jen výjimečně (láhev se stlačeným vodíkem se značí červeným nátěrem). *Kyslík* je stlačen v ocelových lahvicích na 150 atmosfér (tlak 150 kg na každý čtvereční centimetr povrchu). V jedné láhvi je ho asi 6 m³, ačkoliv má láhev objem jen asi 40 litrů. Láhev s kyslíkem je značena modrým nátěrem. *Acetylén* se vyrábí buď na místě spotřeby, ve vyvíječi, z karbidu vápenatého a vody (z 1 kg karbidu asi 300 l plynu), nebo je dodáván také v lahvicích; v těch je půrovitá hmota, nasycená acetonom, v níž je acetylén pohlcen pod tlakem jen asi 15 atmosfér. V jedné láhvi je tak natlačeno asi 8000 l acetylenu. Láhev s acetylénem je značena bílým proužkem (dříve se používalo žluté barvy). Nutno pamatovat:

Kyslík — značen modře, závit láhve pravý, ventil bronzový, tlak 150 atm.

Vodík — značen červeně, závit láhve levý, ventil bronzový, tlak 150 atm.

Acetylén — značen bíle (dříve žlutě), ventil železný bez závitu (na třmen), tlak 15 atm.

Propan a butan, uhlovodíky vyráběné ve Stalinových závodech, velmi úspěšně vytlačují acetylén (práce je levnější).

Na hrdlo láhve je trvale zatažen ventil, na jehož závit se připevní redukční ventil, který snižuje tlak z láhve na potřebnou výši; závity redukčních ventili jsou různé, aby se nemohl omylem připevnit nesprávný ventil na láhev s jiným plynem.


Ocelová láhev je znázorněna na obr. 282. Ventil na hrdle je trvale zatažen kuželovým závitem a uzavřen hlavou *r* (zašroubováním). Teprve po připojení redukčního ventili maticí *m* se smí ventil otvírat. Patka na dně láhve usnadní postavení. Venitly na lávvi s kyslíkem nebo vodíkem jsou upraveny podle obr. 283, na lávvi s acetylénem podle obr. 284 (zde jednodušeji, protože je menší tlak). Jeden tlakoměr na obr. 283 udává tlak, a tím i množství plynu v lávvi, druhý ukazuje tlak v hadici, na niž bude připojen hořák. Když plynu z lávve ubývá, klesá jeho tlak; ventil však udržuje stálý tlak v hadici samočinně. Aby láhev nevybuchla zpětným výšlehem plamene, je v nátrubku v místě *A* pojistka z drátěné síťoviny, která nepropouští plamen.

Z lávve se dá vypustit jen určité největší množství plynu za minutu (na př. kyslíku asi 200 l za minutu, takže láhev by vydržela při plném otevření asi půl hodiny; acetylenu se z lávve dá vypustit jen asi 15 l/min). Je-li spotřeba větší, musí se spojit několik láhví na jeden hořák.

Vyvíječe acetylenu se vyplácejí jen tam, kde je velká spotřeba acetylenu. Vyžadují odborné obsluhy a bezpečnostních opatření, aby nedošlo k výbuchu (acetylén tvoří se vzduchem výbušnou směs). Acetylén z láhví je čistší, ale dražší. Konstrukce vyvíječe musí být úředně schválena.


Obsluha láhví. Musí se opatrně překládat, zajistit proti převrácení a chránit před přímými slunečními paprsky nebo před zahřátím u kamen (nebezpečí výbuchu). Kyslík se musí uskladnit odděleně od jiných plynů. Netěsný ventil na lávvi nikdy sami neopravujeme a poškozenou láhev ihned odstraníme z dílny. Zamrzlý ventil otevřeme po zahřátí teplou vodou nebo ohřátým pískem. U láhví na kyslík nesmíme používat ucpávek z kůže nebo gumy ani mazání olejem (nebezpečí výbuchu). Nikdy nesmíme zavést hořící hořák v blízkosti lávve nebo dokonce na láhev.

Svařovací zařízení (obr. 285). Na obrázku je též znázorněna vzorná úprava pracovního stolu pro svařování menších součástí. Plyny z láhví jsou vedeny hadicemi do hořáku, v němž se mísí, a měděnou špičkou (hubicí) jsou vedeny ven. Množství acetylenu a kyslíku se řídí ventilky na hořáku. S ho-

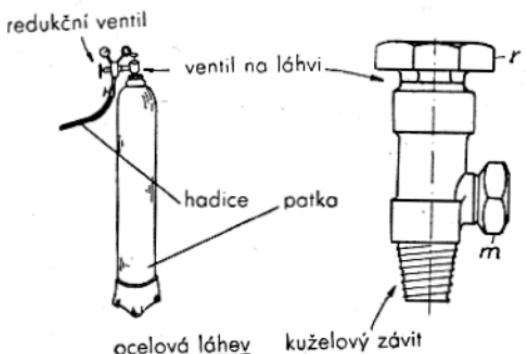


Obr. 282. Ocelová láhev a její ventil.

řákem se obvykle dodává souprava vyměnitelných špiček pro různé práce. Zpravidla značí číslo špičky tloušťku ocelového plechu v mm, který lze špičkou svařovat. Často se na svařované místo musí přidávat materiál tavením *svařovací tyčinky* (drátu). Tekutost se zvětšuje podle potřeby namočením

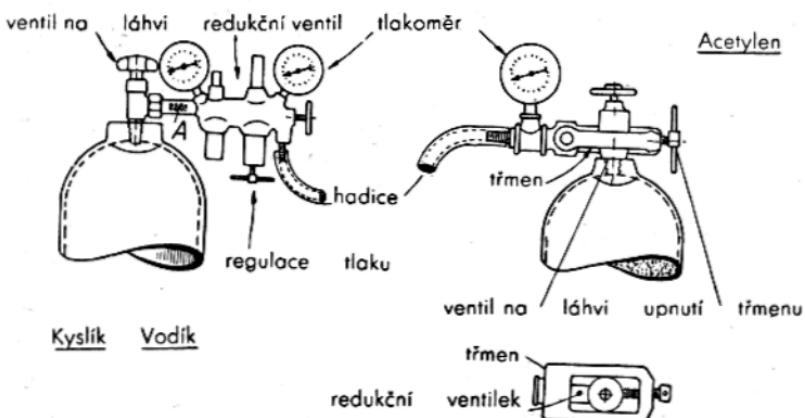

Obr. 283—284. Láhev na kyslik (vodík) a acetylén.

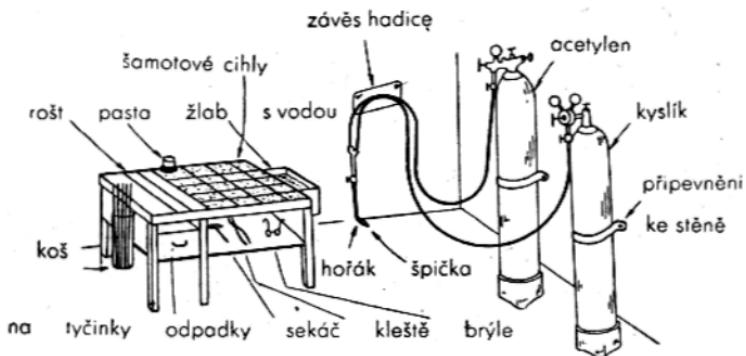

Obr. 285. Základní svářecí zařízení.


do *svařovací pasty* (zpravidla kaše z boraxu a vody jako při pájení). Na krátké tyčinky mívá svařec zvláštní kleště; nečistoty odsekne sekáčem. Ve žlabu s vodou chladí špičku hořáku. Způsob, jakým se hořák a tyčinka drží, je znázorněn na obr. 286.

Hořáků je mnoho konstrukcí; běžná úprava je na obr. 287. Větší (strojové) hořáky mohou mít i několik plamenů a mívají vodní chlazení. Zpravidla dělíme hořáky na dvě skupiny:

1. Vysokotlaké, pro práci s acetylénem z lávve nebo z vysokotlakého vyvíječe. Podle druhu práce stačí vyměnit špičku.

2. Nízkotlaké s t. zv. injekčním zařízením, kde si kyslík sám nassává plyn acetylen z nízkotlakého vyvječe. Obtížně se seřizuje pro různé práce, nestačí vyměnit špičku, nýbrž musí se měnit i injekční zařízení s nástavcem.

Svařovací tyčinky (dráty) mají mít takové složení, aby svar jimi zhotovený měl zhruba stejné vlastnosti jako svařovaný materiál a aby se příliš nelišil od okolí. Zároveň mají usnadňovat svařeči práci. Některé příslušenství v tyčince obsažené se při tavení spalují, proto jich má být trochu více. Velmi mnohozáleží na rychlosti práce a na svařečově zručnosti. Svařovací tyčinky se vždy musí ukládat na suchém místě, aby nerezavěly; když zrezavějí, musí se před použitím důkladně očistit. Svařovací tyčinka na ocel nemá být tlustší než 8 mm. U tenkých plechů nemá být tlustší než plech. Vždy se má použít jen svařovacích drátů, vyrobených výslovně pro svařování, nikoliv obyčejného drátu.

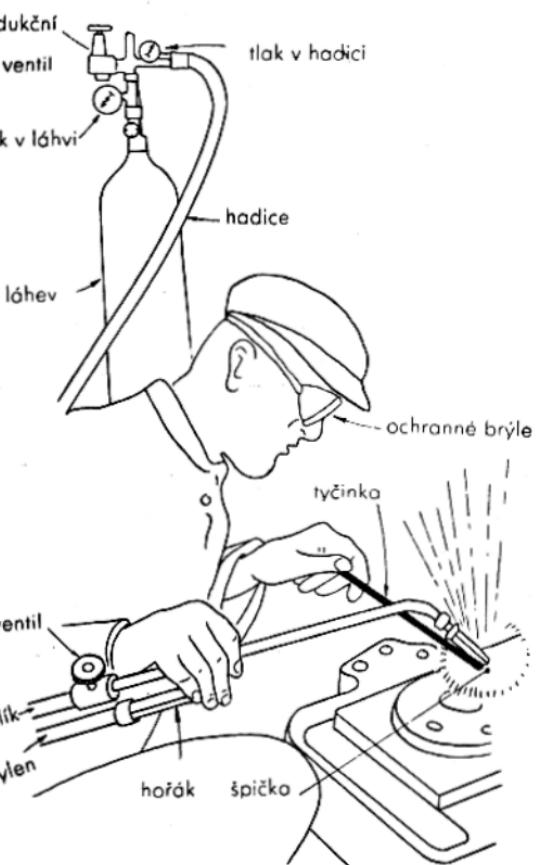

Obr. 286. Svařování plamenem.


pohlcuje vlhkost. Nejlépe je kupovat tavidlo už připravené u dodavatele tyčinek.

Ochranné brýle s temně zbarvenými skly jsou nezbytnou součástí svařovacího zařízení; dělník nemá nikdy bez nich pracovat. Clona chrání před poraněním jiskrami a zachycuje také škodlivé záření, vysílané plamenem, které ničí (oslabuje) zrak. *Bez brýlí pracuje jen svařeč, který chce brzy oslepnot!*


Plamen a zapalování hořáku. Ventily hořáku pootevřeme a pustíme plyn

a málo kyslíku. Pak hořák zapálíme a přesně seřídíme plamen, při čemž se řídíme jeho vzhledem. Při zhasínání zavřeme nejprve kyslík, potom plyn.

Při spalování acetylenu se tvoří vodní pára, která se však vysokým žárem plamene rozloží na kyslík a vodík. Vodík se spaluje na vnější, modravé straně plamene (*obr. 288*); vnitřní jádro je obalenou vrstvou vodíku, který

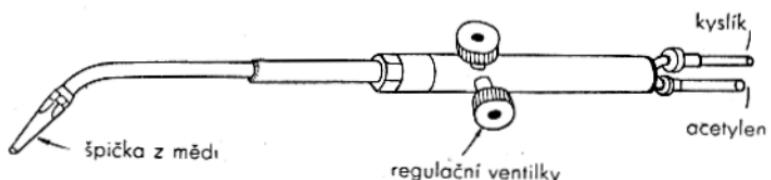

Obr. 287. Hořák na kyslík a acetylén.

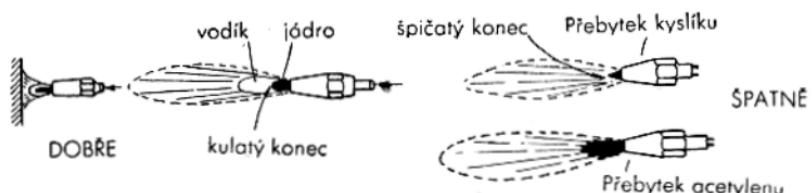

Obr. 288. Plynový plamen.

zabraňuje unikání tepla a nepustí ke svaru kyslík, čímž se zabránil vzniku okuji (opalu). Nejlepší je plamen ve špičce bílého kuželíku (asi 3200°). Tímto hrotom se tedy kov nejlépe taví; špička kuželíku má být vzdálena asi 2 až 5 mm od svaru (*obr. 288*). Záleží na zručnosti svařeče. Hoří-li plamen šikmo, roztřepaně a nepravidelně, je špička ucpána a nutno ji opatrně vyčistit špičatým dřívkem.


Na *obr. 288* jsou ukázky špatně seřízeného plamene. Plamen hořáku je nejčastěji neutrální, t. j. není v něm přebytek kyslíku ani acetylenu. U správného plamene je vnitřní kužel jasný, ostře ohraničený. Plamen s přebytkem kyslíku má vnitřní kužel kratičký, bledě fialový (na př. pro svařování mosazi). Při přebytku acetylenu je vnitřní kužel roztřepený.

Hořák se naposled řídí při zapáleném plameni. Reguluje se vlastně už jen jádro plamene, které má být co nejdélší, ale ostře ohraničené. Právě zapálený hořák je zprvu chladný; zahřátím hořáku se plamen trochu změní. Upravuje se ventily na hořáku.

Ocel i litina obsahují uhlík; je-li v plameni přebytek kyslíku, spaluje se i uhlík ze svařovaných kovů. Roztavená ocel naopak pohlcuje uhlík, který je v plameni při přebytku acetylenu. Tomu nutno také zabránit.

Příprava součástí ke svařování. Plechy mají hrany upraveny podle *obr. 289*. Nejčastěji svařujeme na tupo (plechy do tloušťky 4 mm), nebo musíme

srážet hranu (ohoblováním, odříznutím hořákem). Není-li možný přístup s obou stran, ušetří se mnoho práce i materiálu úpravou hran podle obr. 290. Tak tlusté plechy se svařují plamenem jen výjimečně.

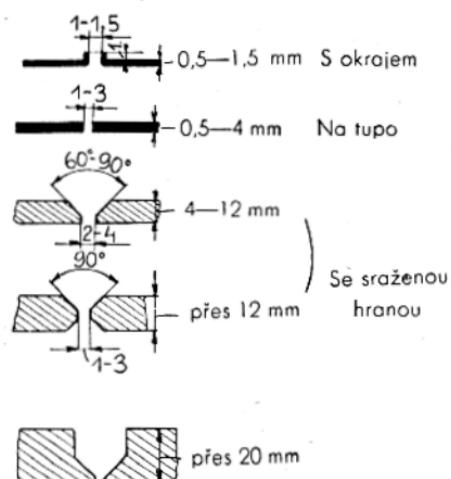


Obr. 289—290. Příprava plechu pro svar.

Na obr. 294 je několik příkladů úprav pro svar. Příruba na trubce je zpravidla tlustší než stěna trubky a musí se více ohřívat. Při opravách trhlin je nutno dobře srazit hranu, aby se trhлина nerozšířila. Není-li svařovaná deska

s trhlinou na okraji volná, je lépe trhlinu vyříznout a přivařit záplatu; záplata je mírně vypouklá a má sražené hrany; svou vypuklostí zneškodňuje pnutí vznikající svarem.




Obr. 291. Špatně a dobré připravené plechy.

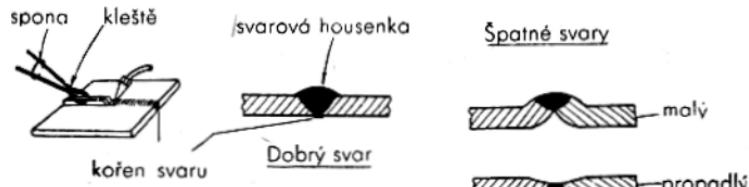



Obr. 292. Provedení svaru.

s trhlinou na okraji volná, je lépe trhlinu vyříznout a přivařit záplatu; záplata je mírně vypouklá a má sražené hrany; svou vypuklostí zneškodňuje pnutí vznikající svarem.

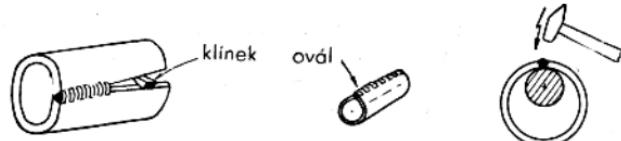

Vymávačka se vyklepáním za tepla

Obr. 293. Svařování trubky.

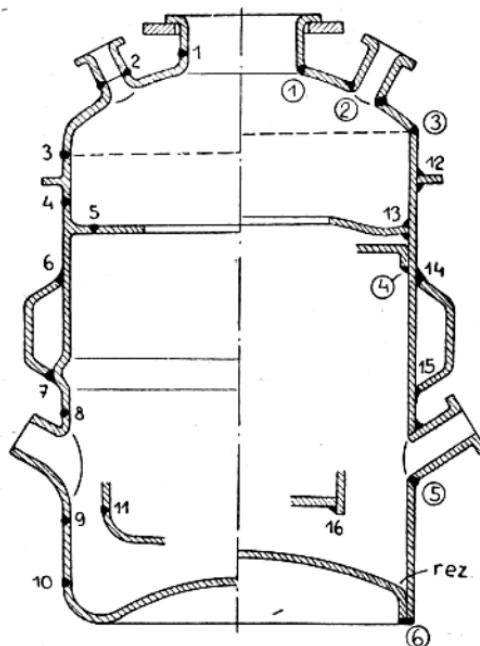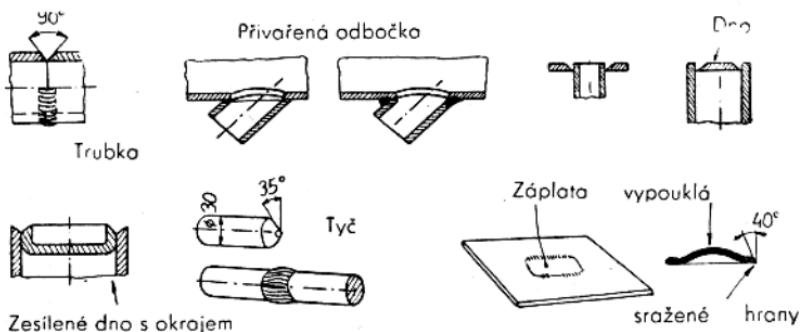


1-16 = DOBRE ①-⑥ = ŠPATNÉ

Obr. 294. Příklady přípravy součástí pro svařování.


Svařování. U vodorovných svarů (*obr. 295*) i u svarů svislých (*obr. 296*) rozlišujeme zpravidla svařování doprava a doleva.

Svařování *doprava* je hospodárnější, svary jsou pevnější, ale postup je obtížnější.

Svařování *doleva* (napřed postupuje svařovací tyčinka, pak hořák) je snadnější a svar má lepší vzhled.

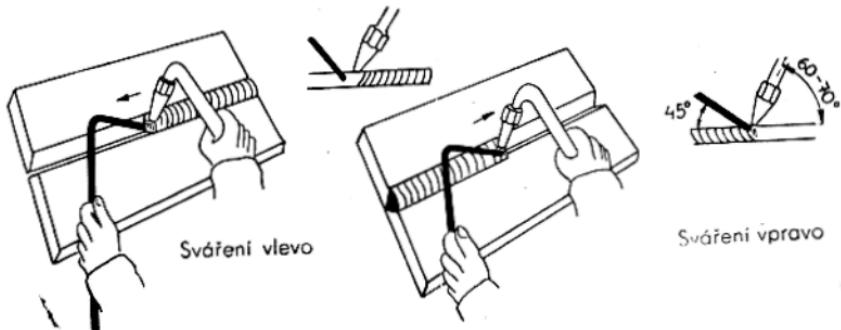

Obr. 295. Svařování doleva a doprava.

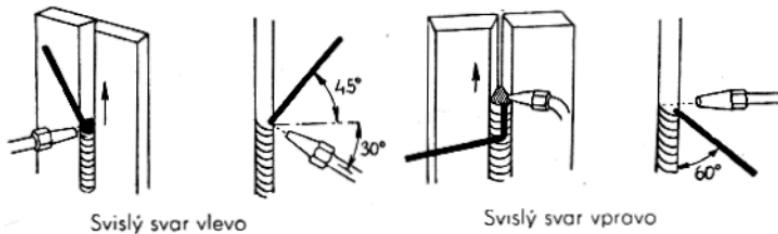


Obr. 296. Svislé svařování.

Velikost hořáku nutno vždy volit podle tabulky. Při tupém svaru plechu do tloušťky 4 mm, když není sražena hrana, zahřejí se obě hrany najednou a taví se společně. Současně s nimi se má tavit svařovací tyčinka. Spáry se dotkneme roztaveným koncem tyčinky a nejteplejší místo plamene zamíříme na tyčinku, aby kov stékal do spáry. Odtáhneme tyčinku a pohybujeme hořákem podle *obr. 297* po spáře a přidaném materiálu, až se slíjí dohromady. Plech se musí protavit v celé tloušťce, nesmíme však vedle svaru vypálit žlábkы. Všude, kde to je možné, řídíme plamen na materiál odtavený z tyčinky. Při všech postupech svařování udržujeme tavnou lázeň (t. j. roztavený kov) tak velkou, abychom dosáhli dobrého spojení obou dílů, ale zároveň aby roztaveného kovu bylo jen tolik, abychom jej správně ovládali.

Materiál vyplňující svarovou spáru se nepřidává tím, že se konec tyčinky plamenem taví a kape do svaru, nýbrž tím, že se plamenem ohřívá přede-

vším tavná lázeň, do níž ponoříme konec tyčinky, která se tam pak sama utavuje. Tyčinkou i plamenem (hořákem) pohybujeme tak, aby vznikl zdravý a úhledný svar. V chladnoucím svaru vznikají vždy pnutí, která mohou být nebezpečná a mohou způsobit i roztržení svaru, není-li dost houževnatý (některé oceli, litina). Proti tomu pomáhají různá opatření, na př. velmi pozvolné ochlazování (u litiny), opatrné kování svaru, dokud je žhavý a j.

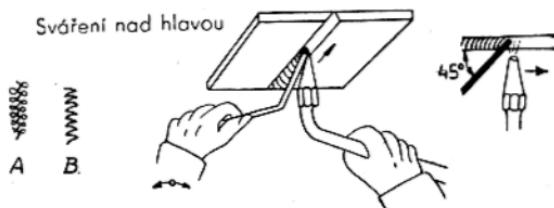

Obr. 297—298. Svařování nad hlavou.

Svařování nad hlavou (obr. 298) je velmi obtížné a musí se při něm postupovat opatrně. Při použití vhodného zařízení se může svařovat a řezat plamenem i pod vodou, při opravách lodí, mostů a pod.

Svařování hliníku. Hořák má být co nejlehčí, abychom jej mohli jemně ovládat. Tyčinky jsou z čistého taženého hliníku. Tavidlo kupujeme hotové; nanese se hadříkem na spáru (v kaši). Plamen může mít malý přebytek acetylenu. Jádro se nesmí dotýkat kovu. Ohřev trvá déle, ale pak postupuje tavení a svařování velmi rychle, protože hliník dobře vede teplo. Svar musíme nechat opatrně chladnout; žhavý je křehký. Tavidlo pak opatrně, ale dokonale smyjeme.

Svařování mědi. Měď příliš rychle vede teplo, takže hořák nestačí k tavení; spára se musí vydatně přihřívat. Povrch přikryjeme asbestem, aby chom zmenšili vyzařování tepla. Dráty jsou zpravidla z fosforové mědi. Fosfor výtečně chrání měď před okysličením a zabrání vzniku bublinek v tekuté mědi. Musí se pracovat s tavidlem.

Svařování mosazi je velmi snadné. Ohřátím součástí se šetří plyn. Tavidlo kupujeme hotové, místo tyčinek stačí tvrdé pájky.

Svařování olova je rovněž snadné a rychlé. Svislé svary jsou obtížnější a vyžadují zručnosti (nutno používat malého, lehkého hořáku, hlavně při svařování trubek). Tyčinky jsou opět z olova. Konce trubek před svařením mají sražené hrany a jsou oškrábány na lesklý kov. Není třeba žádného tavidla.


Zručnost svařeče. Několik týdnů praxe stačí k provádění jednoduchých prací.¹⁾ Svařování tenkých plechů vyžaduje větších zkušeností. Nutno cvičit.

¹⁾ Svařeč se však musí snažit, aby absolvoval odborné svařecké zkoušky, které ho opravňují k odpovědným a lépe placeným pracím.

čít pevnou ruku, aby ho udrželi hořák stále ve stejné výši. Svařeč musí být svědomitý, neboť jakost hotového svaru nelze posoudit podle vnějšího vzhledu. Svary se kontrolují prosvícením roentgenovými paprsky (fotografováním vnitřku svaru). Svařování je umění; dobrý svařeč je stejným odborníkem jako nástrojař.

2. Řezání plamenem

Plamenem můžeme snadno řezat i velmi tlusté desky z normální oceli (tlusté na př. i 400 mm). Šířka dělicí spáry je 2—7 mm podle tloušťky. Po-vrch řezu může být velmi přesný a hladký, zejména při strojní práci.

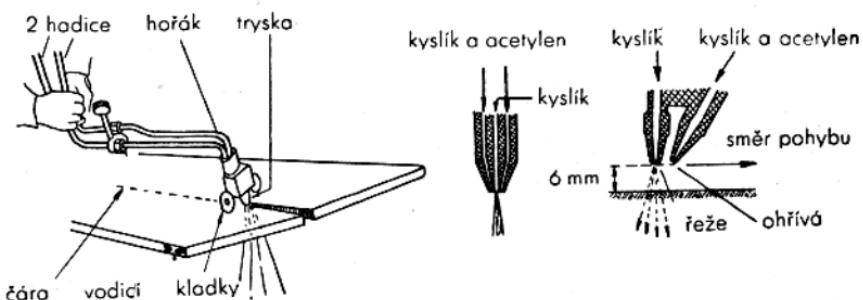

Obr. 299—300. Řezání plamenem, úprava řezacích hořáků.

Podstata řezání. Ostrý proud kyslíku, namířený na předem rozžhavené místo, ocel ve svaru zapálí. Ocel shoří na kysličníky železa (které odletují v podobě jisker); litina by se jen protavovala, řez není dobrý, protože bod tání litiny je nižší než teplota hoření.

Řezací hořák musí být speciální, buď se dvěma tryskami za sebou, nebo má střední trysku, kolem níž je soustředný kysliko-acetylenový ohřívací plamen, zatím co tryskou prochází silný proud samotného kyslíku (takovým hořákem lze řezat libovolným směrem, obr. 299); vpředu je obyčejný ohřívací plamen kysliko-acetylenový, za ním tryska na čistý kyslík. Obě trysky jsou vrtány bud v téže špičce, nebo ve dvou špičkách za sebou (obr. 300). Hadice bývají dvě, jedna na kyslík a druhá na plyn; kyslík má v hořáku dva kanály; jeden k ohřívacímu plamenu, druhý k řezací trysce. Někdy bývají 3 hadice (2 na kyslík, 1 na acetylen).

Ohřívací plamen se nařídí podle druhu práce — vyžaduje to určité zkušenosti: otevřeme ventily na kyslík a acetylen tolik, až řezání postupuje rychlostí předepsanou dodavatelem hořáku. Příliš pomalé vedení hořáku způsobí, že řez je nečistý, hrbotatý a široký. Vedeme-li naopak zase hořák příliš rychle, přestává řezat a musíme začít znova.

Při řezání postupuje už ohřívání samo. Proto je řezání plamenem *velmi snadné*, dá se nacvičit za několik hodin. Kysliková tryska vyhoví pro různé

tlustý materiál, nutno však měnit tlak kyslíku, podle návodu, dodaného s hořákem. Tlak kyslíku musí být dostatečný, aby vyfoukl spálené železo.

Aby chvěním ruky nevznikal nepravidelný řez, bývá řezací hořák veden zpravidla kladičkami a ještě podle pravítka (šablony). Vrchol špičky je asi 6 mm nad povrchem řezaného kovu (seřídí se poloha kladiček). Pokud je to možné, začínáme řezat od kraje kovu. Při načínání uprostřed desky se obvykle vyvrátá díra, v níž se začne řezat (propalování déle trvá). Dělník má při ruce nádobu s vodou, v níž podle potřeby špičku hořáku chladí. To se musí stát ihned, jakmile pozorujeme, že ohřívací plamen šlehl do hořáku. Nejprve ovšem uzavřeme přívod acetylenu a kyslíku.

Dělník musí vždy nosit ochranné brýle (proti jiskram) a má mít vhodný pracovní oblek (silné rukavice, zástěru, chráněné boty), nejlépe z asbestu.

Spotřeba kyslíku při svařování a řezání se přibližně určí podle tlaku v láhvích, závisí však i na čistotě kyslíku. Objem láhvě známe (zpravidla 40 litrů). Počáteční tlak (při zahájení práce) v láhvích byl na př. 120 atmosféér (přečte se na manometru); je tedy v láhvích $120 \times 40 = 4800$ litrů plynu. Po skončení větší práce je tlak v láhvích na př. jen 20 atm., tedy obsah $20 \times 40 = 800$ litrů. Spotřebovalo se $4800 - 800 = 4000$ litrů.

3. Elektrické svařování

Používá se dvou způsobů: svařování *odporového* (teplo vzniká průchodem proudu svařovanými kovy; zařízení se hodí jen na určité práce při hromadné výrobě) a svařování *obloukového* (teplo dodává elektrický oblouk), vhodného téměř pro všechny práce i pro opravy.

Několik elektrotechnických pojmu

Elektrický proud přirovnáváme k proudu vody protékající potrubím. Vodičem protékají nepatrné elektricky nabité hmotné částice, zvané elektrony, jichž je obrovské množství. Tím se vodič na př. zahřívá. Tlak elektronů se jmenuje napětí. Působením napětí (rozdílu potenciálů) nastane proudění elektronů, elektrický proud. Teče-li voda s velké výšky, má velký spád a působí velkým tlakem. Také napětí může být vysoké (nebo nízké).

Napětí, značené ve vzorcích písmenem *E*, měříme ve voltech (V) přístrojem nazvaným voltmetr. V rozvodné síti je na př. napětí 220 V, v kapesní baterii 4,5 V.

Proud, značený ve vzorcích písmenem *I*, můžeme přirovnat k množství vody, která vytéká za časovou jednotku z potrubí. Je to množství elektřiny, které proteče vodičem za vteřinu. Měří se v ampérech (A) ampérmetrem.

Odporník, značený ve vzorcích písmenem *R*, kladou vodiče průchodu elektrického proudu podobně jako drsná stěna potrubí klade odpor průtoku vody. Odporem se spotřebuje (ztrácí) část napětí. Elektrický odporník vedení se měří v ohmech (Ω).

Stejnosměrný proud protéká vedením stále stejným směrem. Přístroje na stejnosměrný proud mají dva póly, záporný (−, minus, negativní) a kladný (+, plus, pozitivní). Při svařování stejnosměrným proudem záleží na tom, na který pól připojíme elektrodu.

Střídavý proud mění svůj směr (i napětí) 50krát za vteřinu. Každá svorka stroje je 50krát za vteřinu střídavě kladná a hned zas záporná, proto nemůžeme mluvit o pólech. Střídavý proud je téměř ve všech sítích, protože se snadněji mění (transformuje se) jeho napětí a rozvádí než proud stejnosměrný.

Ohmův zákon je základním pravidlem elektrotechniky. Podle tohoto zákona se napětí rovná proudu násobenému odporem, $E = I \cdot R$. Z toho plyne, že proud $I = E : R$ a odpor $R = E : I$. Proud ve vedení je tím větší, čím větší je napětí a čím menší je odpor. Žehlička má na př. odpor $R = 120 \Omega$. Připojí se na síť s napětím $E = 220$ V. Protéká jí proud $I = E : R = 220$ V : $120 \Omega = 1,8$ A. Tento výpočet z Ohmova zákona platí jen pro stejnosměrný proud. U střídavého proudu jsou poměry složitější.

Výkon elektrického proudu, značený písmenem N , je práce proudu za vteřinu. Měří se ve watttech (W) nebo v tisícinásobku wattů, v t. zv. kilowattech (kW). Kilo česky značí tisíc, kilowatt = 1000 wattů. U stejnosměrného proudu je výkon součinem napětí a proudu, $N = E \cdot I$. Je-li na př. napětí oblouku mezi koncem elektrody a svařovanou částí 24 V a svařovací proud 180 A, je výkon oblouku čili elektrická práce, proměněná za vteřinu v teplo a světlo, $24 \text{ V} \cdot 180 \text{ A} = 4320 \text{ W} = 4,32 \text{ kW}$. U střídavého proudu výkon $N = E \cdot I \cdot \cos \varphi$, kde činitel $\cos \varphi$ (čti kosinus fí) je účiník ležící mezi 0 až 1. Proud může být proti napětí posunut, takže účiník je menší než 1. Tento fázový posuv znamená, že proud I předbíhá napětí E nebo se za ním opožduje čili že není největší tehdy, kdy napětí je největší (víme, že E i I u střídavého proudu stále kmitají 50krát za vteřinu od nuly k největší hodnotě, na nulu, k nejmenší hodnotě atd.).

Trojfázový proud jsou vlastně tři střídavé proudy v jednom vedení, vzájemně proti sobě zpožděné o třetinu kmitu. Jeho výkon $N = 1,73 \cdot E \cdot I \cdot \cos \varphi$.


Elektrická práce se měří na kilowatthodiny (kWh) elektroměrem. Vypočítáme ji, když výkon násobíme časem. Trvá-li výkon 4 kW po 2 hodiny, vykoná elektrickou práci $4 \text{ kW} \cdot 2 \text{ h} = 8 \text{ kWh}$. Stojí-li 1 kWh na př. 0,4 Kčs, zaplatíme za tuto práci elektrárnně $8 \cdot 0,4 = 3,20$ Kčs.

Poznámka. Podrobněji můžete studovat elektrotechniku v knize *B. Dobrovolného „Elektrotechnika v teorii a praxi“*, Práce, 8. vyd. 1953, *Kuzněcov M. J.*, Elektrotechnika, vyd. SNTL, Praha 1953).


4. Odpорové svařování

Horší vodič klade průchodu proudu větší odpor a zahřívá se (zevnitř, ne od povrchu). Měď je dobrým vodičem, ocel horší. Je-li ocel vložena mezi dva měděné dotyky, jimiž prochází vhodný proud, zahřeje se až na svařovací teplotu. Toho se využívá u *svářecích strojů* na odporové svařování.

Stroj sevře svařované součásti mezi měděnými elektrodami, jimiž projde velký proud (tisíce ampérů) malého napětí (několik voltů). Ve světelné síti je napětí 220 voltů; ke svařování se úmyslně volí nízké napětí, aby neohrozilo dělníka. Napětí proudu ze sítě se musí snížit *svařovacím transformátorem*. Dělník zapíná proud nožním spinačem, aby měl obě ruce volné.

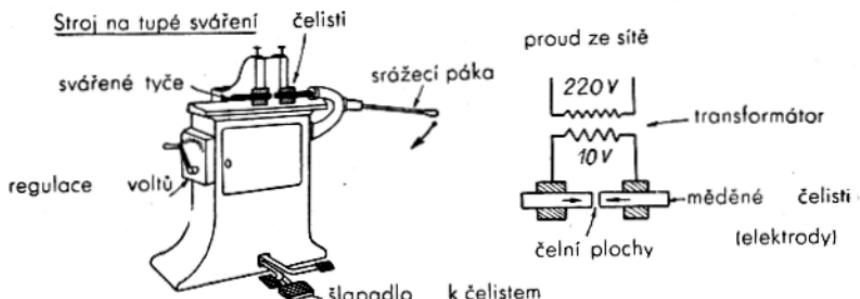

Obr. 301. Stroj na svařování na tupo.

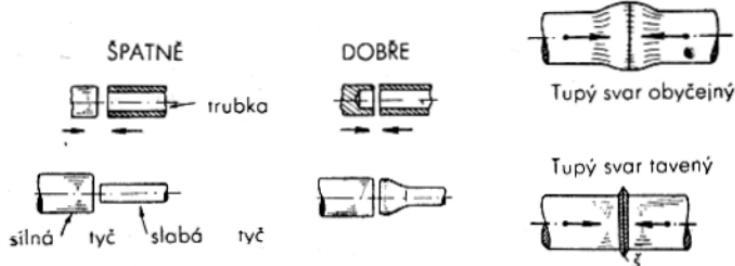


Obr. 302—303—304. Příprava součástí ke svařování na tupo.

Nejlépe se ke svařování hodí střídavý, jednofázový proud, který kmitá od záporné ke kladné hodnotě asi 50krát za vteřinu. Méněním počtu závitů transformátoru se pohodlně řídí jeho napětí (volty) pro různě tlusté materiály (na př. od 0,5 do 10 V). Jiných druhů proudu se používá řidčeji, protože vyžadují pomocných elektrických zařízení, která svářecí stroj zdražují.


Rozeznáváme odporevé svařování na tupo, bodové a švové.

Svařování na tupo. Konce součástí se zahřejí a srazí k sobě, čímž se spojí (obr. 301). Pohyb elektrod (čelistí) je ovládán šlapadly, někdy strojně. Svařované součásti musí mít přibližně stejnou dosedací plochu (stejné průřezy, obr. 302). Dělník pozoruje ohřívání, a jakmile vidí, že konce měknou, srazí je pákou k sobě. Čelní plochy musí být zarovnány, protože při upnutí jsou na sobě a vyčnívají jen málo z čelistí. Tyčka 6×6 mm se zahřeje na svařovací žár asi za 3 vteřiny, tyč 40×40 mm za půl minuty. Po sražení k sobě se trochu kovu vytlačí, vznikne mírné napěťování ve spáře (obr. 303).

Některé stroje svařují na tupo odtavením. Konce se rozžhaví, oddálí a opět přiblíží, což se několikrát opakuje. Ocel při tom značně jiskří. Nakonec se konce srazí na sebe. Vznikne jen úzký svar podle obr. 304 (tím poznáme odtavený svar na první pohled), který se snadno zarovná sekáčem nebo

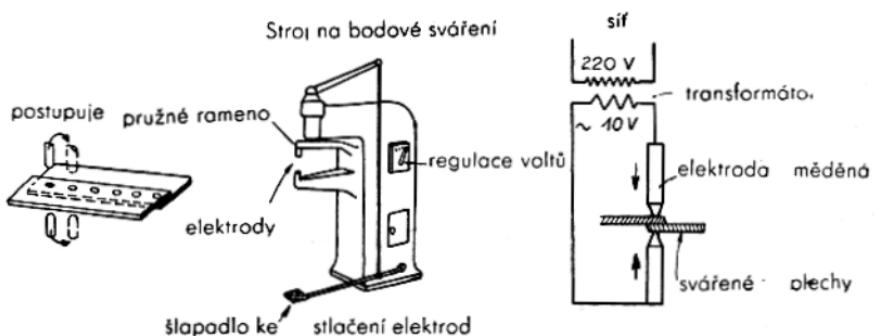

Obr. 305—306. Stroj na bodové svařování.

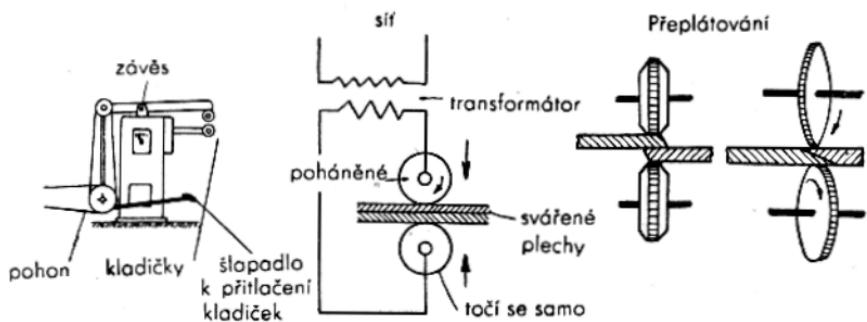

Obr. 307—308. Švové svařování.

obrousí. Odtavený svar je lepší, čelné plochy nemusí být obrobeny, protože se nerovnosti při jejich přibližování a vzdalování roztaví. Samočinné svářecí stroje pracují skoro vesměs odtavováním.

Bodové svařování. Používáme ho u plechů místo nýtování (obr. 305). Elektrody svářecího stroje (obr. 306) kov stisknou a proudem se materiál mezi nimi silně zahřeje a svaří. Jedna elektroda bývá špičatější (zanechá malý důlek), druhá je plochá (povrch hladký). Umístí se tak, aby vnější strana součástí zůstala hladká. Mohou se svařovat jen tenčí plechy; u tlustších by elektrody nevydržely žár ani tlak. Při nestejném tloušťce plechu a dvou elektrodách proti sobě je na tenčím plechu dosedací ploška elektrody větší, na tlustším menší. Aby se práce urychlila, svařují větší stroje vždy dva body najednou a mají duté, vodou chlazené elektrody.

Svařovat lze nejen lesklé, nýbrž i normálně zokujené ocelové plechy. Lesklé dávají lepší dotyk a vyžadují proto větší proud a menší stlačení. Ocel se svařuje snadno, protože se stane těstovitou, než se začne tavit.

Litina se nemůže bodově svařovat (taví se při ohřevu, neprochází těstovitým stavem, spíš by se vypálila díra, než by vznikl svar).

Snadno lze bodově svařovat pozinkované ocelové plechy a plechy mosazné, mosaz s ocelí však jen nesnadno. Měď na měď a hliník na hliník (též slitiny hliníku) se úspěšně svařují jen složitým a drahým mžikovým ovládáním svařovacího proudu přesně na setiny vteřiny. Svařovací proud však bývá až několik desítek tisíc ampérů.

Švové svařování. Švov je řada bodů hustě vedle sebe. Elektrody jsou kladíkové (obr. 307). Plechy se přeplátuji přes sebe a svaří hustou řadou bodů (jako by byly sešity šicím strojem). Horní kladíčka je mechanicky poháněna a tlačena ke spodní. Do kladíček je veden proud z jednofázového transformátoru, který se střídavě snižuje a zvyšuje; při vyšším proudu vznikne vždy svar. Tak se udělá pro dva plechy v celkové tloušťce 1 mm na př. 100 svarů za vteřinu vedle sebe. Tlustší plechy se svařují řidšími řadami bodů. Plech musí mít čistý povrch; stačí přeplátování o tloušťku plechu nebo jen sražení hran pod úhlem 30° (obr. 308). Kladíčky jsou z mědi nebo ze slitiny mědi, zachovávající svou tvrdost i za ohřátí. Chlazení musí být co nejlepší.

Oporové elektrické svařování je snadné; když se svářecí stroj jednou nařídí, může s ním pracovat i zaučený dělník, který se za chvíli seznámí s jednoduchým ovládáním stroje (stroj mívá omezovač proudu a j.).

5. Obloukové svařování


Způsobem práce se podobá svařování plamenem, jenž místo plamenem se pracuje elektrickým obloukem. Oblouk hoří buď mezi dvěma uhlíky (jako v obloukové lampě), nebo mezi uhlíkem a materiélem, anebo mezi kovovou elektrodou (tyčinkou) a materiélem. Jeden pól proudu je připojen na součást, proto musí být vše dobře isolováno, aby dělník nebyl prudem ohrozen. Zpravidla stačí kožené (isolující) rukavice.

Před obličejem musí mít svářecí kuklu (náhlavní masku) nebo štít, který jej chrání před paprsky z oblouku. Mívá dvojitě sklo, jedno temně zbarvené, zachycující škodlivé paprsky, druhé z čirého skla, jež chrání barevné sklo před kapkami žhavého kovu. U nás vyhoví nejlépe skla SKARI se zeleným odstínem. Jiné starší značky nechrání oči dostatečně.


Velikou výhodou obloukového svařování proti svařování plamenem je, že se ohřívá jen malá část svařované součásti. Zručených svářeců pro obloukové svařování je v praxi stále nedostatek; dělník má hledět doplnit své vzdělání návštěvou odborného kursu.

Přehled svářecího zařízení je na obr. 309. Svářec má mít přiměřený oblek, hlavně ochrannou zástěru 1. Levou rukou drží ochranný štít a, v pravé

koženou rukavicí *b* drží držák *d* s elektrodou (tyčinkou) *e*. Zásobu elektrod má v pouzdře *c*. Mezi elektrodou a svařovaným plechem *3* vzniká oblouk *2*. Ohebný vodič proudu je připevněn ke stolu svorkou *4*; *5* = pojízdný motor-generátor na výrobu elektrického stejnosměrného proudu. *a* = jeho svorky.

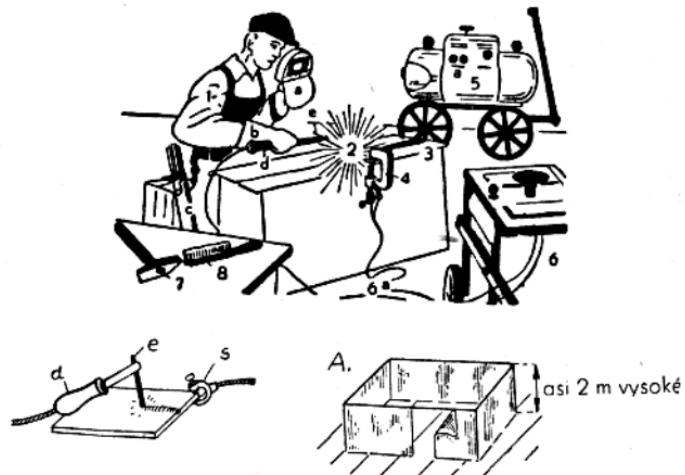

Obr. 309. Zařízení pro obloukové svařování.

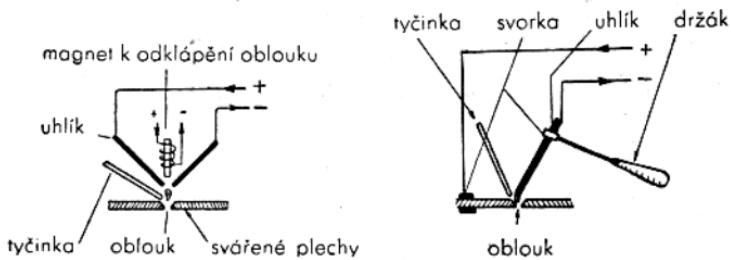


Obr. 310—311. Různé druhy obloukového svařování.

6 = pojízdný svářecí transformátor. *6a* = přívodní kabel, spojený se svařovaným plechem svorkou *s*. *7* = sekáč (kladivo) na strusku. *8* = drátěný čisticí kartáč. *A* = přenosná zástěna z plátna kolem pracoviště, aby oblouk neohrozoval zrak ostatních dělníků (nezbytně nutná).

Rozdělení obloukového svařování. 1. Oblouk se tvoří mezi dvěma uhlíky [elektrodami (obr. 310), jejichž konce se dotýkají; zvolna je oddálíme, v páru uhlíku se utvori oblouk]. Uhlík (elektrod) tedy ubývá, spalují se a vypařují. Kladná elektroda je teplejší. Do spáry se někdy přidává materiál tyčinkou. Magnet sklání oblouk na spáru, aby teplo neunikalo stranou. Tento způsob je málo rozšířen (na př. při spájení na tvrdo).

2. Oblouk se tvoří mezi uhlíkovou elektrodou a materiálem (obr. 311). Uhlík tvoří vždy záporný pól. Kovu se dotkneme uhlíkem a konec nepatrne oddálíme. Oblouk vychází od kovu k uhlíku (do kovu vniká uhlík jen málo). Uhlíková elektroda má průměr 6 až 30 mm, délku až 30 cm. Oblouk je dlouhý 3 až 60 mm. Rozšířeno při svařování tenkých plechů a sudů.

3. Oblouk se tvoří mezi kovovou elektrodou a materiálem, (obr. 312). Elektroda v držáku podle obr. 309 je zároveň svářecí tyčinkou, taví se od konce. Elektroda je zpravidla záporná, ale u tlustě obalených elektrod a tenkých

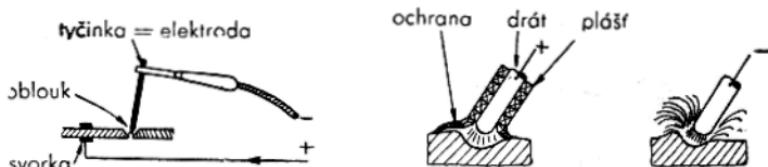

Obr. 312—313—314. Obloukové svařování elektrodou.

plechů bývá někdy kladná. Je třeba řídit se údajem dodavatele elektrod. Tento způsob je nejrozšířenější, mohou se tak svařovat skoro všechny strojní součásti, ocelové konstrukce (mosty) a pod. Délka oblouku se přibližně rovná průměru elektrody.

Správná volba elektrod (svářecích tyčinek) je stejně důležitá jako volba správné oceli na nástroje. Zpravidla hledíme, aby svar byl aspoň stejně pevný a houževnatý jako okolní materiál.


Dnes jsou nejrozšířenější t. zv. obalené elektrody (s obalem na povrchu), dříve se používalo elektrod s duší (výplní uvnitř) podle obr. 313. Obal se mění při práci ve strusku a v plyny, chránící tekutý kov před vzduchem (zabrání se tím okysličení). Obal je na elektrodu nalisován nebo nanesen máčením. Elektrody se musí chránit před poškozením a vlhkostí. Svar obalenou elektrodou je mnohem lepší než svar holým drátem. Na svary namáhané málo a klidnými silami lze vzít elektrody s tenkým obalem (upravené, preparované). Pro velká namáhání (i chvěním a rázy) lze volit jen jakostní, tlustě obalené elektrody. Zvlášť účinný, tlustý obal tvoří elektrodu basickou, kvalitní, pro nejlepší svary, při opravách, v údržbě (na př. BH55, BH48, V 52, Poldi 418).

Holé elektrody (obr. 314) jsou vlastně drátěné tyčky, hladce tažené, ve svitcích či kusech, pro málo namáhané svary. Jsou levnější než obalené; svary jsou však dražší (pomalá práce) a chabé.


Při svařování je hlavně třeba dbát, aby byl dobře provářen kořen svaru (spodní část). Struskovou vrstvu na svaru musíme vždy dobře odstranit, než naneseeme další vrstvu svaru. Svářec má být o každé elektrodě dokonale poučen, aby si uměl vybrat vhodný druh. Je-li svar půrovitý nebo prasklý (vlasová trhlina), může být chyba v nesprávném svařování (příliš velký

proud), avšak též v jakosti oceli (plechu). Vybereme si pak elektrody zvlášť nesdílitivé na jakost plechu.

Proud pro obloukové svařování. Výhodnější je zpravidla stejnosměrný proud; teplo je v oblouku soustředěno v kladné elektrodě. Oblouk střídavého elektrického proudu se obtížněji řídí, je-li elektroda nevhodná.

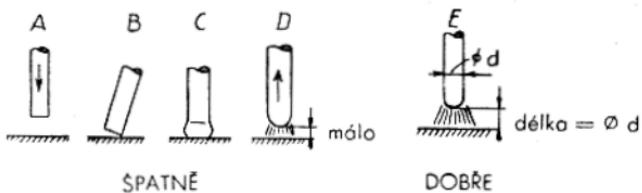

Obr. 315. Zapálení oblouku elektrody.

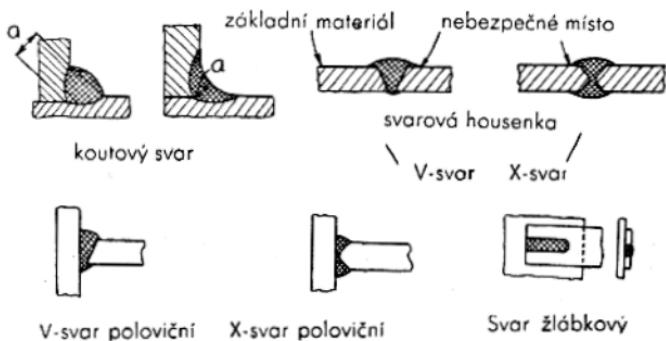

Obr. 316. Příklady svarů.

Zdrojem svařovacího proudu jsou *motorgenerátory* na stejnosměrný proud (mají svorku + a -). Jejich motor je poháněn z trojfázové motorové sítě nebo je benzínový (montáže kolejí, potrubí). Svařovací *transformátor* dává střídavý proud. Je levnější a levněji pracuje. Napájí se ze sítě střídavého proudu. Svary oceli jím zhotovené jsou stejně dobré jako svary svařené motorgenerátorem (agregátem), je-li práce odborná. Podle tloušťky plechu se musí vybrat přiměřená elektroda (t. j. průměr jejího drátu — vyrábí se běžně 1,5; 2; 2,5; 3,25; 4; 5; 6 mm) a k tomu se nařídí regulátorem svářečky proud (ampéry), zhruba 40 A na každý milimetr průměru. Tenká elektroda a malý proud dají svar nalepený (snadno se odsekne), příliš tlustá elektroda a velký proud materiál propalují a vzniká bublinatý a nepravidelný svar.

Zapálení elektrického oblouku. Kovovou elektrodou svisle klepneme na předmět (obr. 315 A dobré, B—C—D špatně) a konec rychle oddálíme. Také se může elektrodou o povrch škrtnout. Vyžaduje to trochu zručnosti.

Elektricky svařované součásti se pro svar upravují podobně jako součásti svařované plamenem (obr. 294).

Názvy a značení svarů. Základní názvy svarů jsou uvedeny na obr. 316. Pozor na to, že při koutovém svaru měříme tloušťku svaru v nejslabším místě (rozměr a). Na výkresech je pro značení svarů zavedeno normami velmi mnoho přesných značek. Ukázky jsou na obr. 317. Někdy je u značky předepsán rozměr a nebo i délka svarové housenky l (obvykle zlomkem

Druh tavného svaru	Proveden	Příklad označení
Tupé svary průběžné	Svar ohnutých okrajů	
	svar I	
	svar V obyčejný	
	svar X obyčejný	
	převyšený	
	obyčejný	
Koutové svary průběžné	dutý	

Obr. 317. Příklady značení svarů.

a/l). Číslo 8/50 u značky svaru znamená: tloušťka $a = 8$ mm, délka housenky $l = 50$ mm. V dílně, kde se svařuje podle údajů na výkresech, musí být vyvěšeny tabulky používaných značek, aby jim dělník spolehlivě porozuměl.

Nebezpečné místo u svaru je v základním materiálu hned vedle svarové housenky (obr. 316). Vytaví se tam při neodborné práci žlábek, vrub, který velmi snižuje pevnost. Dobrý svar má přecházet do materiálu pozvolna.

Které kovy se dají obloukově svařovat. Svařitelnost kovů (ocelí) je složitý problém. Mnoho kovů se prakticky nemůže obloukově svařovat, ačkoliv se při roztavení slévají dohromady. *Mosaz a zinek* se pokryjí vrstvou kysličníku dříve, než se tavi, takže se oba povrchy nestýkají na čistém kovu a nemohou se spojit. Stejně je tomu u *hliníku*. Vadí kysličník, který je velmi nesnadno tavitelný. Pomohou jen obalené hliníkové elektrody (musí se dokonale chránit před zvlhnutím a připojovat na kladný pól).

Místním ohřátím vzniká kolem svaru vnitřní pnutí, jež může způsobit

i praskání součástí. V takových případech se doporučuje součást před svařováním předehrát a třeba i po svaření stejnoměrně vyhřát a nechat zvolna vychladnout. Aby se tenký plech nepropálil, má se dát pod plech kovová podložka, která odvádí teplo.

Litinu svařujeme za studena (u nepřenosných součástí přímo na místě poruchy) ocelovými elektrodami. Ve svaru vzniká velmi tvrdá ocel nebo tvrdá bílá litina. Při zaplňování větší dutiny nejprve navařujeme na boky, pak dovnitř. Lepší je svařování za tepla (kde lze součást ohřát na červený žár). Použijeme pak elektrod z šedé litiny průměru 6—25 mm. Malé součásti se ohřejí v peci, velké se zaformují jako ve slévárně a ohřívají se obalem z dřevěného uhlí.

Svařovat obloukem mohou jen *zpracovaní svařeči*. Účinek oblouku závisí na jeho délce a poloze. Při svaru se oblouk nesmí měnit; vznikala by vadná místa. Elektrody však rychle ubývá, musí se stále přibližovat. Svařit obalenou elektrodou dva plechy 1 mm tlusté na tupo je velké umění.

Návary vhodnými elektrodami (na př. BH 250) můžeme kanalit. Tvrdost návaru závisí značně na podmínkách práce. Při tenké elektrodě, malém proudu a navařování na studenou součást kov rychle chladne a tím se zvětší i jeho tvrdost. Ohřátím na 870 °C po 30 minut a zakalením do vody dosáhne návar tvrdosti asi 600 H_B (= podle Brinella). Popouštěním návaru po kalení se tvrdost opět může zmenšit a zvětší se jeho houževnatost.

Návarem se může nanášet nový kov na opotřebený povrch (na př. na ojezděné kolejnice, na stěnu kotle a j.). Také se může navařovat rychlozezná ocel na břity nástrojů (frézy a j.).

Stachanovské pracovní methody ve svařování: Podle V. Volodina se svařuje svazkem elektrod (vyhoví druhy BH47; V 50 K), zpravidla tří. Oblouk má být krátký, elektrody stojí kolmo k základnímu materiálu. Výkonnost tím někdy značně roste. Podobný výsledek dává jedna elektroda velkého průměru, na př. průměru 8 mm, která je levnější než tři tenké. V zavádění této nové methody při svařování vynikl u nás úderník K. Doutnáč. Klade důraz hlavně na dobrou organisační a přípravu práce, používá tlustších elektrod a větších proudů a zmenšil úhel rozevření svarové spáry až na 50° (dříve bylo obvyklé až 90°).

Při svařování trojfázovým obloukem podle G. Michajlova pracují dvě nebo tři elektrody, upnuté isolovaně od sebe ve společném držáku. Ke každé se vede proud. Vzniká několik oblouků mezi elektrodami i mezi elektrodami a součástí, které splývají v jeden trojfázový oblouk. Výkon tím značně roste, k práci je však třeba výkonných svařovacích transformátorů.


Při hlubokozávarovém svařování podle ing. Jozíka se uspoří práce s úpravou úkosů u plechů do tloušťky 12 mm, a tím se dosáhne velké úspory elektrod. Hlubokozávarové elektrody (na př. BH Triumf, V H'z) pracují se žhavějším obloukem než obvyklé elektrody. Základní materiál se taví do větší hloubky. Závar je ta část základního materiálu svařovaných součástí,

jež se při svařování roztavila. Závar je hloubka základního materiálu, do níž proniklo tavení.

Řezání elektrickým obloukem dává proti řezání kyslíkem jen nevhledné plochy. Materiál se nespaluje, nýbrž jen taví a musí odtékat. Proto se mohou obloukem řezat všechny kovy. Elektrody jsou uhlíkové nebo ocelové, tlustě obalené. Obloukem se řeže při šrotování, odklizování mostů, železničních vozů po srážce, upalují se tak nálitky ve slévárnách, čistí se povrch ingotů a polotovarů atd.

6. Thermitové svařování

Thermit je směs kysličníku železa (okuje nebo rozemletá železná ruda) s práškovým hliníkem. Hliník hoří při vysoké teplotě, při níž se z kysličníku vytvoří železo (hliník se spálí), které zateče do spáry a svaří součásti.

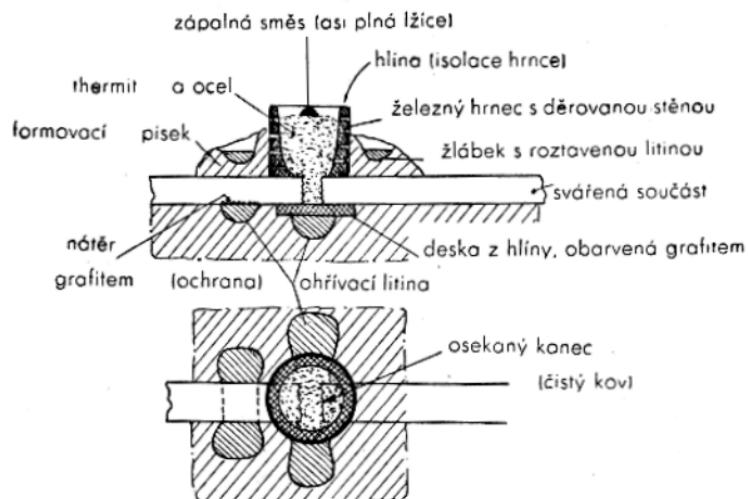

Obr. 318. Thermitové svařování.

Tímto způsobem se někdy svařují kolejnice a velké prasklé součásti (rámy strojů, lokomotivní rámy z lité oceli a pod.). Svařované části se většinou musí ohřát (koksem, hořákem, tekutou litinou podle obr. 318). Povrch musí být kovově čistý (nejlépe osekán až na čistý kov).

Součásti se umístí v hliněné nebo pískové formě do správné polohy podle obr. 318. Svařovat lze také ve slévárně, kde je po ruce roztavená litina k nahřátí na vysokou teplotu. Práškový hliník se kupuje hotový nebo se připraví v malé dílně takto: V železném kelímku se hliník roztaví, pak se kelímek odstaví od ohně a dřevěnou, tvrdou, dokonale suchou holí se hliníkem míchá tak dlouho, až ztuhne v zrnka velikosti máku, která se přesijí přes

husté síto. Nejjemnější moučky se použije na *zápalnou směs* (přidá se k ní dvojkysličník baryový, zapálí se proužkem magnesia nebo silnější zápalkou).

Použije-li se najednou více než 5 kg thermitu, přidá se asi 10% malých kousků oceli, aby bylo kovové lázně víc. Asi půl až jednu minutu po zapálení se tyčí propichne otvor ve dně kelímku (hrnce) s thermitem, aby roztažená ocel tekla do spáry. Míchají se tři objemové díly okují s 1 objemovým dílem hliníku. Objem kelímku s thermitem je asi třikrát větší než objem spáry.

Příklad. Ke svaření zlomeného klikového hřídele naftového motoru, který měl čep průměru 300 mm, bylo třeba 60 kg thermitu. Plamen šlehající z hrnce vymazaného hlínou (*obr. 318*) byl 4 m vysoký a svítil jako slunce. Do thermitu byly přidány kousky niklové oceli, chrom a jiné přísady, takže vznikla ocel pevnosti 100 kg na 1 mm².

27. ČERNĚNÍ POVRCHU

Čistě obrobení povrch často černíme; zlepší se tím vzhled a získá se částečná ochrana před rezavěním. Důkladnější ochranný povrch získáme chemicky v roztocích solí (fosfátování oceli, eloxování lehkých slitin). Nejsnadněji černíme ocel takto:

Součást ohřejeme (na př. plynem) do temně červeného žáru. Pak ji ponoríme na chvíli do oleje, v němž jsou rozmíchány saze. Vyjmeme a necháme olej na povrchu shořet. To několikrát opakujeme a nakonec povrch vyleštíme naoleovaným hadrem nebo drátěným kartáčem. Namáčením do ledku roztaveného ve lžici (teplý asi 315°C) se vyleštěná, čistá součást barví za několik vteřin modře.

Menší součásti (v uměleckém zámečnictví) se mohou černit plamenem hořáku používaným na svařování a pájení. Nejprve předmět plamenem ošleháme, aby se celý povrch (i opilované plochy) lehce opálil, okysličil. Potom jej natřeme lněným olejem a znova ošleháme plamenem (zahřejeme nejvýše na 300°). Ze spáleného oleje se vytvoří lesklý černý povrch.

28. LEPTÁNÍ KOVŮ

Nejčastěji leptáme v hladkém povrchu nápisy a ozdoby. Plocha se otře benzinem nebo terpentinem, aby se odstranila mastnota. Čím je hladší, tím lepší bude nápis. Na povrch se nanese vrstva asfaltu, rozdělaného v hustou kaši se včelím voskem. Taví se v poměru asi 1 : 1 a přidá se tolik terpentinu, aby se hmota mohla za studena nanášet štětcem. Když nátěr odprýskává, je v něm příliš mnoho asfaltu; je-li příliš měkký, obsahuje mnoho vosku. Aby vrstva rychleji tvrdla, ponoří se třeba do vody. Je-li ve hmotě nedostatek terpentinu, je kašovitá jen teplá a po vychladnutí tvrdne. Musí se před použitím ředit vždy terpentinem nebo benzinem.

Tupou jehlou podle šablony nebo pantografem (rycím strojem) vyryjeme ve vrstvě nápis až na čistý kov. Kolem nápisu naneseme nízkou hráz z vosku. Leptá se čistou nebo málo ředěnou kyselinou dusičnou nebo rtuťovým sublimátem s vodou. Kyselina se nanáší na nápis v kapkách, nejlépe skleněnou tyčinkou. Sublimát leptá měkkou ocel dostatečně hluboko za $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ hodiny, tvrdou ocel až za hodinu. Kyselina leptá dvakrát tak rychle. Při leptání musíme občas odstranit peřím bublinky plynu. Pozor, aby se nepoškodil vosk. Po skončení se vosk oškrábe a smyje terpentinem.

Kovy zpracováváme *mechanicky* (řezáním, tvářením, kováním) nebo *teplně* (změnami teploty, tedy žiháním, ochlazéním). Při mechanickém zpracování se tvářením mění poloha částic kovu (zrn, krystalů), což působí vznik pevnosti a tvrdosti. Tvářením za studena jako kdyby se zrna poranila, pohmoždila, a hojí se tím, že berou ke svému posílení hmotu ze sousedních zrn, jakmile umožníme jejich pohyb ohřátím. To je velmi nepřijemný zjev, najednou nám při ohřátí ocel zhrubne (má hrubý lom, prostoupený síť trhlinek mezi velikými zrny); pevnost tím značně klesá. Tento zjev se jmenuje *rekrystalisace*. U oceli proběhne při 700 °C za několik minut. Nové výzkumy ukazují, že asi probíhá samovolně i při obyčejných teplotách, ale pomaleji. Za několik desetiletí ztrácí tak kov, pohmožděný zpracováním za studena, svou houževnatost. Vlastnosti kovů válcovaných za studena se mění (zhorší) už za několik měsíců. Tomu se říká *stárnutí kovu*.

Týž kov se může vyskytovat v několika různých podobách, lišících se vlastnostmi (v t. zv. videch, modifikacích). Je to stejně, jako na př. u uhlíku, který známe jako saze, tuhu, uhlí, diamant, v různých modifikacích, ač jsou tvořeny stále týmž uhlíkem. Železo má čtyři podoby. Přechod z jedné do druhé je spojen s pohlcením nebo vydáním tepla. Jmenuje se *překrystalisace* a nastává při teplotě překrystalisační. Nesmíme si tento jev plést s rekrystalisací.

Žihání je několik druhů. Není-li blíže slovně označeno, rozumí se jím takové ohřátí a pomalé ochlazování, aby ocel měla v celém průřezu přibližně stejnou strukturu (sloh).

Normalizační žihání je rovnoměrné vyhřátí na takovou teplotu, aby nastala překrystalisace a vznikla stejnoměrná a jemná struktura.


Žihání na měkko je žihání po delší dobu při nižší teplotě. Účelem je změnit pevnost a zlepšit obrobitevnost.

Kalení je ohřev na vyšší teplotu, po němž následuje rychlé ochlazení (ve vodě, v oleji a pod.). Ochlazuje-li se v roztaveném olovu, je to *patentování* (užívá se ho při výrobě drátů). Účelem kalení je dosáhnout velké tvrdosti. Má-li být u oceli sníženo vnitřní pnutí, napouště se zakalená ocel na nižší teploty (asi 200 °C).

Zušlechťování konstrukční oceli je tepelné zpracování, skládající se z kalení a následujícího *popouštění* na vyšší teploty (400 až 700 °C) podle druhu oceli.

Cementování je způsob povrchového tvrzení, při kterém se povrch měkké oceli obohacuje uhlíkem a pak se zakalí. Povrch je tvrdý, jádro měkké a houževnaté.

Houževnatost je opakem křehkosti; houževnatý materiál se při přetížení dlouho vytahuje, než praskne (houžve z kořenů při svazování vorů). V oceli

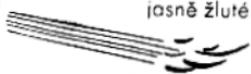	<u>Jasně žluté</u> <u>Uhlíková ocel, málo uhlíku</u>
	<u>Jasně žluté</u> <u>Uhlíková ocel, hodně uhlíku</u>
	<u>Oranžové</u> <u>Chromoniklová ocel, jiskry kratší, oranžové žluté, skoro jako uhlíková</u>
	<u>Červené</u> <u>Rychlořezná ocel, čím více wolframu, tím červenější</u>


Obr. 319. Jiskření různých ocelí při broušení.

se vytvoří zakalením jehličkovité krystaly (vidíme je na lomu přeražené kalené ocelové tyče), zvané *martensit*, které jsou hlavní složkou kalené oceli.

Ocel dělíme zpravidla na *nástrojovou* a *konstrukční*. Nástrojová (vyráběná dnes téměř výhradně v elektrických pecích) je buď uhlíková (hlavní vlastnosti udává uhlík), nebo slitinová (legovaná), obsahující vedle uhlíku též wolfram, chrom, nikl, kobalt a jiné přísady. Jejím zvláštním druhem je ocel *rychlořezná*, která udrží ostří i při vysokém zahřátí, takže umožňuje obrábět většími řeznými rychlostmi. Konstrukční ocel je opět buď uhlíková, nebo slitinová; je měkká a houževnatější než nástrojová, protože obsahuje skoro vždy méně než 0,6% uhlíku.

V dílně zkoušíme druh oceli nejčastěji *podle jisker* při broušení nebo podle vzhledu lomu (tyčinka se nasekne a přerazí). Zkouška na jiskření je rychlá; zvláště bezpečně se rozliší rychlořezná ocel od uhlíkové. Obyčejná ocel (s malým obsahem uhlíku) dává žluté, roztržené jiskry. Rychlořezná ocel jiskří červeně. Nejlépe je mít tyčinky známých ocelí (třeba zbytky soustružnických nožů) přesně označené a srovnané ve skřínce podle jakosti. Pak brousíme na čistém brusném kotouči současně tyčinku a zkoušenou ocel a porovnáváme jiskření. Až je jiskření stejné, jsou i obě oceli prakticky stejné. Tyto vzorky tyčinek by neměly chybět v žádné dílně. Několik ukázek jiskření je na obr. 319.

Lom nežíhané, nekalené oceli (= ocel v t. zv. přírodním stavu, přírodní lom) má stejnoměrné, matně šedé zrno, u měkké oceli hrubší, u tvrdé jemnejší. U slitinové oceli má lom podle příslad sametový vzhled. Žíhaná ocel má lesklejší, stejnoměrnější a jemnejší lom než ocel přírodní. Přehráta (spá-

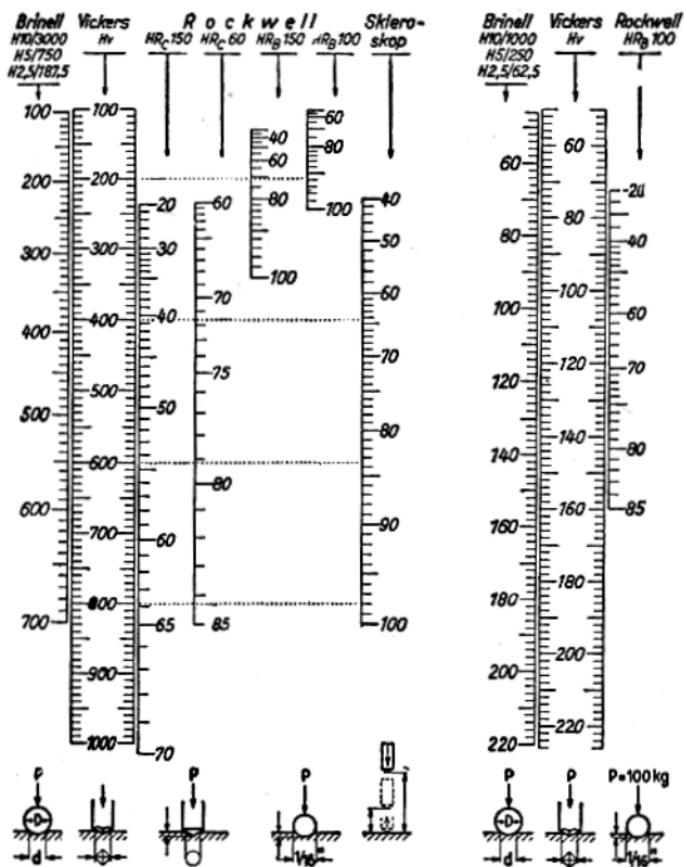

Obr. 320. Porovnání různých čísel tvrdosti.

Je uvedena též tvrdost skleroskopická. Měří se podle výšky, do níž odrazem vyskočí malé závaží, které spadne ve skleněné trubice na zkoušený povrch.

lená) ocel má lom třpytivý (nedá se už napravit, musí se zahodit). Ocel na povrchu oduhlíčená má na okraji lom podobný lom měkké oceli (hrubší). Kalená ocel má mít lom velmi jemný, sametově mldý.

Poznámka. Lehké slitiny (jichž se dnes stále více používá) se podle jisker a barvy nerozeznají. Zhruba je zkoušíme takto: připravíme si roztok 20 g tuhého hydroxydu sodného ve 100 cm³ vody (vznikne tím louch sodný). Na

čistý povrch zkoušené slitiny naneseme pár kapek. Za chvíli otřeme a pozorujeme barvu naleptaného povrchu.

Cistý hliník a slitina hliník-hořčík a hliník-mangan má povrch bílý; slitina hliník-křemík má povrch hnědý; slitiny hliník-měď, hliník-měď-nikl a hliník-měď-hořčík mají povrch černý.

Slitiny obsahující zinek se zbarví černě (jako slitiny mědi); tento černý nádech se však dá odstranit kyselinou solnou (štětečkem). Černé zbarvení mědi se rozpustí jen kyselinou dusičnou.

Tvrdost je odpor povrchu tělesa proti vnikání cizí částice. Nejčastěji a dosti spolehlivě se zkouší jemným pilníkem. Tato jednoduchá zkouška má pro dílnu veliký význam; zručný dělník pozná přejetím pilníku velmi jemné rozdíly tvrdosti. Přesně se měří tvrdost různými způsoby:

1. *Podle Brinella.* Do povrchu se zamáčkne ocelová kulička průměru 10,5 a 2,5 mm tlakem 3000, 750 či 187,5 kg. Přidrží se asi 30 vteřin a pak se měří pod mikroskopem průměr vtisknutého důlku a z tabulek se k průměru přečte číslo tvrdosti, značené H_B a zlomkem, v němž první číslice značí průměr kuličky, druhá tlak v kg. Na př.:

Průměr důlku	4	5	6 mm,
Brinellova tvrdost			
H_B 10/3000	229	143	95,5.

Pokusně se zjistilo, že pevnost v tahu u obyčejné oceli se rovná asi 0,36násobku Brinellovy tvrdosti. Má-li ocel H_B 10/3000 = 170, je její pevnost v tahu asi $170 \times 0,36 = 61,2 \text{ kg/mm}^2$; důlek by měl průměr 4,6 mm. Hodí se jen pro měkký materiál, kde důlek na povrchu nevadí. Nehodí se pro kalenou ocel.


2. *Podle Vickerse.* Je to nejrozšířenější a nejlepší způsob měření. Do povrchu se vlačí diamantový jehlan tlakem až 120 kg a měří se mikroskopem délka úhlopříčky u vtisku. Číslo tvrdosti $H_V = 1,854 \cdot P/u^2$, kde P je tlak (na př. 60 kg), u je úhlopříčka v mm. Hodí se i pro kalenou ocel, vtisk je malíčký a na povrchu se ztrácí.

3. *Podle Rockwella.* Diamantový kužel (u tvrdých látek) nebo ocelová kulička průměru 1,6 mm se zatíží pozvolna tlakem 150 kg (kužel) či 100 kg (kulička). Podle hloubky otisku přečteme hned na stupnici číslo tvrdosti, značené H_{RC} u kužele, H_{RB} u kuličky. Měření je rychlé, a proto je rozšířeno při dílenském seriovém měření tvrdosti; vtisk je malý. Součást musí dobře ležet na podložce. Nedosedne-li plně nebo je-li pod ní prach, je výsledek měření chybý.

Na měření tvrdosti bylo sestrojeno i několik jiných přístrojů. Porovnání prvních tří je uvedeno na obr. 320. Uhlíková ocel pevnosti v tahu 100 kg/mm^2 má na př. tvrdost H_B 10/3000 = 278; H_V = 279; H_{RC} = 29.

30. KALENÍ A NAPOUŠTĚNÍ

Kalení. Čím vyšší je obsah uhlíku v oceli, tím více se ocel zakalí, tím více stoupne tvrdost a křehkost oceli. Nejměkký ocel má asi 0,05% uhlíku (nedá se kalit). Konstrukční oceli ke kalení mají asi 0,3—0,6% uhlíku. Nástrojové oceli měkké mají 0,6—0,8% uhlíku. Tvrdé nástr. oceli obsahují 1—1,5% uhlíku.

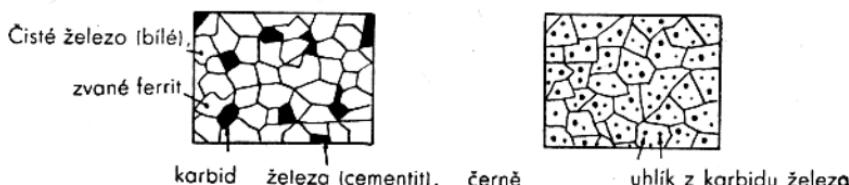

Obr. 321—322. Sloh uhlíkové oceli při obyčejné teplotě a při 700 °C.

Sloh (t. zv. struktura) oceli se zlepšuje jednak mechanickým tvářením (kováním, lisováním), jednak tepelným zpracováním (žiháním, kalením a j.).

Vyhřátá ocel obsahuje čisté železo a sloučeninu železa s uhlíkem, nazvanou karbid železa čili cementit. Vznikl spojením jedné částice uhlíku se třemi částicemi železa. Uhlík se značí C, železo Fe, takže cementit se značí Fe_3C . Protože uhlíku je celkem málo, je s ním spojena jen malá část krystalů železa, takže sloh má vzhled znázorněný na obr. 321. Při teplotě nad 700 °C se uhlík z karbidu rozpustí a rovnoměrně rozdělí na všechny krystaly kovu podle obr. 322. Když nyní součást pozvolna chladne, spojí se opět drobné částice ve větší podle obr. 321. Při rychlém chlazení nemá uhlík čas spojit se ve větší kusy, zůstane drobně rozpuštěn ve všech krystalech jako cizí tělesko, které tam nepatří. Jeho vyloučení je právě rychlým ochlazením zabráněno. Cizí částice uhlíku způsobují v krystalech železa velmi vysoké vnitřní pnutí, které se celkem projeví jako tvrdost oceli (tak jako napjatý sval je tvrdý). Rovnoměrným rozdělením uhlíku tedy nastane zakalení.

Ocel s malým obsahem uhlíku se nedá kalit (do 0,2%). Do 0,35% uhlíku se ocel kalí špatně, při větším obsahu uhlíku se kalí lépe. Kalicí teploty pro různé druhy ocelí jsou uvedeny v tabulkách a musí se co nejpřísněji dodržovat; jsou stanoveny tak, aby ocel co nejvíce ztvrdla, a přece nebyla příliš křehká.

Procento uhlíku v oceli	0,4	0,6	0,8	1	1,2
Kalicí teplota ve °C	900	850	800	780	780

Zručnost kaliče

Výcviku kaličů bývá často věnována malá péče; učeň se do kalírny mnohdy ani nedostane, nadělal by tam mnoho škody. Kaličem se stává schopný kovář nebo zámečník. Ten musí velmi mnoho studovat a stále sledovat návody dodavatelů oceli, aby byl opravdu dobrým kaličem. Kalič, který nic nestuduje a spolehlá jen na svou praxi, nemůže pracovat dobře. Rychlořezná ocel je při zahřátí na 1000° a zakalení skelně tvrdá; řeže však stokrát hůř než táz ocel, zakalená při teplotě 1300°C . Správným popuštěním na 580° lze řezivost rychlořezného nože zvýšit o 100%, ačkoliv tvrdost stoupne jen nepatrně.

O tom všem nemá ani potuchy kalič, který nestuduje odbornou literaturu a návody hutí. Je přesvědčen, že kalí dobré, když jsou nástroje „tvrdé“, ne-křiví se a nepraskají. Je jen náhoda, má-li jeden ze sta jeho nástrojů výkon, jaký dává použitá ocel při správném zakalení. Kaličství tedy vyžaduje nad-průměrně vzdělaných dělníků, kteří se stále učí, neboť technické kovy jsou neustále zdokonalovány.

Spatný výsledek kalení bývá často způsoben vadou nástroje před kalením (vadou materiálu); ocel přehrátá při žihání; obráběním tupým nožem vzniklo povrchové napětí; hmota součásti je ne stejně rozdělena; součást má ostré výstupky a rohy, v nichž bude praskat; na součásti většího průřezu jsou tenké výčnělky, které se snadno ulomí a pod. Také při vlastním kalení může vzniknout mnoho chyb: nesprávné nahřátí, nevhodná teplota, vnitřní pnutí, které součást zkřiví; částečně se pnutí objevuje vždycky, protože kalením vznikající martensit má větší objem než původní složky oceli; také více chlazený povrch se jinak smršťuje než žhavý vnitřek. Vnitřní pnutí v součásti se zmenší pomalým ohřevem, opatrným kalením ve správné poloze, napouštěním hned po zakalení, pohybem v kalicí tekutině.

Každý zmetek vzniklý při kalení se má podrobně prozkoušet a má se bez-pečně zjistit, jaká chyba se stala. Tím se vyhneme jejímu opakování.

Ohřev před kalením

Součást musíme ohřívat rovnoměrně a vhodnou rychlostí, aby se celá prohřála. Zpravidla je kalicí teplota pro každou ocel přesně uvedena v ná-vodu dodavatele. Přibližně ohříváme pro kalení takto:

Uhlikové oceli na 720 až 800° .

Slitinové (t. zv. legované) oceli na 750 až 900° .

Rychlořezné oceli na 1150 až 1350°C .

Na lomu zakalené oceli se pozná, byla-li kalicí teplota správná (má být sa-metově jemný). Při správné kalicí teplotě má ocel největší tvrdost, při ostat-ních teplotách je už tvrdost menší. Důležitá pravidla:

Uhlíkové oceli kalíme za nejnižší přípustné teploty

Rychlořezná ocel se nejprve ohřívá zvolna na $850-900^{\circ}$ a potom co nejrychleji na předepsaný žár. U rychlořezné oceli má být kalicí teplota co nejvyšší, často 1320° . Musíme dávat pozor, aby se nespálila.

Neznáme-li správnou výši kalicí teploty (kalíme-li neznámou ocel), zakalíme nejprve několik malých kousků při různých teplotách. Nejlepší je teplota, při níž vzniká nejjemnější zrno. Místa, která mají zůstat při kalení měkká, chráníme obalem z hliny, asbestu nebo jen tenkým plechem.

Ve výhni (obr. 323) ohříváme jen výjimečně, a to podrádnější nástroje (na př. sekáče). Oheň z dřevěného nebo kovářského uhlí musí být dobře vyhořelý, bez modrých plamínků, které prozrazení říkají škodlivou síru. Nikdy nevkládáme nástroj přímo do uhlí, vždy upravíme aspoň komůrku z cihel či želez, obklopenou uhlím, a v té ohříváme. Dobře se k tomu hodí také kus přiměřeně tlustostenné trubky. Výheň se však hodí jen k ohřevu menších součástí (viz podrobněji dále).

Plynová pec na svítiplyn je vhodná pro menší kalírnu. Zpravidla je nutný kompresor na plyn, aby se vytvořil větší žár. Větší plynová pec spotřebuje příliš mnoho plynu, proto je lepší pec s olejovým nebo naftovým topením.

Elektrická pec se hodí pro všechny teploty. Žár vyvíjejí proudem rozžhavené odporové dráty u stěn. Teplota se dobré řídí. Pec je poměrně drahá v provozu, zato čistá a pohodlná, a proto se jí hodně používá.

Ohřívací lázně (do 900° roztavené olovo, do 1400° roztopená sůl) ohřívají nástroje velmi rychle a rovnoměrně. Hodí se proto pro hromadnou výrobu. Lázeň je ohřívána plynem, elektricky nebo naftou. Sůl zároveň brání okyslicování (opalování) povrchu.


V menších kalírnách se velmi často ohřívá v obyčejné kalicí výhni, upravené u chouloustivějších nástrojů podle obr. 323 (nástroj v trubce). Topí se koksem nebo dřevěným uhlím. Obyčejná kovářská výheň se ke kalení nehodí, protože má příliš malou nástěj, součást se v ní neprohřeje rovnoměrně. U kalicí výhny musí být nástěj veliká, aby mezi dmýchacími otvory a nástrojem byla dostatečná vrstva paliva, chránící nástroj před přímým stykem se vzduchem. Kalič se musí nejprve naučit topit, aby v této výhni dosáhl i nejvyšších teplot pro kalení rychlořezné oceli. Součásti se musí ohřívat nejprve zvolna a občas v ohni obracet, aby se stejnomořně prohrály. Proto dmýcháme napřed jen slabě; teprve když je ocel žhavá, zvýší se tep-




Obr. 323. Výheň pro kalení (hlubší než kovářská).

lota silným dmýcháním. Ke konci ohřátí dmýchání opět zeslabíme nebo zastavíme, aby se ocel při správné teplotě (odhadováno jen podle barvy) prohřála.

Materiál uchopíme vhodnými suchými kleštěmi tak, aby jej držely jen na hranách a aby se voda při kalení dostala k celému povrchu.

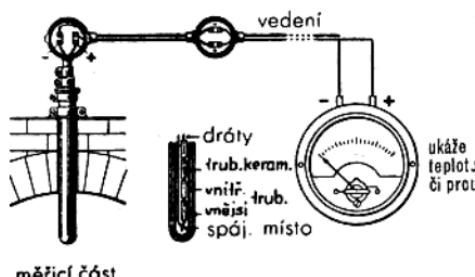

Obr. 324. Thermoelektrický žároměr.

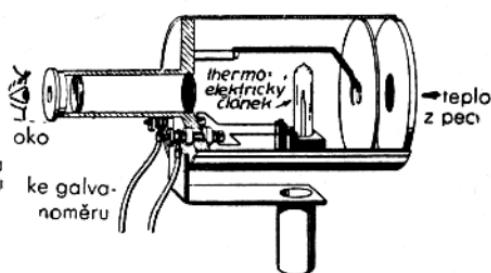

Obr. 325. Sálavý žároměr.

Měření teplot v kalírně

Thermoelektrické pyrometry (žároměry) měří teplotu podle proudu, který vzniká na zahřátém spájeném styku dvou kovů (obr. 324). Občas se mají zkoušet, protože ztrácejí přesnost.

Sálavé žároměry vedou teplo, sálající z pece, na thermoelektrický článek, v němž vzniká elektrický proud, úměrný teplotě. Přístroj je nutno co nejlépe nařídit na místo, jehož teplotu měříme. Vyhovuje pro teploty nad 600° (obr. 325).

Optickými žároměry se porovnává žár (barva) žhavé součásti s rozžhaveným vláknem; proud, žhavící vlákno, řídíme tak, až vlákno zmizí na pozorované ploše.

Podle barvy se může zhruba určit teplota oceli takto (viz též oddíl 23, Ruční kování):

650° = temně červená

(v tmavé místnosti)

800° = třešňově červená

900° = jasně červená

1000° = svítivě červená

1100° = oranžová


1200° = citronově žlutá

1300° = bílá

Postup při kalení

Podle předpisu dodavatele ocel ohřejeme a co nejrychleji ji ponoříme do kalicí lázně. Kalí se ve vodě, oleji, roztavených kovech, proudem vzduchu. Abychom dosáhli co největší tvrdosti (na př. u soustružnických nožů, sekáčů), chladíme co nejprudčeji, tedy ve vodě. U malých nástrojů se ve vodě jen zahasí žár, pak se součást ponoří do oleje; tím se zmenší vnitřní pnutí.

Součásti, které mohou být měkčí (a zato pružnější) kalíme jen v oleji. Pro zmenšení tvrdosti bývá někdy ve vodě vrstva oleje (pro lisovadla, záplustky, nože nůžek). Součásti, které mají být tvrdé jen na určité části povrchu, kalíme proudem vody, zamířeným na tento povrch — t. zv. povrchové kalení. Rychlořezná ocel se kalí do oleje nebo v proudu vzduchu.

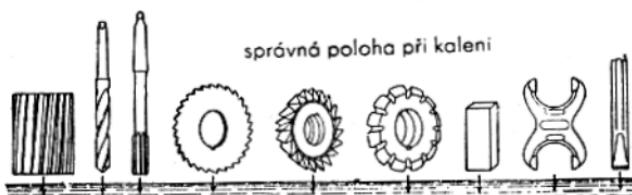

Obr. 326. Poloha součásti při vkládání do kalici lázně.

Kalič zkouší tvrdost součásti zpravidla hladicím pilníkem, jímž povrch přejede za mírného tlaku. Zabírá-li pilník, je součást málo prokalena.

Nejlépe je zakalit několik stejných tyček; potom je napustíme na žlutou, červenou a modrou barvu a několikrát po sobě zkoušíme pilníkem tvrdost, abychom v tom nabyla zručnosti. Spolehlivě máme rozeznat i se zavřenýma očima, kterou ocel zkoušíme.

Nástroj nesmíme do kalicí tekutiny hodit; *pohybujeme* jím, až vychladne; aby se nekřivil, musíme při kalení zachovávat určitá pravidla (polohu — viz obr. 326). Nejmasivnější část nástroje musíme ponořit nejdřív. Pohyb zabrání usazování bublin (= měkká místa) a zlepší chlazení. Přidáme-li do vody ke kalení nástrojové oceli asi 3% kyseliny sírové, zůstává kalený povrch lesklý.

Chyby při kalení

1. Ohřejeme-li součást na příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu, zůstane nástroj měkký nebo je příliš křehký, má trhliny a pracuje špatně. Musíme kalit znova a kontrolovat teplotu lépe.

2. Je-li ohřev příliš rychlý, jádro se neprohřeje, takže kalená slupka na povrchu se vylamuje. Je třeba těsně pod kalicí teplotou součást dobře prohrát a pak rychle přejít na kalicí teplotu.

3. Nerovnoměrné ohřátí (malá výheň nebo pec) způsobí, že součást se po kalení zkřiví a na rozhraní teplot vzniknou trhlinky. Musíme použít lepší (větší) kalicí pece.

4. Je-li v kalicí peci nadbytek vzduchu, povrch nástroje se oduhlíčí a je místa nebo všude měkký. Musí se seřídit topení (na př. u plynové pece tak, aby v peci byl přebytek plynu).

5. Je-li povrch silně nauhličen, unikl uhlík z látky, již byl nástroj v obalu chráněn. Při práci se pak z nástroje ulamují kousky hran. Je zapotřebí zvolit jinou ochrannou látku.

6. Zakalíme-li nástroj příliš rychle nebo příliš pomalu, vzniknou v něm trhlinky nebo zůstane měkký. Musíme lépe prostudovat předpis dodavatele oceli.

7. Tvoří-li se na nástroji při kalení bubliny, vzniknou měkká místa nebo i trhliny. Abychom tomu zabránili, musíme pohybovat nástrojem v lázni, nebo ještě lépe míchat lázni (proudící tekutina).

8. Ponoříme-li nástroj při kalení do lázně na plocho, silně se zkřiví. V rýchách zůstane měkký. Je třeba ponořit jej na délku a pohybovat jím jen ve směru délky.

Někdy jsou chyby už na měkkém nástroji (ostré rohy, drážky, výstupky). Pak se opravdu nemůže dobře zakalit, musí se změnit jeho konstrukce. Ani dobrý kalič se při nejlepší vůli nevyhnne občas zmetku, neboť kalení je velmi obtížné a výsledek závisí na četných vlivech, které si vzájemně odporují, takže může být někdy nejistý. Nejhorší chybou při kalení jsou trhlinky; nemůžeme je už spravit. Větší trhliny poznáme podle zvuku a prostým okem nebo povařením v oleji a posypáním mastkem nebo politím olejem s jemnými železnými pilinami a přiložením součástí k pólům silného magnetu (nad trhlinami se piliny hromadí).

Kalení do teplých lázní je důležitá novinka; bylo propracováno teprve po válce. Výsledek zakalení nezáleží totiž jen na teplotě, na kterou ochladíme, ale i na rychlosti ochlazování. Úplné ochlazení na teplotu studené kalicí lázně je nejen zbytečné, ale i škodlivé, protože tím vzniká vnitřní pnutí. Byly nalezeny nové cesty, jak změnit v oceli tuhý roztok uhlíku (t. zv. austenit) v tvrdý martensit. Protože tento děj (překrystalisace) probíhá při stále stejně teplotě lázně, říká se mu kalení *isothermické*. Podobně probíhá i *termální kalení*. Isothermickou přeměnou v lázni, ohřáté na př. na teplotu do 400°, vzniká z austenitu zvláštní sloh, t. zv. perlit s jemnou, jehlicovitou strukturou, nazvaný *bainit*, houževnatější než martensit a tvrdý. Zvláště dobře se kalení do teplých lázní (solních nebo kovových) osvědčilo v seriové výrobě, u kalicích automatů.

Tvrdost nástrojů zakalením do teplé lázně roste, zlepšuje se i rezivost a zmenší se nebezpečí vzniku trhlin. Většimu rozvoji této nové metody brání zatím jen nedostatek vhodných lázní v kalírnách, které by měly také míchací zařízení, aby se v lázni udržovala stále rovnometerná teplota.

Při povrchovém kalení plamenem se kalený povrch ohřívá plynovými hořáky, které se zvolna posouvají podél součásti, a hned za hořáky se součást chladí vodní sprchou. Dostáváme tím sklovitě tvrdé povrchy, na př. u vedení obráběcích strojů.

Při vysokofrekvenčním kalení se součást vkládá do několika závitů cívky, kterou prochází proud vysokého kmitočtu (proud ve světelné síti má kmitočet 50 kmitů za vteřinu, proud pro vysokofrekvenční kalení má na př. 400 000 kmitů za vteřinu). Takový proud rozžaví povrch součásti do hloubky několika milimetrů, a tím umožní jeho zakalení. Kalí se tak hlavně menší součásti v seriové výrobě (čepy, pružiny a j.) na automatech.

Napouštění

Napouštěti se kalená ocel, aby se zmenšila její křehkost a tím i nebezpečí trhlin v součásti. Napustí se mírným ohřátím na nižší teploty, asi na 130 až 300 °C, které nesnižují podstatně tvrdost oceli.

Popouštěním kalené oceli se zmenšuje pevnost a tvrdost a zvyšuje houževnatost. U rychlořezných ocelí se popouštěním dosáhne větší stálosti ostří (řezivosti) a mírného zvětšení tvrdosti. Popouští se ohřátím na dosti vysoké teploty, asi 600 °C. Popouštění se používá při zušlechťování konstrukční oceli, o němž se zmíníme později.

Ocelové nástroje a součásti napouštíme různým způsobem:

1. Vychladlá kalená součást

se znova rovnoměrně ohřeje na předepsanou teplotu (v teplém vzduchu, oleji, písku, soli, roztaveném kovu). Tvrdost se vyrovnává po celé součásti (= napouštění zvenčí).

2. Součást se při kalení ochladi jen částečně a zbylého tepla se použije k napouštění (napouštění zvenitř).

3. Ohříváme jen určitá místa součástí, na př. v ohřátém písku podle obr. 327 nebo na ohřáté desce. Teplota v materiálu se při tom nedá měřit, odhadujeme ji podle zbarvení povrchu. Čím hlouběji nástroj zastrčíme, tím více se napustí.

Barva povrchu je tvořena tenkou vrstvou kysličníků na vyleštěném povrchu. Není příliš spolehlivým měřítkem teploty, protože se mění podle druhů oceli; proto platí přibližný vztah mezi barvou a teplotou jen pro uhlíkové a levnější slitinové oceli.

Teplota: 220 °C, barva: světle žlutá, největší tvrdost

240 °C, „ temně žlutá

250 °C, „ žlutohnědá

260 °C, „ hnědočervená


270 °C, „ purpurová (červená)

280 °C, „ fialová

290 °C, „ tmavomodrá

310 °C, „ jasně modrá, nejmenší tvrdost

Napouštěcí teplota je pro každou ocel udána dodavatelem nebo normou. Je třeba řídit se přesně tímto předpisem, jinak bychom mohli ocel zničit. Pro uhlíkové nástrojové oceli platí tento přehled:

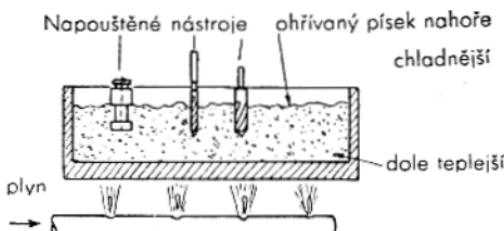

Obr. 327. Napouštění ve žhavém písku.

180—220 °C — všechny řezné nástroje, vrtáky, nože, frézy, razidla.

220—270 °C — nástroje na obrábění dřeva a obyčejná rychlořezná ocel.


270—280 °C — sekáče, nože k nůžkám.

350—550 °C — pružící součásti (pružiny).

550—580 °C — nástroje z nejlepších rychlořezných ocelí.

Příklady napouštění

Kotoučové frézy, kotoučové pilky a podobné menší nástroje nejprve stejnomořně zahřejeme povařením ve vodě nebo v oleji. Pak je položíme na drátěnou síť a do jejich dér (vrtání) vložíme čepy, rozžhavené do tmavocervena. Pozorujeme pak, když se na zubech (ostří) objeví žádaná napouštěcí

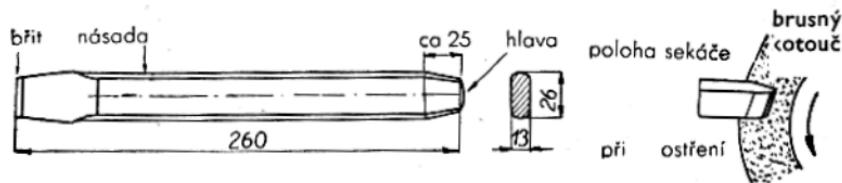

Obr. 328. Plochý sekáč.


barva. Při dosažení této barvy čep vyjmeme a nástroj hodíme do horkého oleje, v němž chladne, nebo chladíme proudem vzduchu, aby barva nepřeběhla. Povaření před napouštěním je velmi důležité, protože odstraní vnitřní pnutí. U díry se nástroj napustí více, řezné hrany, na kterých nejvíce záleží, zůstanou tvrdší. Zcela nepřípustný je opačný postup (zahřívání obvodu součástí plamenem).

Řezné nástroje z uhlíkové oceli napouštíme vždycky. Pro rychlořeznou ocel je nevhodnější napouštění v roztaveném olovu na 550 až 580 °C. Měřidla mírně napouštíme (ohřevem jen na 120 až 150°, trvajícím asi 10 hodin), aby se v nich vyrovnaло prutí, které by později mohlo měřidlo zdeformovat; je to tak zvané umělé stárnutí.


Výroba plochého sekáče (obr. 328) z nástrojové oceli Poldi 4, tyč 26×13 , dl. 260, nežihaná. Tyto kousky tyče nasekneme a přelomíme. Hlavu dobře prohřejeme na žlutočervený žár, asi 950 °C, a vykováme kuželovitě. Pak ohřejeme pracovní konec na stejný žár, nepříliš velkými ranami vykováme břit a necháme součást na vzduchu vychladnout. Potom zhruba obrousíme břit a hlavu. Břit dobře prohřejeme v kalicí výhni v koksu nebo dřevěném uhlí na tmavý třešňový žár, asi 760° (trvá 3 min.). Potom kalíme do vody, při čemž sekáčem stále pohybujeme nahoru a dolů. Břit rychle osmirkujeme plátnem, abychom mohli pozorovat napouštěcí barvy, a zkusíme pilníkem tvrdost (nesmí se dát pilovat). Žárem z násady naběhne břit tmavomodré; pak nástroj ochladíme ve vodě. Dobrý pilník smí jen nepatrně zabírat. Tvrdost = 60 až 61 H_{RC}.

Výroba nože na vnitřní soustružení (obr. 329) z oceli Poldi Maximum

special, tyčová 20×20 mm, žíhaná. Z tyče uřízneme za studena kusy dlouhé asi 230 mm. Jeden konec v kovářské výhni v koksu ohřejeme zvolna na světle žlutý žár (1200 °C). Na bucharu předkováme čtyřhran a vykováme jej do kulata (v záplastce). Opět ohřejeme konce a kování dokončíme (vykováme násadu a zahnutí). Nože vložíme do plechové krabice, obalíme je vypáleným koksem a krabici utěsníme. V peci asi za 2 hodiny zvolna ohřejeme na

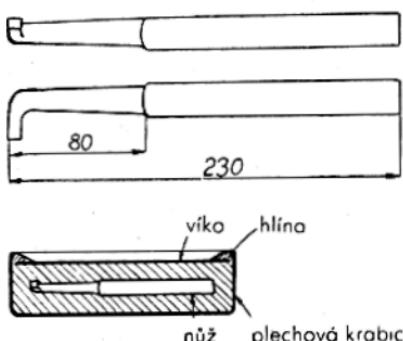

Obr. 329. Nůž na vnitřní soustružení.

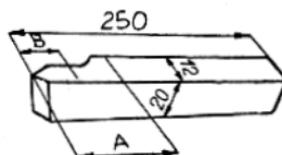

Obr. 330. Nůž na řezání přesného závitu.

světle třešňový žár, asi 800 °C, a asi 1 hodinu při této teplotě žiháme; pak krabice chladne zahrabána v suchém popelu. Brity hrubě vybroušíme kotoučem tvrdosti K se zrněním 36 a ohřejeme ke kalení v plynové peci (nejprve v předeheřívací komoře přibližně za 4 minuty na tmavý žlutočervený žár, asi 900 °C, pak v druhé komoře, vyhřáté na kalicí teplotu asi 1300° na bílý žár), za 1 minutu kalíme nástroj v oleji ostrým dolů, při čemž asi $\frac{1}{2}$ minuty nožem kroužíme; potom jej necháme v klidu vychladnout. Napouštíme jej v olověné lázni při 580 °C půl hodiny. Předtím nože zahřejeme asi na 300° a pak je necháme vychladnout na vzduchu.

Břit zarovnáme a vybroušíme hrncovitým brusným kotoučem tvrdosti I, zrna 46. Řezné úhyly měříme šablonkou; hrany obtáhneme karborundovým brouska.

Na očištěném místě má břit tvrdost 840–920 HV (Vickers) nebo 65 HRC (Rockwell).

Výroba soustružnického nože na řezání závitů (obr. 330) z nástrojové oceli Poldi 1 (zvláště tvrdé), tyč 20×12 mm, nežíhaná. Konec tyče se ohřeje ve výhni (kokos nebo dřevěné uhlí) na žlutočervený žár 950°. Rychlými, ne příliš silnými ranami se vyková břit. Nechá se pomalu vychladnout v popelu, pak se přibližně vybrouší, znova se ohřeje v délce A na tmavě třešňově červený žár, asi 760°, za 4 minuty a kalí se ve vlažné vodě do hloubky B. Počkáme přitom, až nenamočená část zchladne na tmavě červený žár. Rychle osmirkujeme kus povrchu a pozorujeme jej, až naběhne do žluto-bílé barvy. Pak celý nůž ochladíme. Brousí se na čisto na pískovcovém brusu s vydatným chlazením.


Zušlechtování oceli

Jakost oceli zlepšíme zakalením a popuštěním na vysokou teplotu (400 až 700 °C), aby se zvětšila její houževnatost. Také se tím zvětšuje tvrdost a pevnost. Každá ocel se ovšem k zušlechtění nehodí. Zpravidla zlepšujeme ocel s obsahem uhlíku nad 0,04 %. Obyčejná měkká ocel se zušlechtuje zřídka, nemá to větší účinek. K zušlechtování jsou vyráběny vhodné oceli slitinové (niklové, chromniklové). Buď se zušlechtuje hned surový materiál, nebo polotovar (na hrubo obrobený), který se pak dokončí. Trn k upínání fréz je na př. hrubě vysoustružen z tyče, tepelně zušlechtěn a pak obroben na čisto.

Základní postup při zušlechtování. Součást se očistí, ohřeje na 780 až 850°C a zakalí se (obvykle v oleji); pak se popustí na 400 až 700 °C a pomalu ochladí (ač toto pomalé ochlazení u některých ocelí škodí, protože opět zmenšuje houževnatost). Při rychlejším ochlazení se houževnatost udrží, ale vznikají nová vnitřní pnutí.

31. CEMENTOVÁNÍ – NITRIDOVÁNÍ

Měkká ocel, která obsahuje méně než 0,3% uhlíku, se dobře obrábí, ale nemůže se kalit. Její povrch však můžeme do malé hloubky nasýtit uhlíkem a tím učinit kalitelným. Součást ohříváme za nepřístupu vzduchu v látce, která může předat uhlík. Ztvrďne pak jen povrch a jádro zůstane měkké,

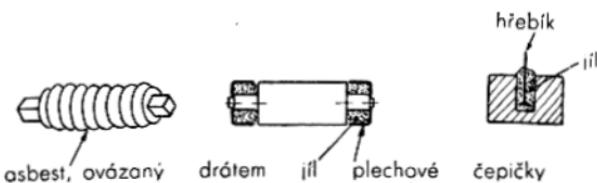

Obr. 331. Úprava součásti při cementování.

houževnaté, takže součást může snášet i nárazy. Také se tím vyhneme použití oceli s vysokým obsahem uhlíku, která se špatně obrábí a nedosáhne vysoké tvrdosti povrchu.

Cementovat se může každá měkká ocel, která má vhodné složení; zpravidla se však k cementování vyrábí zvlášť čistá ocel (obsahující co nejméně síry a fosforu i křemíku), nebo použijeme pevnějších slitinových ocelí cementačních (hlavně niklové a chromniklové).

Cementovační hmota. Může být prášková, plynná nebo tekutá. Z práškových se nejčastěji používá zrnitých odpadků kůže a dřevěného uhlí, často s přídavkem potaše, jindy dřevěného uhlí se žlutou krevní solí. Z plynů se osvědčil svítiplyn, acetylen, kysličník uhličitý. Z tekutin roztopené *cyankali* a četné jiné.

Postup při cementování. 1. V prášku: Součásti se obloží cementačním práškem (vrstva 2–4 cm) ve skřince z ohnivzdorného plechu (jako na obr. 329). Plná krabice se zavře víčkem, které se utěsní hlínou. Delší součásti se takto zabalí do trubek. Krabice se pak žíhají v peci; čím déle se žíhá, tím tlustší je nauhličená vrstva. Za několik hodin, při 850–950°, vnikne uhlík do hloubky až 2 mm. Plochy, které mají zůstat měkké, obalíme hlínou nebo asbestem, osinkem (zabrání se tím jejich nauhličení, obr. 331). U menších částí se místa, která mají zůstat měkká, galvanicky poměď. Při mědění se místa, která mají být tvrdá, natřou lakem, aby se na ně měď nedostala.

Tato úprava měkkých míst je zdlouhavá a drahá; proto tam raději přidáme několik milimetrů tlustou vrstvu kovu, kterou před zakalením cementované části odebereme.

2. Při cementování v solné lázni se musí postupovat opatrně, protože cementační solné lázně bývají jedovaté. Vzniklá tvrdá vrstva je tlustá jen asi 1 mm.

3. Při cementování v plynech je součást ve skřínce, která je zvenčí ohřívána, a dovnitř se vhání plyn. Svítiplynem se dá vytvořit vrstva až 4 mm tlustá. Nauhličená vrstva má být co nejtenčí, protože je křehká.

Zakalení cementované součásti: Ve víčku cementační krabice jsou dírami prostrčeny asi 2 zkušební tyčky, které napřed vytáhneme a zkusíme zakalit, aby byla vrstva dosti tlustá.

1. Kalení přímo z cementačního žáru. Hodí se jen pro malé, podřadnější části (kalí se hned ze skřínky).

2. Součásti necháme v krabici trochu vychladnout a pak je kalíme při $780-800^{\circ}$. Jádro už nemá tak jemný sloh.

3. Součásti necháme vychladnout, znova je ohřejeme na $750-800^{\circ}$ a kalíme do vody.

Slitinové oceli mají vrstvu sklovitě tvrdou a křehkou, která se podle předpisů musí napustit při 150 až 200°C .

Pestrý povrch (mramorování) na klíčích nebo maticích se dělá takto: Součásti odmastíme, zabalíme do směsi kostních zrnek a pálené kůže, načež je zpracujeme jako při cementování. Kalíme potom do vody, do níž je zdola veden vzduch, aby stoupal vzhůru v bublinách. Stejně dobře se osvědčuje žíhání v cyankali a kalení ve vodě s probublávajícím vzdudem. Nejlépe se osvědčily zvláštní roztoky s přísadou solí k mramorování. Zkrivené součásti se mírně ohřejí a narovnají údery paličkou.

Práškem se cementují hlavičky šroubů, konce dosedacích kolíků a pod.; vytvoří se jen velmi tenká vrstva. Součást, ohřátá do červena, posype se práškem červené krevní soli, ještě jednou se ohřeje nad ohněm, až se sůl slije a částečně hoří; pak se zakalí.

Nitridování. Místo uhlíku se do povrchu oceli zavádí dusík. Ocel se při teplotě asi 500° až 90 hodin ohřívá v parách čpavku, z něhož vniká do hloubky několika desetin milimetru dusík do povrchu. Součást může být úplně hotova, povrch je tvrdší než cementovaný (použití na vložky do válců výbušných motorů, čepy, vačky, měřidla, ozubená kola). Součásti se teplem nekřiví, nemusí se po nitridování brousit.

32. BROUŠENÍ (OSTŘENÍ) NOŽŮ A VRTÁKŮ

Hlavní zásadou při ostření nástrojů je *brouosit* (ostřit) často, dokud jsou málo otupeny. Nestačí ovšem jen často ostřit, musí se také správně ostřit. V moderních dílnách si dělník neostří nástroje sám; tupý nástroj prostě vymění za nový a ostření provádí najednou nástrojárná na vhodných strojích. V menší dílně si dělník musí někdy přiostřit nástroj sám, od ruky, na brusce. U nožů to jde, ale šroubovitě vrtáky a ostatní nástroje by se neměly nikdy ostřít ručně, protože se tím rychle ničí.

Často se brousí od ruky, zhruba, v kovárně. Zpravidla se vyková jen přibližný tvar nástroje (nože, sekáče a j.), správný tvar se mu dodá hrubým obroušením před kalením. Jemně po kalení se má brouosit strojně (odstraní se odhličená vrstva, hladí se ostří).

Pískovcového brusu máme užívat co nejméně. Před broušením se musí nástroj dobře očistit, hlavně od oleje, který by uepal brusný kotouč a brání chlazení. Na nástroj tlačíme co nejméně, aby se ostří nevyhřálo a nevznikaly trhlinky. Při broušení většího počtu nástrojů od ruky je vždy radno chránit zrak brýlemi. Brusný kotouč musí mít plechový kryt; podložka pro nástroje (stavěcí) je nejvýše 2 mm od obvodu brusu.

Brusný kotouč


Dnes se používá nejčastěji kotoučů z přirozeného nebo z umělého korundu (= kysličník hlinity) pod názvy alundum, elektrit a j. na nejtvrdší kovy, kalenou i nekalenou ocel, nebo z karbidu křemíku pod názvem karborundum na tvrdé, křehké hmoty, jako je litina, a na měkké hmoty.

Brusná zrna jsou u všech kotoučů asi stejně tvrdá (*obr. 332*), ale jsou spojena pojivem různé vaznosti, která určuje soudržnost (tvrdost) kotouče. Soudržnost rozumíme odpor, který klade pojivo proti vylomení zrn z kotouče. Záleží též na slohu (struktuře) kotoučů; může být velmi hrubý až zvlášť póravý. Pórovité kotouče se hodí na broušení houževnatého materiálu při velké styčné ploše. Čím tvrdší a jemnější je kotouč, tím menší rychlosť volíme. Je-li kotouč pro danou práci příliš tvrdý (což poznáme podle toho, že se brzy ucpe, na předmětu vznikají spálená místa, objevují se popouštěcí barvy) a nemáme-li jiný měkčí, zmenšíme obvodovou rychlosť a kotouč často čistíme. Měkký kotouč, který se rychle opotřebí, může běžet rychleji.

Brus se ostří sám tím, že se tupá zrna vylamují; napomáháme tomu

orovnáváním brusu diamantem, aby byl stále rovný (neházel). Čím měkčí je broušený kov, tím tvrdší kotouč volíme (jeho zrna déle vydrží než se vylomí, protože se málo otupí). Na tvrdém kovu se zrno rychle otupuje a proto se dříve vylomí. Volíme proto k jeho broušení měkčí kotouč (= kotouč s měkčím pojivem).

Soudržnost (tvrdost) kotoučů se zpravidla značí písmeny, velikost zrna čísleny. Čím vyšší písmena a čísla, tím je kotouč tvrdší a jemnější:

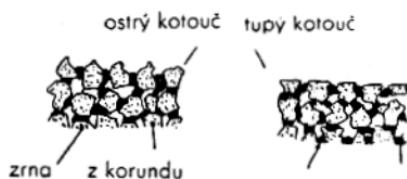

Obr. 332. Ostrý a otupený brusný kotouč. Pojivo je keramické.



Obr. 333. Názvy brusných kotoučů.

Broušená součást	Tvrdost a zrno kotouče pro			
	broušení na hrubo		jemné broušení	
	strojní	od ruky	strojní	od ruky
Citlivá při broušení; slitinové oceli, velmi tvrdé, cementované	H až J 24—36	L až Q 20—60	G až J 36—120	L až Q 46—80
Necitlivá při broušení; uhlíkové oceli, silně napouštěná	J až M 30—46	L až Q 20—60	J až M 46—120	K až Q 46—80

Při ostření nástrojů volíme obvodovou rychlosť brusného kotouče $v = 18$ až 25 m za vteřinu. Její výpočet z otáček a průměru brusného kotouče je uveden na obr. 195. Musíme si pamatovat, že rychleji se otáčející kotouč působí tak, jako by byl tvrdší.

V dílně se zkouší tvrdost kotouče narýpnutím šroubovákem. Tomu, kdo to vidí po prvé, by se zdálo, že se nic nepozná; není to však pravda, při větší zručnosti se rozpoznají i jemné odstíny tvrdosti. Naučte se tomu na kotoučích, jejichž tvrdost znáte; je to důležité dílenské umění. Volba správného brusného kotouče záleží výhradně na dělníkově zkušenosti; dělník nemá často ani tušení, že brousí nevhodným kotoučem.

Správné názvy brusných kotoučů podle tvaru jsou na obr. 333. Upnutí

kotouče na vřetenu je znázorněno na obr. 334; kotouč musí být dobře přitázen podložkami, které sedí jen na úzkém okraji na papírové vložce.


Chlazení při ostření

Broušením lepších ocelí při špatném chlazení se nadělá více škod (trhlin v břitu) než broušením za sucha. Proto ostříme nástroje od ruky většinou za sucha, abychom na práci dobré viděli. Mírně na ně tlačíme a občas práci přerušíme, aby nástroj vychladl. Ochlazujeme-li nástroj ve vodě, nenamáčíme nikdy broušený břit. Při broušení soustružnických nožů chladíme silným, rovnoměrným proudem značně ředěného vrtacího oleje.


Vliv broušení na výkon nástroje

Vyhřátím zmékne tenká vrstva na povrchu břitu, čímž se zhorší trvanlivost ostří, zejména u nástrojové oceli, kalené do vody nebo do oleje (zahřátím velmi rychle měkne). Z této oceli se dělají hlavně jemné nástroje, jako výstružníky, škrabáky, závitníky. Proto je brousíme zvlášť opatrně. Rychlo-

řezné oceli zahřátí tolik neškodí, nemůže se proto broušením tak snadno poškodit.

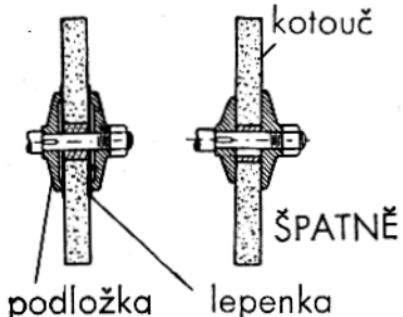

Obr. 334. Správné a špatné upnutí brusného kotouče.

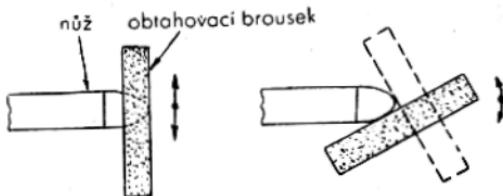

Obr. 335. Obtahování břitu brousenkem.

Nástroj změklý na povrchu při broušení se opraví ještě dodatečným jemným přebroušením, jímž se měkká vrstva odstraní. Dobře naostřený závitník vydrží až třicetkrát déle než závitník ostřený špatně.


Obtahování ostří (obr. 335)

Po broušení se má ostří nástroje vždycky obtáhnout, t. j. ohladit obtahovacím brouska s nepatrným ubráněním třísek. Nástroj pak mnohem déle vydrží, zejména když jeho pracovní plochy ještě vyleštítme na zrcadlový lesk. Obtahovací broušek pro ruční obtážení dodávají továrny na brusné kotouče (uměly). Na obtahování se dnes dodávají jednoduché stroje, podobné bruskám. V každé větší dílně se tento stroj za několik měsíců sám zaplatí úsporami na nástrojích.

Soustružnické nože

Musíme rozlišovat nůž z nástrojové a rychlořezné oceli. Zpravidla je břít zhruba vykován, obroušen a po kalení vyhlazen. Uhlíková ocel se ková při $700-900^{\circ}$, rychlořezná až při 1200°C . Postup tepelného zpracování poznáme z příkladů uvedených v oddílu 30, Kalení.

Před kalením se přibližný tvar vybrouší nebo vypiluje. Rychlořezné oceli se mohou brousit ještě žhavé (červené) hned po kování, ale vždy za sucha.

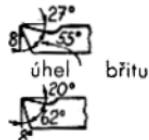

Měkký bronz, nejměkčí ocel.

Ocel a litá ocel do pevnosti 50 kg/mm^2 . Silumin, skleron, elektron.



Ocel a litá ocel pevnosti $50-70 \text{ kg/mm}^2$. Litina do tvrdosti $H_B 200$, měkká mosaz.



Ocel a litá ocel pevnosti přes 70 kg/mm^2 , tvrdá litina, tvrdý bronz a mosaz.



Velmi tvrdý a křehký materiál.



Velmi tvrdý a houževnatý materiál.

Obr. 336. Broušení soustružnických nožů z různého materiálu.

Po kalení by se pískovcových brusů nemělo nikdy používat. Jsou křivé, špatně ubírají trásky, musí se na ně příliš tlačit, čímž se ostří nože ničí. Dokonale výhovují umělá brusiva. Základní pravidla: Správně brousíme jen jemným přitačením nože. Silným tlakem se ničí brusný kotouč, spaluje se nůž a v oceli vznikají trhlinky. Úhly na břitu lze při ostření kontrolovat (nebo ještě lépe přímo nařídit na podložce nože). Najdou se v tabulkách řezných úhlů, které mají být vyvěšeny u brusky v každé dílně. Kontrolují se na př. podle šablony na obr. 336.


Držení nože při broušení na hrubo na karborundovém brusném kotouči je znázorněno na obr. 337. Nohou zvedáme žlab s vodou, kterou je brusný kotouč a nástroj chlazen.

Ostření šroubovitých vrtáků

Šroubovitý vrták, ostřený od ruky, do moderní dílny nepatří. Stroje na ostření vrtáků jsou velmi jednoduché a levné, za krátký čas se zaplatí v každé dílně, a proto by neměly nikde chybět. Strojně broušené vrtáky

vydrží mnohem déle než vrtáky broušené ručně. Spotřeba vrtáků se zmenší na třetinu.

Šroubovitý vrták musí umět každý zámečník ostřit správně i od ruky, neboť někdy nemůže čekat na ostření strojem. Je dobré naučit to na starém vrtáku a zkoušet, jak vrtá. Vrták přiléhá ke kotouči podle obr. 338.

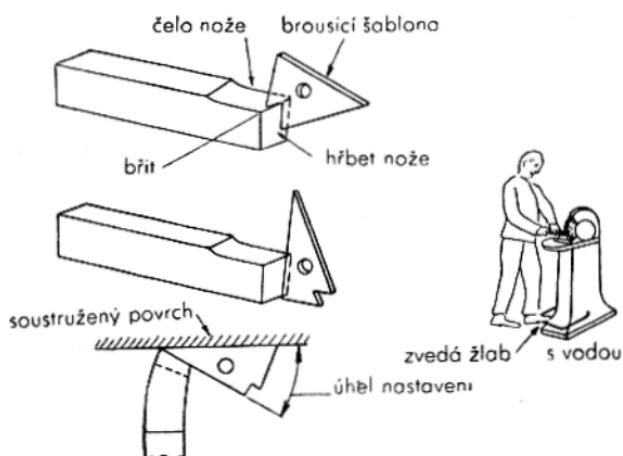

Obr. 337. Kontrola úhlů na noži a ruční ostření.



Obr. 338—339. Ostření šroubovitých vrtáků.

Levou rukou se přidrží na podložce a drží se ukazováčkem a palcem u hrotu. Pravou rukou držíme násadu v úhlu asi 58° od povrchu brusného kotouče, aby vznikala špička s úhlem $2 \times 58^{\circ} = 116^{\circ}$, pro kterou je vytvořena drážka vrtáku (nejlépe řeže). Málo na vrták tlačíme, oběma rukama jím točíme a pohybujeme vzhůru, aby byla špička vedena po obvodu brusného kotouče a aby se břit podbrousil. (Viz též oddíl 20, Vrtání).


Jádro vrtáku tvoří na špičce příčné ostří, které znesnadňuje práci a musí

se zkrátit při hrocením podle obr. 339 úzkým kotoučem (obr. 186). Ke kontrole špičky vrtáku nemá nikdy chybět šablona (obr. 340) nebo aspoň úhelník (obr. 341).


Ostření závitníků

Tupý závitník se při práci láme. Ostří se na čele zubů talířovitým nebo zaobleným kotoučem podle obr. 342. Drážka musí být hladká, aby mohly třísky dobře odpadávat.


Závitové čelisti se brousí malými brusnými tělíska (t. zv. cigárky) podle

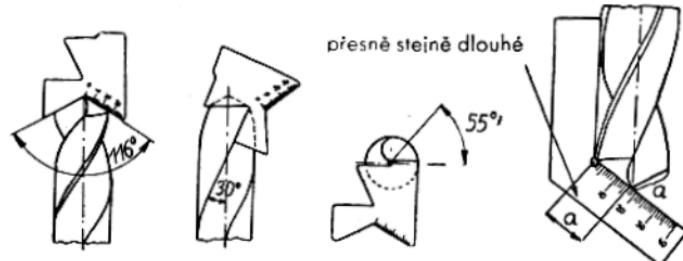

Obr. 340—341. Měření hrotu šroubovitych vrtáků.

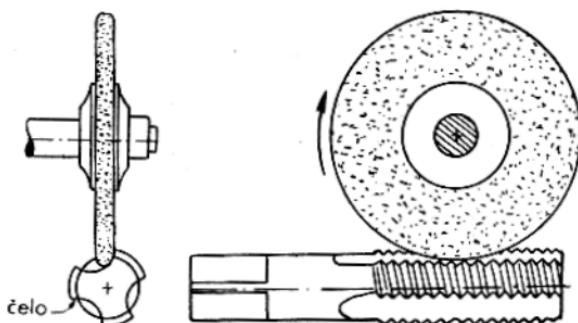


Obr. 342. Ostření závitníků.

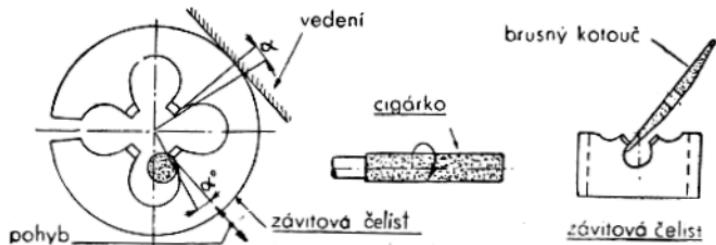

Obr. 343—344. Ostření kruhových a kosých závitových čelistí.

obr. 343. Jsou opřena o vedení a vykloněna tak, aby úhel α byl asi 20° u ocelí, asi $1-5^\circ$ u mosazi.

Kosé závitové čelisti se ostří talířovitými kotouči, aby se nepoškodil sousední zub (*obr. 344*). Zpravidla se brousí v upínacích přístrojích, abychom dostali správné řezné úhly. (Viz též oddíl 22, Řezání závitů).

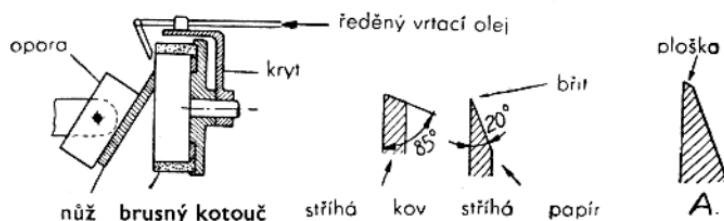

Obr. 345—346. Ostření nožů k nůžkám.

Nože k nůžkám se ostří podle *obr. 345*. Musí se vydatně chladit, aby se jemný břit nespálil. Brusný kotouč nesmí být příliš tvrdý, neboť břit se pak vyhřívá a praská v jemných trhlinách. Vždy je třeba ostřít břitem vzhůru, aby jemný břit přišel do styku s proudem chladicí tekutiny. Obtahovacím brouskem se pak ostří ohladí, zbaví jehly. Nevadí, když vznikne nepatrná ploška (lomený břit), podle *obr. 346 A*, která mnohem déle vydrží než táhlý břit.

Frézy, výstružníky a různé speciální nástroje se nikdy nemohou brousit ručně (některý zub by byl vyšší a byl by přetížen). Brousíme je vždy na strojích. Bude to probráno později v příručce o broušení nástrojů.

Podrobně pojednává o broušení spis *Příručka pro brusiče, B. Dobrovolný, Práce 1953*.

33. JAK PRODLOUŽÍME TRVANLIVOST NÁSTROJŮ

Novátorské pracovní methody (na př. větší řezné rychlosti) by mohly vést ke zhoršení trvanlivosti nástrojů, kdybychom nástroje vhodnou úpravou povrchu nezpevnili. Označíme-li cenu běžné konstrukční oceli 1, je cena uhlíkové nástrojové oceli 2, rychlořezné oceli 40, slinutých karbidů 400 až 800 (na př. v SSSR stojí dnes 1 tuna tyčové uhlíkové oceli 600 až 750 rublů, 1 tunu uhlíkové nástrojové oceli (na př. Y10A) 1300 až 1600 rublů a 1 tunu rychlořezné oceli (na př. P18 (PΦ1) 25 000 až 28 000 rublů). Proto musíme v praxi plně využívat všech známých způsobů zpevňování nástrojů, abychom šetřili nezbytnými vzácnými případami rychlořezných ocelí a slinutých karbidů.

Nástroj se zpevní tím, že se zvětší jeho odolnost proti otupení a opotřebení. Brity nástrojů se opotřebují otěrem a teplem. Upravujeme proto povrch nástrojů tak, aby co nejlépe vzdoroval opotřebení i žáru.

1. Hlazení (lapování) pracovních povrchů

Broušením (ostřením) se povrch nástroje mění různým způsobem a do různé hloubky. Proto velmi záleží na posledním ostření. Někdy se stává, že se zcela nový nástroj velmi rychle opotřebí právě tím, že jeho povrch byl odřením znehodnocen. Škodlivou těnkou povrchovou vrstvu odstraníme jemným hlazením (lapováním) a pak ještě můžeme povrch zpevnit na př. chromováním, kyanováním, ochlazením nebo elektrojiskrově.

Hlazením (lapováním) se odstraní nerovnosti na povrchové vrstvě a zlepší se hladkosť povrchu. Hladíme buď lapovacími kotouči, nebo pastami. Kotouče mají při hlazení malou obvodovou rychlosť, na př. 1,5 až 2,5 m/s, aby povrch co nejméně ohřívaly. Lapovací pasty, jimiž se hladí, obsahují hlavně kysličník chromu a mastné kyseliny (stearovou) a prodávají se v tyčinkách průměru na př. 2 cm. Pasta se nanáší v tenké vrstvě na litinový kotouč, který se namočí petrolejem. Na kotouč se mírně přitlačí hlazená plocha. Pasta působí mechanicky (obrusem) i chemicky (leptáním), rozkládá povrchovou vrstvu nástroje a tím zrychlí leštění.


U hrubovacích nožů stoupla dokonalým hlazením trvanlivost 1,5násobně, u hladicích 2 až 3násobně, u vrtacích nástrojů 4násobně. Také u břitu ze slinutých karbidů se trvanlivost značně zlepší (u hladicích strojů 2,5násobně).

2. Moření nástrojů

Naostřený, benzinem umytný nástroj se ponoří na 10 až 15 minut do roztoku kyseliny sírové a dusičné, do něhož je přidáno trochu modré skalice. Potom se kapalina ohřeje na 150 až 160° na půl hodiny až celou 1 hodinu, aby z povrchu vypřchal vodík, který působí křehkost. Takové moření zlepší trvanlivost nástrojů z rychlořezné oceli 1,6 až 3násobně při obrábění tvrdých materiálů (tvrdosti přes 210 H_B). U měkkých ocelí (do 210 H_B) nedává tak příznivé výsledky.

3. Elektrolytické leštění

Ve vaně z nerezavějící oceli je roztok kyseliny sírové a fosforečné. Olověná deska je kathodou, t. j. záporným pólem, nástroj se spojí s kladným pólem (anodou) stejnosměrného proudu (*obr. 347*).

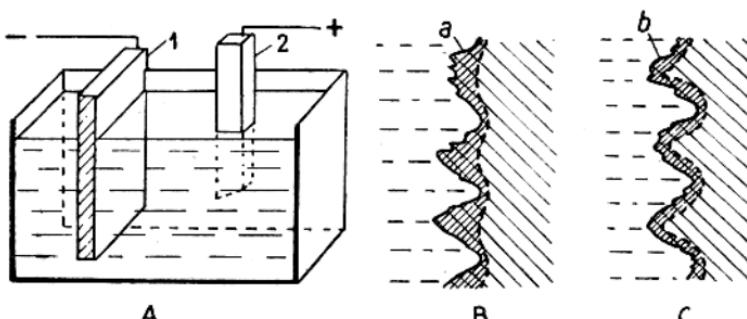

Obr. 347. Elektrolytické leštění.

A — schema zařízení (1 — olověná kathoda, 2 — nástroj); B — elektrolytickým leptáním se ubírají vrcholy nerovnosti a, povrch se hladí; C — obecným leptáním se nerovnosti nevyhladí, povrch se leptá nerovnoměrně.

Elektrolyticky se odleptávají vyvýšené nerovnosti více než ostatní povrch, čili povrh se urovnává stejně jako leštěním. Kyseliny by samozrejmě leptaly povrh i bez přívodu proudu, nerovnosti by však zůstaly. Proudem se zesílí odleptávání vyvýšenin. Ve vaně se nástroje leptají 10 až 30 minut. Získá se povrh stejně dobrý jako při mechanickém vyleštění, práce však postupuje rychleji.

4. Tepelné zpracování nízkými teplotami

Po zakalení obsahuje rychlořezná ocel vedle tvrdého martensitu a ještě tvrdších karbidů též měkký austenit, který zmenšuje celkovou tvrdost zakalené oceli. Popouštěním po kalení se austenit mění v martensit (proto tvrdost rychlořezné oceli popouštěním trochu vzroste), ale nezmění se všechn. Část měkkého austenitu v oceli zůstane, zejména u málo legovaných

rychlořezných ocelí, v nichž je více chromu. Kdyby se zvýšila popouštěcí teplota (aby se zmenšíl zbytek austenitu), je nebezpečí, že materiál ještě více zmékne, protože martensit se mění v měkké strukturní částice. Proto se někdy ocel popouští raději několikrát za sebou (až čtyřikrát), aby austenitu zbylo co nejméně.

Velmi snadno se toho dosáhne ochlazením na nízké teploty, na př. v zkapalněném kyslíku (-183°) nebo v zkapalněném dusíku (-196°). Stačí však i suchý led (tuhá kyselina uhličitá, -75°). Tvrdost oceli tím vzroste o jeden až dva stupně podle Rockwella. Místo tvrdosti $H_{RC} = 62$ až 63 , kterou má rychlořezná ocel po kalení a popouštění, má ocel po kalení a zpracování chladem tvrdost $H_{RC} = 64$ až 65 .

Zdálo by se, že zvýšení tvrdosti o pouhý jeden až dva stupně je zcela bezvýznamné, pokusy však dokázaly, že má veliký vliv. Zpracováním chladem vzrostla průměrná trvanlivost soustružnických nožů o 20%, tvarových nástrojů o 15%, upichovacích nožů o 35% atd. Zpracování chladem nahradí tedy částečně i leštění nebo elektrolytické leštění, plně se mu však vyrovnat nemůže, protože nezměnuje drsnost povrchu.

5. Chromování nástrojů

Chrom vyniká nejen stálostí (odolností proti korosi), ale i velkou tvrdostí a odolností proti opotřebení. V Mohsově stupnici tvrdosti, kde má diamant číslo 10, má chrom číslo 9 a železo číslo 4,5. Chrom je nejčastější legovací přísadou slitinových ocelí a je obsažen ve více než 90% všech slitinových ocelí. Přímo z chromu se však nástroje nemohou dělat, protože není kujný. Dobře však se osvědčuje vrstva chromu na pracovních plochách nástrojů, protože značně zlepšuje jejich trvanlivost. Nástroje se chromují několikerým způsobem:

Při galvanickém chromování je ve vaně s roztokem solí chromu nástroj zavřen na kathodě a anodou je olověná deska. Chromování trvá několik minut; vznikne vrstva dva až deset mikronů tlustá, s tvrdostí $H_{RC} = 70$, t. j. o 5 až 8 stupňů více než tvrdost zakalené rychlořezné oceli. Mohou se tak chromovat i malé nástroje. Při obrábění měkkých kovů se jejich trvanlivost chromováním prodloužila 2,5 až 4násobně. Po chromované ploše tříška lépe klouže. To má význam hlavně při obrábění houževnatých materiálů. Už při 500°C je chrom měkký než zakalená rychlořezná ocel, takže chromované nástroje špatně odolávají vyšším teplotám. Má proto smysl chromovat jen takové nástroje, které se při práci nezahřívají přes 500° , tedy hlavně nástroje pro jemnější práce. Hrubovací nástroje se nechromují, protože se při obrábění zahřívají na vyšší teploty.

Při thermochromování se nástroje ohřívají v utěsněné peci na 900 až 1000° . Pecí proudí po několik hodin plyn obsahující v chemické vazbě chrom (sloučenina chromu s chlorem).

Vysokou teplotou se plyn rozkládá, chrom přichází do styku s povrchem nástroje a difusí proniká do oceli. V povrchové vrstvě nástroje se vytvoří velmi tvrdé karbidy chromu (sloučeniny chromu s uhlíkem). Protože proces probíhá při vysoké teplotě, musí být zařazen před kalením. Chromovaný nástroj pak může obrábět i sklo, kalenou ocel atd.; jeho trvanlivost vzroste 1,5 až 2násobně.

Také se chromuje v prášku ferrochromu v ocelových krabicích. Utěsněné krabice s práškem, v němž jsou nástroje, zahříváme na vysokou teplotu (asi 1000°). Chrom opět vniká difusí do povrchu nástrojů. Tento pochod se také nazývá tvrdým chromováním. Thermochromování a tvrdé chromování se v podstatě od sebe neliší; proti galvanickému chromování mají hlavně tu přednost, že se vrstva na povrchu neloupe, je spojena s tělesem nástroje a je zcela stejnometerná. Galvanické chromování je však mnohem jednodušší, a proto i rozšířenější než thermochromování.

Chromují se nástroje z uhlíkové i z rychlořezné oceli. Často se chromovaný nástroj z uhlíkové oceli vyrovnaná rychlořeznému, takže nahradí drahou rychlořeznou ocel.

6. Kyanování nástrojů

Tento pochod se podobá thermochromování. Povrch se nasycuje za vyšší teploty dusíkem a uhlíkem. Od toho je i název pochodu, neboť sloučenina uhlíku s dusíkem se nazývá kyan. Známe tři způsoby kyanování: v kapalině, v plynu a tvrdé kyanování.

Při kyanování v kapalině jsou ve vaně kyanidy (dusičné a sodné soli kyanu), roztavené při teplotě 550 až 570°. Nástroj je v lázni ponořen 10 až 45 minut. Difusí vniká uhlík a dusík povrchem nástroje do hloubky 0,02 až 0,05 mm. Tím se vytvoří velmi tvrdé karbidy a nitridy. Povrch nástroje je lepší než chromovaný; zachová tvrdost do teploty 600°, takže dobře odolává opotřebení i pracovní teplotě. Hlavní nevýhodou kyanování v kapalině je, že kyanidy jsou velmi jedovaté, nebezpečné pro obsluhu i v nepatrých dávkách. Proto musí být zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, práce je tím velmi znesnadněna a stále životu nebezpečná. Hledaly se jiné, bezpečnější způsoby kyanování.

Při kyanování plymem se nástroje v utěsněné peci ohřívají asi na 550 až 570°. Pecí prochází čpavek a plyny vzniklé ohřátím petroleje na teplotu asi 800°. Z této plynů proniká difusí do povrchu nástrojů uhlík, ze čpavku dusík. Za 3 až 4 hodiny se vytvoří vrstva tlustá 0,02 až 0,03 mm (můžeme však vytvořit i vrstvy tlusté 0,5 mm, přidáme-li do pece hliníkové trásky, jež pomáhají rozkládat čpavek i uhlovodíky a odstraňují vodík, který kyanování brzdí). Pochod je bezpečný, zařízení však je dosti nákladné. Proto byl vypracován třetí způsob kyanování, t. zv. tvrdé (nebo suché) kyanování.


Při tvrdém kyanování jsou nástroje v drti dřevěného uhlí, sody a žluté

krevní soli zabaleny do ocelových krabic. Utěsněné krabice se zahřívají v peci na 550—570 °C po několik hodin. Tohoto způsobu se používá hlavně v malosériové výrobě, pro menší počet nástrojů.

Kyanování v roztavených solích probíhá velmi rychle, za 10—15 minut se může nástroj vyjmout a zkонтrolovat. V plynu nebo při tvrdém kyanování není tento postup možný, protože všechny nástroje musí zůstat v krabici v peci stejně dlouho. Tvrdá vrstva, vytvořená kyanováním, je plochá a ubírá se ostřením. Můžeme kyanovat jen nástroje z rychlořezné oceli a z některých ocelí s velkým obsahem chromu. Uhlíkové a málo legované oceli se nedají kyanovat, protože žár při kyanování (550—570°) je vyšší než jejich popouštěcí teplota (na př. 200°). Vytvořila by se tvrdá kyanovaná vrstva na měkkém podkladě, která by se snadno porušila. Rychlořezná ocel a oceli s větším obsahem chromu popouštíme asi při stejných teplotách jako při kyanování, proto jejich tvrdost ohřátím při kyanování neklesá. Kyanování má ještě i tu výhodu, že se jím zmenší tření mezi třískou a nástrojem. Tření je totiž menší, třou-li se po sobě dva nestejné materiály (zde tříска po kyanované vrstvě).

7. Elektrojiskrové zpevnování břitu nástrojů

Chromování nebo kyanování se nehodí pro všechny druhy nástrojů. Někdy je tvrdá vrstva na hranách křehká, choulostivá, ostřením se vždy zpevněný povrch odbrouší. Pochod se musí opakovat po každém ostření.

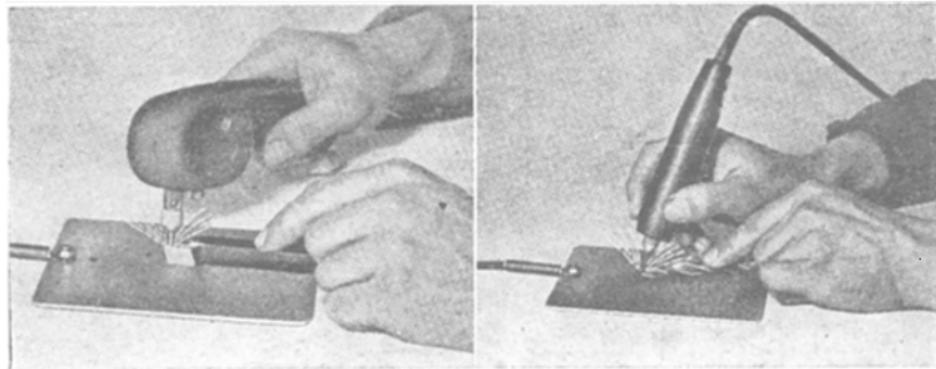

Obr. 348. Elektrojiskrové zpevnování čela soustružnického nože a šroubovitého vrtáku přístrojem ZN 88, Křížík, n. p.

Také se tím nezvětší odolnost nástroje proti žáru. Proto často neumožní chromování ani kyanování nástroje zvětšit řeznou rychlosť. Elektrojiskrové zpevnování břitu je výhodnější. Ve vibrátoru, který na př. 100krát za vteřinu kmitá, je upevněna elektroda, na př. ze slinutého karbidu, mající tvar

tyčinky. Vede se do ní jeden pól elektrického proudu. Druhý pól je spojen s nástrojem. Kmitáním se přeruší styk elektrody s nástrojem, takže přeskakují rychle za sebou malé jiskry. Vytváří se teplota několika tisíc stupňů. Konec elektrody se taví, maličké částice z elektrody přecházejí i do zpevnovaného povrchu. Vysokou teplotou se dále v povrchu vytvářejí tvrdé karbidy a nitridy, které zpevní povrch. Také se do povrchové vrstvy nástroje dostává wolfram z elektrody, a tím se zvětšuje odolnost proti opotřebení a žárovzdornost povrchu. Břít se zpevní těsně vedle ostří za několik minut. Technologické podmínky práce (přístroje, rychlosti atd.) popisuje brožura *Technologické postupy při elektrojiskrovém zpevnování*, Práce 1953. Protože zpevnování je rychlé, může se snadno opakovat po každém ostření. Elektroda bývá též z měkkého grafitu, který podporuje vznik karbidů v oceli. Pro hrubovací nástroje se zpravidla používá elektrod z karbidů, pro hladicí nástroje elektrod grafitových.

Trvanlivost nástrojů se elektrojiskrovým zpevněním značně prodlouží, zejména při obrábění tvrdých ocelí (u rychlořezných nožů na trojnásobek, u vrtáků až na desateronásobek). Proto lze i značně zvětšit řezné rychlosti. Příklady elektrojiskrového zpevnování ukazuje obr. 348.

(Vývoja výzkum elektrojiskrového zpevnování není ještě zdaleka ukončen a proto je třeba brát velmi opatrн všechny údaje o něm. *Pozn. red.*)

34. STACHANOVSKÉ HNUTÍ A NOVÉ PRACOVNÍ METHODY

Oné památné noční směny r. 1935, kdy mladý horník Alexej Stachanov narubal 102 tuny uhlí za směnu, zažehla stachanovština jako jiskra požár hnutí nevidaného v dějinách práce. Stachanovci se ve všech oborech přímo rojili, stali se zářivým vzorem pro každého pokrokového pracovníka. Dávno už překonali původní výkony, stávají se z nich stále více hospodáři podniků, nositelé nových forem práce a přední bojovníci za vyšší produktivitu práce.

V čem je vlastně podstata stachanovské práce, která vede k tak dobrým výsledkům? Každá práce se rozdělí na jednoduché výkony a ty se zlepšují podrobným studiem, lepším využitím strojů a materiálu, lepší přípravou a obsluhou i větší zručností. Tak se nakonec některé úkony vůbec vyřadí, jiné se zlepší, zkrátí, zmechanisují. Namáhavost práce se zmenší a výsledek je lepší. Pracovní časy se přizpůsobují technickému pokroku a nadšení pracujících.

Stále musíme pamatovat, že stachanovci nezkracují jen strojní čas (zvětšováním řezných rychlostí, prací s několika nástroji najednou, sdruženým obráběním několika součástí), nýbrž že zkracují také podstatně čas na vedení operace (upínání, měření) i čas na přípravu výroby. Zlepšují upínání, měření, ovládání stroje, mechanisují některé práce, obsluhují několik strojů najednou, prostě organizují lépe svá pracoviště. Nespokojují se však jen s výkonem. Organisují práci beze zmetků, studují a zevšeobecňují své pracovní methody a šíří je mezi ostatní pracovníky. Tak se všichni dělníci dostávají na úroveň nejlepších pracovníků, roste celková produktivita práce, výroba se zdokonaluje a stále bohatěji se rozvíjí život všeho lidu.

Největším přínosem stachanovec je snad to, že dokazují, jak užitečné je vyšší odborné vzdělání, jak lze setrýt podstatný rozdíl mezi inženýrem a dělníkem, jak může nadšený pracovník přispět ke zvýšení úrovně celého kolektivu.

„Pomáhej méně výkonným a přispívej tak ke společnému vzestupu,“ to je nepsaný zákon nové, socialistické společnosti. Úspěchy celého kolektivu povzbuzují pak každého pracovníka k novým výkonům. Každý má být hrdý na svůj závod, na jeho úspěchy, na svou práci, která je věcí cti a slávy.

Pokroková organizace výroby umožňuje dosáhnout lepších výsledků s vynaložením menších nákladů. Na každé práci lze něco zdokonalit, když soustavně sledujeme a odstraňujeme závady. Někdy se pro zlepšení výroby nebo

pro zlevnění konstrukce musí změnit tvar, rozměry, materiál nebo navrh-nout nové stroje a náradí. Přitom se nejlépe uplatní zlepšovací návrhy nej-sířšího okruhu pracujících.

Zkušenosti ukázaly, že výbornou pomůckou ke zvyšování produktivity je *rozpis plánu až na pracoviště*. Dílenská plánovací kancelář rozepíše program dílny na jednotlivá pole, operace, směny. Mistr rozdělí úkoly na každý den mezi dělníky. Dělník pak ví, jakou část směnového úkolu má plnit za každou hodinu. Může stále sledovat průběh práce a její výsledek, zdržení jej mobilisuje k většimu výkonu. Zvýší se pracovní kázeň, každá závada se může včas odstranit. Se stachanovskými pracovními metodami se dělnici nejlépe seznamují ve *stachanovských školách*. Pojem školy se zde rozšířil, dílna se mění ve školu, v níž nejlepší pracovníci vykládají ostatním soudru-hům, jak dosahují vysoké produktivity. Nepodaří se nám dodat rukám do-vědnost, dokud neprovědeme převrat ve vědomí. Školení překonává u jed-něch nesmělost, u jiných lhostejnost a netečnost. Probouzí v pracujících pocit hospodářů a správný poměr k práci.

Stachanovské pracovní metody se rozebírají a studují ve *školách vysoké produktivity práce*, kde se hledají nejlepší pracovní potupy a s těmi se pak seznamují všichni dělníci. Tak se dostává celá dílna na úroveň stachanovců. Jedním z nejúčinnějších způsobů školení je instruktáž na pracovišti. Je vážná otázka, kdo má být instruktorem. Odpověď je samozřejmá: nejlepší pracovníci z dílny. Slýcháme někdy námitky, že nejlepší pracovníky nelze pro tento úkol uvolnit, protože by tím trpěl výrobní program. To je ne-správný názor. Instruktor může v krátké době vyučit celou skupinu pracujících a výrobní program bude pak plněn daleko lépe.

Socialistické soutěžení je první podmínkou rozvoje socialistického hospo-dářtví. Opírá se o ně nová pracovní kázeň v socialismu, kdy práce se pře-stavá jevit jako nutné zlo a stává se postupně věcí eti, slávy a hrdinství. Je třeba překonávat staré předsudky v myšlení lidí, vést lidi k vědomí, že přední pracovníci mají pomáhat pracovníkům méně výkonným, aby se do-sáhlo společného celkového vzestupu. Hlavní otázky rozvoje socialistického soutěžení řešil president republiky Klement Gottwald v projevu k nejlepším pracovníkům 30. dubna 1951:

„Za prvé: Chei-li zítra pracovat lépe, musím vědět, jak pracuji dnes. Někdy se pracovní výkon neměří vůbec, nýbrž jen odhaduje. Ale i když se pracovní výkon měří, nemáme zpravidla spolehlivého měřítka, podle kte-reho bychom mohli posoudit, zda je nízký, vysoký nebo mimořádný. Tímto měřítkem by měly být naše výkonové normy, ale i tam, kde jsou, jsou zpravidla zastaralé a překonané, a proto nemohou sloužit jako měřítka.“

Za druhé: Vím-li, jak pracuji dnes, pak teprve si mohu plně uvědomit, že je třeba a je možné, abych v zájmu svém i v zájmu celé společnosti a socialismu svou práci zlepšil, a tím svůj výkon zvýšil. Že toho lze dosáhnout bez větší dřiny, bez přesčasů a nedělní práce, a to celkem jednoduchým způ-

sobem, toho je důkazem široké hnutí socialistického soutěžení, které zachvacuje dělnickou třídu stále víc a více. Je jen třeba již jednou nejen používat rukou, nýbrž i hlavy a pracovat promyšleněji a dovedněji. Je třeba si práci opravdu připravit a organizovat. Taková příprava a organisace práce není ovšem věcí jednotlivce, nýbrž celé dílny a celého závodu, po případě i podniku a celého odvětví, zejména tedy mistrů, techniků, konstruktérů a vedoucích. Z toho vyplývá, že bez rádné přípravy a organisace práce není socialistického soutěžení.

A za třetí: Mám-li svou práci rozumně připravenou a organisovanou, zbývá mi ještě mnoho možností, jak ji dále zlepšovat a zvyšovat svůj výkon, a to zavedením nové, lepší výrobní techniky a nové, lepší organisace práce. Z toho vyplývá: Na cestě dalšího rozvoje socialistického soutěžení je třeba pozvednout soutěžení na vyšší úroveň novátorskou využitím zkušeností sovětských stachanovců.“

Ženy ve strojírnách byly dříve vydány jen zřídka, u podřadních prací. Nemohly si vydělat ani tolik jako muži, protože podle starých kapitalistických zásad dostávaly menší mzdu. Dnes se postavení žen ve výrobě zlepšilo. Muže a ženy staví do jedné řady odborná zdatnost, kvalifikace pro práci, kterou do nedávna uměli konat jen vyučení řemeslníci. Z rovnosti práv a povinností vyplývá, že žena dostává stejnou mzdu jako muž při stejném výkonu a nic jí nebrání v postupu na odpovědná místa.

Ženám, které nově nastupují do průmyslu, se na první pohled zdá, že se takové práci nikdy nenaučí. To jsou ovšem zcela zbytečné obavy, zbylé ze starých dob, když u strojů pracovali jen muži. Práce ve strojírnách je pro ženy cennou školou života. Bez hrdinné práce žen a mládeže v průmyslu bychom nikdy nedosáhli nejvyšších cílů.

35. TECHNICKÉ NORMOVÁNÍ VÝKONU

Za socialismu se práce po prvé v dějinách stává věcí statečnosti a cti. Prací vyjadřují miliony našich občanů lásku ke své vlasti. Vznikají nové výrobní vztahy, založené na soudružské spolupráci a vzájemné pomoci. Nejkrásněji se tyto vztahy projevují v socialistickém soutěžení. Důležitým předpokladem k dosažení úspor pracovního času a tím ke zvyšování produktivity práce je technické normování výkonu. Protože bez zvyšování produktivity práce je rozvoj socialistického hospodářství nemyslitelný, promluvíme podrobnejší o základech technického normování výkonu. (Tento odstavec je zpracován podle brožury *J. M. Punského „O základech technického normování výkonu“*, vydané v Práci r. 1952).

Technické normování výkonu a produktivita práce

Za socialismu má věda a technika ulehčit a obohatit práci dělníků. Produktivita práce roste zlepšováním technického vybavení, mechanisací námahavých prací, zaváděním nové techniky, využitím největší kapacity strojů. Kontrolují a zlepšují se pracovní postupy a vyloučují se ztráty pracovního času, až se najde postup, který je nejproduktivnější.

Rozhodující výrobní silou jsou vždy lidé. Proto má největší význam organisace lidí ve výrobě, organisace jejich práce. K tomu však potřebujeme normy spotřeby pracovního času k vykonání každé práce. Podle slov J. V. Stalina jsou technické normy nezbytné také proto, aby nabádaly zaostalejší masy dostihnout pokročilejší pracovníky.

Abychom mohli podle zásahu odměňovat za množství a jakost vykonané práce, zavádíme *úkolovou mzdu*. Na každou práci se stanoví úkolová sazba. Norma času stanoví *množství práce*, jež bylo vynaloženo, a *jakost práce* určí *mzdová třída* podle tarifní stupnice, platné v závodě, a podle katalogu práce.

Práci hodnotíme podle požadavků, které klade na toho, kdo ji vykonává.

První požadavek = odborné znalosti.

Druhý požadavek = zručnost.

Třetí požadavek = odpovědnost — mravní i hmotná.

Čtvrtý požadavek = námaha tělesná i duševní.

Pátý požadavek = vlivy, jež práci znesnadňují — horko, zima, sucho, pára, výpar, oleje, chemikálie a pod.

Podle těchto požadavků byla všechna manuální činnost zhodnocena a zařazena do Státního katalogu prací, kde je práce zařazena podle jakosti a obtížnosti do 8 tříd. Práce jsou zařazeny do tříd v takovém pořadí, že nejlehčí se zařazují do třídy první, práce nejobtížnější a nejkvalifikovanější do třídy osmé. Podle znaků, které byly vytvořeny pro jednotlivé třídy, zařazujeme práce do tříd asi takto:

Do 1. třídy: Nejjednodušší práce, které lze vykonávat bez jakéhokoli výcviku a zaučování, po stručném poučení.

Do 2. třídy: Jednoduché práce, které vyžadují zapracování až 3 měsíců a jistých, ale omezených znalostí věci a práce.

Do 3. třídy: Nacvičitelné a naučitelné práce, vyžadující zapracování nejméně 3 měsíců a s tím spojené jednostranné znalosti, evik a zkušenost.

Do 4. třídy: Jednoduché odborné práce, vyžadující již odborné znalosti práce, větší výcvik a zručnost.

Do 5. třídy: Běžné odborné práce, vyžadující takové znalosti, jakých se dosáhne zpravidla vyučením, doplněným delšími zkušenostmi.

Do 6. třídy: Složitější odborné práce, vyžadující úplné znalosti oboru, zejména zručnosti a zkušeností, kterých lze nabýt dlouhou praxí.

Do 7. třídy: Velmi odpovědné odborné práce, vyžadující dlouholetých zkušeností nebo i větších znalostí theoretických a předpokládající úplnou samostatnost.

Do 8. třídy: Mimořádné odpovědné odborné práce, pro které nejsou podklady, pouze kusé disposice, a jež vyžadují mistrné dovednosti, zkušenosť a úplné samostatnosti.

Zvýšené pracovní zatížení, t. j. ve zvýšené míře se vyskytující ztěžující vlivy pracovního prostředí, mohou zvýšit hodnotu práce o jednu nebo dvě třídy. Soustava se osvědčila a zavádí se do všech oborů práce. Každá pracovní třída má svůj mzdový základ. Rozdíl v základní mzdě mezi sousedními třídami je 12%.

Soustava mezd podle zásluhy, tak jak je u nás vytvořena, znamená krok k zavedení pořádku.

Stát, který všechno podporuje snahu pracujících o zvýšení kvalifikace, zaručuje vyšší odměnu za práci kvalifikovanou. Každý dostává zaplaceno za to, co umí a co udělá. Mzdy ovšem nesmějí stoupat stejně rychle nebo dokonce rychleji než produktivita práce. Produktivita musí růst rychleji, aby se snížily vlastní náklady výroby a aby se mohly snížit spotřebitelské ceny, což znamená vzestup reálných mezd.

Norma jako základ závodního plánu

Základem pro vypracování hospodářského plánu závodu jsou normy; normy spotřeby pracovního času, normy využití strojů i normy spotřeby materiálu, paliva, energie, nástrojů musí směřovat k nejúplnejšímu využití

pracovního času a k nejlepšímu využití výrobního zařízení i materiálu, musí se v nich přihlížet ke zkušenostem a úspěchům předních pracovníků atd. Velmi důležité jsou normy pracovního času. Podle nich se určuje využití dílen, sestavuje se výrobní program dílen i úkoly pro jednotlivá pracoviště a stanoví se počet dělníků i mzdrové fondy. Všechny normy musí být pokrokové (progresivní), neboť jen takové normy mobilisují pracující k boji za splnění a překročení plánu.

Druhy spotřeby pracovního času

Abychom mohli stanovit technickou normu času pro určitou práci, musíme vědět, kolik času je k vykonání této práce zapotřebí. Spotřeba pracovního času na jednotlivé práce bývá velmi rozmanitá. Jeden druh pracovního času se opakuje u každého výrobku, jiný se vyskytuje jen jednou při plnění pracovního příkazu atd. Proto je třeba pro technické normování rozdělit časy do určitých skupin tak, aby všechny druhy spotřeby pracovního času, charakterisované stejnými znaky, byly zasazeny do jedné skupiny.

Pracovní doba, t. j. doba, kdy je dělník v práci, rozděluje se na *čas práce*, t. j. na dobu, kterou dělník spotřebuje na vykonání práce, a na *čas přestávek*, t. j. na dobu, kdy dělník nepracuje na výrobním úkolu.

Čas práce se dělí na *čas na přípravu a zakončení*, na *prováděcí čas* a na *čas na obsluhu pracoviště*.

Čas na přípravu a zakončení je pracovní čas, který dělník spotřebuje, aby se seznámil s prací, přečetl výkres, připravil pracoviště, upnul nástroje a přípravky, seřídil stroje a aby vykonal práce, které souvisí s dokončením výroby celé dávky výrobků, s její úpravou a odevzdáním oddělení technické kontroly. Čas na přípravu a zakončení se vynakládá jen jednou při celé dávce výrobků zhotovených bez přerušení podle určitého pracovního příkazu a nezávisí na počtu kusů v dávce.

Prováděcí čas je pracovní čas, který se spotřebuje přímo na zhotovení výrobní jednotky (každého výrobku). Skládá se z *hlavního* (technologického) a *vedlejšího* času.

Hlavní (technologický) čas je čas, který dělník vynaloží na přímé uskutečnění cíle procesu. Na příklad při soustružení hřídele na soustruhu je hlavním časem čas na ubírání třísky z hřídele. Hlavní čas může být:

a) *strojní*, dosáhne-li se cíle technologického procesu strojem bez přímé účasti dělníkovy (při soustružení hřídele na soustruhu s automatickým posuvem nože);

b) *strojné ruční*, dosáhne-li se cíle technologického procesu strojem za přímé účasti dělníkovy (při soustružení kužele na soustruhu s ručním posuvem nože);

c) *ruční*, dosáhne-li dělník cíle technologického procesu bez pomoci stroje (na příklad piluje-li zámečník součást upnutou ve svéráku).

Vedlejší čas je pracovní čas, který dělník spotřebuje na úkony, bez nichž nemůže být vykonána hlavní práce. Na příklad spotřeba pracovního času na to, aby byl upnut hřídel na soustruhu, aby byl spuštěn stroj, nastaven nůž, zapnut a vypnut posuv nože, zastaven stroj, aby byl změřen průměr po obrobení, odepnut a odložen hřídel se stroje — to vše je vedlejší čas. Nejčastěji to bývá čas ruční.

Čas na obsluhu pracoviště je čas, který dělník vynakládá na udržování pracoviště ve stavu vhodném pro práci. Sem patří čas na rozložení a úklid nástrojů na začátku a na konci směny, na kontrolu a zkoušení strojů, na ometání trásek se stroje, na mazání a čištění stroje, na výměnu otupeného nástroje a na seřízení strojů při práci.

Čas na přestávky se rozlišuje podle příčin, které zdržení způsobily. Některé přestávky v práci závisí na dělníkovi, jiné na něm nezávisí. K prvnímu druhu přestávek patří přestávky na oddech a osobní potřeby, přestávky vzniklé z porušení pracovní kázne a z náhodných příčin, souvisících s osobou dělníkovou. Přestávky na dělníkovi nezávislé jsou přestávky pro technické závady (nesprávné seřízení nebo porucha stroje, zlomení nástroje atd.) a organizační nedostatky (čekání na práci, materiál a nástroje; čekání na seřizovače, opraváře, kontrolora, mistra; přerušení dodávky elektrického proudu). Všechna zdržení v práci, kromě přestávek na oběd a na osobní potřeby v rozsahu stanoveném normami platnými v závodě, jsou zcela zjevné ztráty pracovního času. Úsilí širokých mas pracujících musí směřovat k boji proti ztrátám pracovního času, protože odstranění těchto ztrát je jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu produktivity práce.

Technická norma času a norma výkonu

Technickou se nazývá taková norma, která se stanoví výpočtem po zjištění způsobu nejproduktivnější práce. Technická norma předpokládá:

a) dělníka příslušné kvalifikace (jehož mzdrová třída odpovídá tarifní třídě práce, kterou koná), který má potřebné zkušenosti a zručnost a jehož produktivita práce převyšuje průměrnou produktivitu práce všech dělníků na určitém úseku a blíží se produktivitě nejlepších pracovníků;

b) co nejúčelnější využití výrobních možností strojního zařízení, na němž se koná uložená práce;

c) správnou organizaci pracoviště;

d) že dělník nedělá zbytečné úkony a polohy; plně využívá pracovní doby.

Technická norma se stanoví buď jako norma času, nebo jako norma výkonu.

Norma času stanoví množství času, potřebné na jednotku zpracovávané produkce.

Norma výkonu udává množství výrobků, které je třeba vyrobit za jednotku času.

Technická norma času se skládá z normy času na přípravu a zakončení (čas přípravný) a z normy času na jednotku, na kus (čas jednotkový, kusový).

Do normy času na kus patří:

- a) hlavní (technologický) čas,
- b) vedlejší čas,
- c) čas na obsluhu pracoviště,
- d) čas na oddech a osobní potřeby.

Norma výkonu se stanoví na směnu, koná-li se na určitém pracovišti ale-spoň po jednu celou směnu stejná práce. Jestliže se na pracovišti ve směně dělá několik různých prací, dostane dělník na každý druh práce normu času.

Normy výkonu se stanoví v hromadné výrobě a při výrobě ve velkých se-riích, kde přípravné a zakončovací práce dělají zvláštní seřizovači a výrobní dělník koná hlavně prováděcí práci. Proto se norma výkonu na směnu zpravidla určuje dělením délky směny spotřebou času na jeden kus. Činí-li na příklad spotřeba času na jeden kus 20 minut, stanoví se při normální osmihodinové pracovní době norma výkonu takto:

$$480 : 20 = 24 \text{ kusů.}$$

Výrobní operace a její hlavní části

Norma spotřeby pracovního času se stanoví zpravidla na každou výrobní operaci.

Operací rozumíme část výrobního procesu, kterou koná na určité surovině, materiálu, polotovaru atd. jeden dělník nebo skupina dělníků (četa) na jednom pracovišti.

Abychom mohli stanovit technickou normu pro určitou operaci, musíme znát všechny úkony, ze kterých se skládá. Výrobní operace se skladbou i obsahem velmi různí (obrábění, montáž atd.). Operace dělíme na *úseky*.

Úsek je část operace, vykonávaná jedním nástrojem a za neměnícího se počtu otáček stroje a technologického rázu i rozsahu práce. Jestliže se některá z těchto podmínek změní, vzniká nový úsek operace.

Vyložíme si pojem úseku operace na několika příkladech. Soustružník nejprve obrábí jednu a pak druhou plochu součásti; nemění nůž ani počet otáček, ani hloubku třísky nebo posuv. To jsou dva úseky jedné soustružnické operace, protože se mění obráběná plocha. Obrábí-li soustružník stejnou plochu součásti nejprve ubérákem a pak špičákem, jsou to rovněž dva úseky téže operace, protože se dělají různými noži. Obrábí-li soustružník jednu plochu součásti týmž nožem a ubírá-li napřed hrubou a pak jemnou třísku, jsou i to dva úseky jedné operace. Operace se dále dělí na úkony, které se mohou sdružovat ve skupiny (komplexy) úkonů.

Úkon je ukončená činnost, která má svůj zvláštní účel. Na příklad ope-race „soustružit čelo součásti upnuté ve sklíčidle“ má úkony: 1. vložit sou-

část do sklíčidla; 2. uchopit klíč, přinést jej, vložit do otvoru sklíčidla, upnout součást, vyjmout klíč a odložit jej; 3. spustit soustruh; 4. přisunout nůž; 5. soustružit čelo; 6. odsunout nůž; 7. zastavit soustruh; 8. uchopit klíč, přinést jej, vložit do otvoru sklíčidla, uvolnit součást, vyjmout ji a odložit.

Úkon se skládá z jednoho nebo několika *pracovních pohybů*. Na příklad úkon „uchopit součást, přinést ji a vložit do sklíčidla“ se skládá z těchto pracovních pohybů: 1. uchopit součást, 2. přinést ji, 3. vložit ji do sklíčidla. Pro technické normování výkonu postačí často rozdělit operaci na jednotlivé skupiny (*komplexy*) úkonů. V uvedeném příkladu — soustružit součást na čele — mohou být vybrány tyto komplexy (skupiny) úkonů: 1. vložit a upnout součást do sklíčidla; 2. spustit stroj a přisunout nůž; 3. vrátit nůž do původní polohy a zastavit soustruh. Každý z těchto komplexů sdružuje úkony spjaté pořadím provádění. Takovým komplexům úkonů říkáme *technologické*.

Prověrka výrobních možností pracoviště

Stanovení technické normy výkonu pro určitou operaci má začít prověrkou výrobních možností pracoviště. Tato prověrka se vztahuje na výrobní možnosti strojního zařízení a na organizační pracoviště. Ukazatelem výrobních možností strojního zařízení je množství výrobků předepsané jakosti, které může být vyrobeno na určitém strojním zařízení za časovou jednotku. Abychom mohli prověrovat výrobní možnosti strojního zařízení, musíme znát jeho pracovní možnosti. Proto se pro každý stroj sestaví zvláštní strojní list, v němž se uvedou všechny technické údaje, jež charakterisují stroj, a údaje o jeho pracovních možnostech (na př. ve strojním listu soustruhu se uvádí, s jakým počtem otáček za minutu a s jakým posuvem na jednu otáčku se na tomto stroji může pracovat).

Výrobní možnosti strojního zařízení se neprověrují všeobecně, nýbrž se zřetelem ke konkrétní operaci, která se na něm dělá. Nejprve se zjistí, jakých řezných rychlostí a posuvů se používá při jednotlivých úsecích dané operace; pak se zjišťují pracovní možnosti stroje podle strojního listu, se zřetelem k požadavkům kladeným na výrobky. Porovnáním těchto možností se skutečností se ukáže, jak je využito výrobních možností strojního zařízení.

Při prověrce pracoviště zjišťujeme, jak je na něm rozložen materiál, polotovary, součásti, nástroje, přípravky atd. Je-li vše, co dělník potřebuje, umístěno na pracovišti účelně, spotřebuje dělník na příslušné úkony méně pracovního času, než když je na pracovišti nepořádek a dělník musí dělat zbytečné úkony a pohyby. Dále zkoumáme, jak je postaráno o obsluhu pracoviště vším nezbytným pro práci. Jestliže je vše, co dělník potřebuje (materiál, nástroje, přípravky atd.), dopravováno až k pracovišti, koná dělník jen ty úkony, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby splnil výrobní úkol. Musí-li si vše, co k práci potřebuje, sám dopravovat, ztrácí neproduktivně pracovní čas.

Stanovení nejproduktivnějšího postupu práce

Po prověrce výrobních možností pracoviště přistoupíme ke stanovení nejproduktivnějšího postupu práce. Tento předpis obsahuje pracovní podmínky strojního zařízení (otáčky a posuvy) a souhrn i sled dělníkových úkonů.

Pracovní podmínky strojního zařízení se stanoví podle výsledků prověrky jeho výrobních možností se zřetelem k podmínkám, jichž užívají vynikající pracovníci při téže nebo obdobné práci.

Souhrn a sled úkonů se stanoví ve výčtu jednotlivých úkonů nebo větších či menších komplexů úkonů, které musí dělník vykonat, když plní danou operaci. Výsledky prověrky výrobních možností pracoviště se porovnávají s úkony nebo komplexy úkonů, které konají vynikající pracovníci při téže nebo obdobné operaci.

Abychom tedy mohli v každém konkrétním případě stanovit předpis nejproduktivnější práce, musíme mít k disposici roztrídený materiál o pokrových výrobních metodách. Proto musí mzdové komise při závodních výborech usilovat o to, aby závodní normovači soustavně studovali a zejména všeobecňovali pokrovové výrobní metody tím, že budou sestavovat speciální listy údernických pracovních metod. Na takovém listu musí být popsáno, jak koná vynikající pracovník danou práci, jaké volí pracovní podmínky, jaké úkony dělá a v jakém sledu. Na listu musí být popsána též organizace pracoviště. Zveřejnění listů stachanovských pracovních metod vytvoří potřebnou základnu jednak pro stanovení technické normy, jednak pro uplatnění pokrovových výrobních metod.

Výpočet prováděcího (operačního) času

Když byl stanoven předpis nejproduktivnější práce, stanoví se normy spotřeby pracovního času výpočtem. Základní částí normy je čas prováděcí (operační), t. j. čas hlavní a vedlejší. Hlavní čas bývá při těchto pracích strojní nebo strojně ruční a vedlejší čas bývá ruční. Délka hlavního času závisí na tom, jak je využito výrobních možností strojního zařízení; ukazatelem jejich využití jsou pracovní podmínky strojů (na př. u soustruhu počet otáček za minutu a velikost posuvu v milimetrech na jednu otáčku při obrábění vůbec). Při výpočtu hlavního času se tedy při normování strojních prací vychází ze stanovených údajů o nejproduktivnější práci strojů z posuvu a rychlostí atd.

Vedlejší čas, který není závislý na pracovních podmínkách strojního zařízení, se musí vypočítávat odděleně od hlavního času. Délku vedlejšího času určíme na př. změřením spotřeby času na práci (chronometráží) u prací, které se v dílně už konají. Nejvýhodnější je to v hromadné výrobě. Pro nové práce určíme vedlejší čas z t. zv. normativů. Jsou to tabulky, v nichž

najdeme délky časů na různé prvky prací (kolik vteřin trvá upnutí a sejmutí současti určité váhy atd.). Jinak je tomu s ručními pracemi, které koná dělník přímo — bez jakékoli účasti stroje. V tomto případě závisí délka hlavního i vedlejšího času na stejných podmínkách a oba časy se vypočítávají souhrnně. Proto se při normování ručních prací vypočte základní čas prováděcí bez dělení na hlavní a vedlejší buď opět chronometráží, nebo z normativů. Na každý úkon se z normativů najde spotřeba času a časy se sečtou. Už z toho vidíme, jak důležité jsou správné normativy.

[Čas na obsluhu pracoviště a přestávky na oddech

Tento čas se započítává do normy času na kus. Určí se podle normativů času pro dané druhu prací. Při stanovení těchto normativů se změřilo, kolik minut potřebují průměrně nejlepší pracovníci za celou směnu na obsluhu pracoviště, konají-li dány druh práce. Pak se zjistí, kolik procent základního času prováděcího činí tato spotřeba pracovního času. Normativy času na obsluhu pracoviště se stanoví určitým procentem prováděcího času. Snaha, aby se všichni dělníci vyrovnali stachanovcům, vede při sestavování normativů času na obsluhu pracoviště k tomu, aby všichni dělníci pečovali o své pracoviště tak jako stachanovci. Mistři musí všeobecně pomáhat dělníkům, aby se co nejrychleji naučili stachanovské péče o pracoviště.

Čas potřebný na oddech se určuje podle normativů času pro daný druh prací. Tyto normativy času se stanoví určitým procentem základního času prováděcího. Doba přestávek na oddech se započítává do normy času na kus zpravidla při normování fysicky namáhavých prací a při únavných ručních a strojně ručních pracích a při pracích, které se konají za podmínek zdraví škodlivých (za vysoké teploty, ve větším vlhkru nebo tam, kde vznikají plyny, prach atd.). Při normování strojních prací, při nichž se ruční práce kryje s automatickou prací stroje, se do časové normy na kus započítává jen čas na osobní potřeby.

Výpočet normy času na kus

Při normování strojních prací je norma času na kus součtem těchto čtyř složek: 1. hlavního času, 2. vedlejšího času, 3. času na obsluhu pracoviště, 4. přestávky na oddech. Protože se však čas na obsluhu pracoviště a přestávky na oddech započítávají určitým procentem základního času prováděcího, lze tyto dvě složky normy sloučit.

Příklad: Hlavní čas činí 18 minut, vedlejší čas 10 minut, čas na obsluhu pracoviště 5% a přestávky na oddech (na osobní potřeby) 2%. Norma času na kus se v tomto případě vypočte takto:

$$18 + 10 + \frac{28.7}{100} = 29,96 \doteq 30 \text{ minut.}$$

Při normování ručních prací je časová norma na kus součtem tří složek, a to: 1. základního času prováděcího, 2. času na obsluhu pracoviště, 3. přestávky na oddech. Poslední dvě složky, jak již bylo poznamenáno, mohou být sečteny. Příklad: základní čas prováděcí činí 24 minut, čas na obsluhu pracoviště 3% a čas přestávky na oddech 10%. Norma času na kus činí v tomto případě:

$$24 + \frac{24.13}{100} = 27,12 \doteq 27 \text{ minut.}$$

Výpočet času na přípravu a zakončení

Čas na přípravu a zakončení se do časové normy na kus nezapočítává. Vypočítává se zvlášť, když se stanoví norma času na operaci pro daný pracovní příkaz. Zpravidla se do normy času na přípravu a zakončení započítává jen čas na seznámení s prací, na čtení výkresu, na seřízení strojů, upnutí nástroje a přípravků a na seřízení i se zkouškou. Musí se přihlížet ke skutečnému stavu organizace obsluhy pracoviště (k tomu, že se na pracoviště nedopravují nástroje a že si pro ně dělník musí chodit do výdejny, že si dělník musí chodit pro podklady do dílenské kanceláře, že se nástroje nebrousy ústředně, nýbrž že si je brousí dělník sám). Avšak zároveň je třeba usilovat o odstranění těchto ztrát pracovního času a o zajištění takové organizačce práce, aby se dělník nemusel zásobovat sám vším, co k práci potřebuje.

Čas na přípravu a zakončení se nevypočítává v případech, kdy stroje připravují seřizovači a když se dělník nemusí předběžně seznamovat s prací (při hromadné a velkoseriové výrobě).

Čas na odevzdání hotového výrobku oddělení technické kontroly se započítává do normy času na přípravu a zakončení v případech, kdy se podle výrobního postupu výrobek odevzdává na pracoviště a kdy je přítomnost dělníka, který jej vyrabil, nezbytná. Nutná spotřeba pracovního času na práce připravné a zakončovací se určí podle normativů času na přípravu a zakončení. Tyto normativy se sestavují tak, že se zpracují výsledky zvláštních pozorování, která byla prováděna na pracovištích, na nichž se normovaná práce koná.

Norma času na dávku výrobků se stanoví tak, že se k normě času na přípravu a zakončení přičte součin normy na kus a počtu kusů v dávce.

Výpočet normy kalkulačního času kusového

V pracovním příkaze se má zvlášť uvádět norma času na přípravu a zakončení, norma času na kus a příslušné úkolové sazby, protože při stanovení technické normy času na danou operaci není vždy známo, kolik výrobků se bude vyrábět podle jednoho pracovního příkazu.

Něco jiného je, zjišťujeme-li při kalkulaci vlastní náklady výrobku: tehdy je nutno číselně vyjádřit mzdu výrobních dělníků, která připadá na jeden výrobek. V takovém případě se musí vycházet z normy času na kus pro vykalkulování vlastních nákladů, t. j. z normy kalkulačního času kusového, která je součtem normy času na kus a části času na přípravu a zakončení, připadající na jeden kus.

Chronometráž

Chronometráž vůbec znamená měření času. Chronometráž při technickém normování výkonu rozumíme zkoumání operace pozorováním a měřením pracovního času spotřebovaného na jednotlivé prvky operace (úkony nebo menší technologické komplexy úkonů).

Chronometráž lze, zjistit základní čas prováděcí a stanovit technickou normu času na danou operaci. Chronometráž nám poskytuje materiál, který potřebujeme, abychom sestavili normativy vedlejšího času strojních prací a prováděcího času u ručních prací a abychom prostudovali pracovní methody nejlepších pracovníků (na tom je založena metoda ing. Kovaljova). Proto má chronometráž velký vliv na zvyšování produktivity práce. Je nutno připravit ji s největší péčí (podrobně popsat a rozložit úkony). Všímáme si všeho, co v organisaci a obsluze pracoviště není normální a co zvyšuje spotřebu pracovního času. Porovnáváme práci jednotlivých řadových dělníků s prací nejlepších pracovníků a navrhujeme opatření, která odstraní nepořádky. Toto zlepšení organisace a obsluhy pracoviště je nezbytnou součástí příprav k chronometrázi.

Operace se popisuje na zvláštním formuláři. Člení se na vhodné prvky, oddělené t. zv. mezními body. Velký význam má při tom spolupráce dělníků. V socialistických závodech mají dělníci přímý zájem na zvětšování výroby, protože se tím zvyšuje jejich hmotný i kulturní blahobyt.

V kapitalistických závodech se dělníci všechně brání chronometráži, protože na ni pohlízejí jako na prostředek k zesílenému vykořisťování. Úkoláři jako služebníci kapitálu dělají chronometráž proto, aby nutili dělníky pracovat za stejnou (a často i za nižší) mzdu mnohem intensivněji, aby ještě více obohatili kapitalistu. Aby se čelilo obraně dělníků, dělá se v kapitalistických závodech často tajná chronometráž v nejrůznější podobě.

Dnes, kdy dělník nepracuje na kapitalistu, ale pro sebe, je mu třeba vysvětlit, co chronometráž je a proč se dělá. To se má vysvětlovat na výrobních poradách. Kromě toho se má v době přípravných prací vysvětlit dělníkovi, který koná pozorovanou operaci, účel, význam i způsob provádění chronometráže, aby všechně pomáhal k úspěchu chronometráže. Právě proto, že je tato spolupráce tak významná, vykládáme i v této příručce postup technického normování výkonu podrobněji než ostatní části. Je to nutné, neboť téměř všichni si pamatujeme na doby, kdy se chronometráže zneužívalo k nekalým účelům.

Čas se měří stopkami a změřené hodnoty se zapisují do pozorovacího listu. Měření se několikrát opakuje, aby se získaly spolehlivější hodnoty:
 operace trvá do 2 2-10 10-20 20-40 minut
 měření se opakuje asi 40 20 10 5krát.

Z naměřené časové řady vyloučíme ty časy, které se značněji odchylují od běžných délek. Poměr nejdelšího času k nejkratšímu je t. zv. koeficient ustálenosti časové řady. Bývá 1,2 až 2,5. Je-li větší, je třeba měření opakovat.

Normativní délku času dostaneme, sečteme-li časy a dělíme-li je počtem měření.

Snímek pracovního dne a jeho význam

Snímkem pracovního dne při technickém normování rozumíme průzkum a změření veškeré spotřeby pracovního času za celý pracovní den nebo pouze některé jeho části. Snímek pracovního dne se dělá hlavně proto, aby se zjistilo, kde vznikají ztráty pracovního času a co je způsobuje, a aby se mohla učinit opatření k jejich odstranění. Zároveň však snímek pracovního dne poskytuje materiál, kterého je třeba k vypracování normativů času a který nelze získat chronometráží (čas na obsluhu pracoviště a přestávky na oddech).

Snímek pracovního dne tedy doplňuje chronometráž. Na list se zapisuje vše, co se děje na pracovišti, a zároveň se měří spotřeba času s přesností na 30 vteřin. Pak se mohou důkladně rozebrat všechny ztráty pracovního času a učinit opatření, jímž se tyto ztráty odstraní. Ztráty, na které má vliv dělník, omezíme přesvědčováním i administrativně v rámci pracovního řádu, platného v závodě.

Uvědomělý dělník může pořídit i t. zv. snímek vlastního pracovního dne. Zapisuje, jaké se u něho vyskytly ztráty pracovního času a kolik minut každá z nich trvala. Podle těchto zápisů se pak na dílenských výrobních poradách hledají cesty, jak ztrátám zabránit.

Zavedení technických norem

Technická norma předpokládá:

- a) dokonalé využití výrobních možností strojního zařízení;
 - b) správnou organizaci pracoviště;
 - c) účelnost pracovních pohybů;
 - d) plné využití pracovního času.

Stroje tedy pracují s takovým počtem otáček a velikostí posuvu, s jakými se může podle zkušenosti nejlepších pracovníků pracovat. Pracoviště je co nejlépe vybaveno zařízením, polotovary i nástroji.

Základem technické normy je předpis nejproduktivnější práce strojního zařízení i dělníka, vyjádřený tím, že se přesně stanoví, které úkony nebo komplexy úkonů a v jakém pořadí má dělník při operaci dělat. Je zcela

zřejmé, že dělník může stanovenou technickou normu splnit jen tehdy, zvládne-li předpis nejproduktivnější práce, a proto je třeba dělníkovi nejen říkat, nýbrž i ukázat, jak má pracovat. Tak lze dosáhnout i toho, že při správné organisaci pracoviště nebude dělník dělat zbytečné úkony a pohyby a že bude plnit normu hned a že jakmile získá potřebný evik, bude ji i překračovat.

Dělníci velmi často neplní stanovené technické normy pro různé technické organizační nepořádky ve výrobě. Nastanou-li poruchy na strojním zařízení proto, že nebylo správně opraveno, je-li přerušena dodávka elektrického proudu nebo klesne-li napětí, nedostávají-li dělníci včas materiál, nástroje a přípravky, musí-li čekat na seřízení strojů, na kontrolu, na mistra atd. — všechny tyto přestávky v práci z technických a organizačních příčin brzdí dělníkovo úsilí o to, aby si co nejrychleji osvojil stanovené technické normy výkonu. Odstranění příčin, které způsobují ztráty pracovního času, je tedy jedna z nejdůležitějších podmínek pro zavedení technických norem.

První povinností mistra je, aby vytvořil na pracovišti takové pracovní podmínky, jaké předpokládá technická norma. Výborně mu v tom pomáhá snímek pracovního dne, který odhaluje všechny zdroje ztrát pracovního času.

Aby si všichni dělníci osvojili stanovené technické normy, je nutno, aby nejen byly na pracovištích vytvořeny takové pracovní podmínky, jaké normy předpokládají, nýbrž je také třeba ukázat dělníkům do všech podrobností, jak mají pracovat. Proto je výrobní instruktáž při zavádění technických norem výkonu zvlášť významná. Nejdůležitější povinností mistrovou je poučit dělníky o tom, jak mají plnit výrobní úkoly. Výrobní instruktáž může být ústní i písemná.

Ústní instruktáž: Mistrův pomocník nebo vybraný instruktor dává dělníkům soustavně pokyny, jak mají plnit výrobní úkoly. Tyto pokyny se týkají otáček a posuvů a pořadí úkonů v operaci. Instruktor se při tom neomezuje jen na pokyny, nýbrž ukazuje dělníkovi, jak má seřídit stroj, jak má dělat ten nebo onen úkon operace, které úkony se mají časově krýt (konat zároveň) a které úkony se mají dělat za automatického chodu stroje.

Písemná instruktáž: Dělníkovi se zároveň s odevzdáním výrobního úkolu dají podrobné pokyny, které se vyvěsí na pracovišti. Obsahují pravidla, jak se má ta či ona operace dělat, jakou kapacitu má strojní zařízení a kterých pravidel bezpečnostní techniky je třeba při práci dbát.

Velký význam při zavádění nových pracovních metod mají stachanova-ské školy. Učí na zkušenostech nejlepších pracovníků, jak zvyšovat produktivitu práce, jak plnit a překračovat normu. Tak se úspěchy jednoho dělníka nebo jednoho kolektivu stávají majetkem mnoha dělníků různých závodů.

Úsilí o zavedení technických norem výkonu musí být provázeno soustavnou evidencí a kontrolou jejich plnění. Je zapotřebí pravidelně zapisovat a zkoumat příčiny nedostatků a hned uvést, jaká opatření byla učiněna, aby byly odstraněny.

Aby se mohly zjistit příčiny, proč jednotliví dělníci neplní stanovené normy, je třeba vést v evidenci všechny prostoje dělníků bez výjimky. Velmi často se stává, že různé technické a organizační neporádky ve výrobě neposkytují dělníkům možnost, aby spotřebovali jen tolik pracovního času, kolik stanoví norma. Soustavná a spolehlivá evidence ztrátových časů dělníků je jedním z nejdůležitějších prostředků k zavedení technických norem výkonu.

Zvláštní pozornost se musí věnovat evidenci práce, konané v přesčasových hodinách, a času úkolových dělníků, placených časovou mzdou.

Plnění norem výkonu se uvádí v procentech, a to tak, že skutečný výkon za určité časové období se dělí normou výkonu za toto období a podíl, který dostaneme, násobíme stem. Činí-li na příklad norma výkonu za směnu 20 kusů a zhotoví-li dělník 25 kusů, vypočteme plnění normy výkonu takto:

$$\frac{25}{20} \cdot 100 = 125\%.$$

Plnění normy času v procentech se určí tak, že dělíme normu času skutečnou spotřebou času a výsledek násobíme stem. Činí-li na př. norma času na jednotku výroby 32 minut a skutečná spotřeba pracovního času 28 minut, vypočte se plnění normy času v procentech takto:

$$\frac{32}{28} \cdot 100 = 114,3\%.$$

Kromě evidence plnění norem na jednotlivých operacích se vede též evidence průměrného procenta plnění norem v celé dílně nebo v celém závodě se zřetelem k celkové spotřebě pracovního času.

Je třeba, aby každý pracující plně pochopil, jak pomáhá normování růstu produktivity práce. Při úkolové práci má každý dělník zájem, aby dosáhl co největší výrobnosti, protože na tom závisí výše jeho výdělku. Plně tu platí vzácná slova prezidenta republiky K. Gottwalda, pronesená na zasedání ÚV KSČ roku 1951:

„My jsme zajisté pro to, aby si zejména naši dělníci dobře vydělávali. Ale každý musí pochopit, že zvýšený výdělek musí být vyvážen zvýšeným výkonem. Čili celý problém záleží v tom, aby rostla produktivita práce rychleji než průměrné mzdy a platy. Pak, a tou měrou, jak roste produktivita práce, mohou růst i mzdy a platy, což bude jen tehdy hospodářsky zdravé a neohrozí to stabilitu našeho hospodářství. V tom — neustále zvyšovat produktivitu práce a dávat tak našim dělníkům možnost lepších a lepších reálných mezd — v tom tkví hluboký smysl hnutí za prověrování norem, za plné využití pracovního času, za šetrnost a úspornost v materiálu a energii, za údernické překračování zpevněných norem a tak dále a tak podobně.“

36. OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ A PROCVIČENÍ LÁTKY

Odpověďmi na tyto otázky můžete přezkoušet své vědomosti. Otázky jsou sestaveny do skupin tak, jak je rozdělen obsah knížky. Vyčerpávají a opakují zhruba vše důležité, co bylo popsáno. Zkuste odpovědět na každou z otázek; jste-li na pochybách, podívejte se do textu na výklad. Teprve když sám správně odpovíte, můžete si otázku zaškrtnout. Je vyřízena; až budou všechny poctivě zaškrtnány, prostudovali jste tu knížku.

1. Názvy zámečnických nástrojů

1. Pojmenujte správně nástroje a zařízení zámečnické dílny podle čísla a písmen na obr. 24.

2. K čemu je redukční ventil na láhvích s kyslíkem?
3. Jak se jmenuje část výhně, v níž se rozdělává oheň?
4. Čím otáčíme závitníky a výstružníky?
5. Pojmenujte měřidla a nástroje podle čísel na obr. 25.
6. Jaký je rozdíl mezi důlkem a důlčíkem?
7. Pojmenujte zařízení v kovárně podle čísel na obr. 27.
8. Co je to perlík a k čemu se ho používá?
9. Popište zařízení klempířské dílny podle čísel na obr. 28.
10. Co je to babka a k čemu se jí používá?

2. Přehled technických materiálů

1. Co značí název „železo“ a „ocel“?
2. Jaké přísady má na př. slitinová ocel?
3. Jak se dnes značí ocel?
4. Jak vyrábíme litou ocel (ocelovou litinu)?
5. Jak se liší litina od oceli?
6. Co to je temperovaná litina?
7. K čemu se hlavně používá mědi?
8. Co se dělá ze zinku?
9. Co je to bílý plech v klempířství?
10. K čemu se používá olova?
11. K čemu se obvykle používá niklu?
12. Jak těžký je hořčík ve srovnání se stejným kusem oceli?
13. Který kov je hlavní částí slitiny zvané elektron?
14. Které jsou hlavní kovy, jejichž slitím vznikne bronz?

15. Co je to mosaz?

16. Čemu se ve strojníctví říká kompozice?

3. Technické výkresy

1. Součást je dlouhá 30 cm. Jak dlouhá bude, nakreslíme-li ji v měřítku 1 : 5?
2. Jak se značí osa na výkrese?
3. Zakryjte názvy řeckých písmen na obr. 4a a přečtěte písmena označená hvězdičkou.
4. Jak velký je formát oříznuté kopie A 4?
5. Jak se na výkrese značí součást v řezu?
6. S které strany připisujeme kóty ke svislé kótovací čáře?
7. Jaký je rozdíl při kótování podle norem v SSSR a ČSN?
8. Jak se značí průměr a čtverec?
9. Jak se značí kuželovitost a jak úkos?
10. Jaký je rozdíl ve značení závitu podle normy SSSR a podle ČSN?
11. Vyložte 5 základních značek obrobení povrchu.
12. Jak se na výkrese naznačí, že součást, dlouhá 40 mm, může být delší nebo kratší o 0,1 mm?
13. Co znamená značka obrobení nad obrázkem součásti?

4. Svérák a postoj při práci

1. Jak se měří výška svéráku nad zemí?
2. Proč se zámečnický svérák jmenuje přímoběžný?
3. Jak se udává velikost svéráku při objednávce?
4. Jak se upínají součásti, které se nesmějí čelistmi svéráku omačkat?
5. Jakým způsobem dotáhneme svérák zvláště silně?
6. Jak upínáme trubky do svéráku (ve svislé poloze)?

5. Řezání ruční pilkou

1. Jak je upnut list ruční pilky?
2. Proč jsou zuby pilky rozvedeny?
3. Jak se značí hustota zubů?
4. Jakou pilku volíme na měkkou ocel; jakou na tvrdou ocel?
5. Volíme na přeříznutí trubky pilku s jemnými nebo hrubými zuby?
6. Má pilka řezat při pohybu vpřed nebo při pohybu zpět?
7. Co jsou to dvojčinné zuby a jak pracují?
8. Jak začínáme řezat na hraně?
9. Řežeme součásti na plocho (na šířku) nebo na výšku (úzkou hranou)?
10. Jak provedeme hluboký řez, při němž by rámcem pilky vadil?
11. Jak můžeme opravit pilku s několika vylomenými zuby?
12. Kdy je větší nebezpečí, že se pilka zlomí — při řezání nebo při dořezávání?

6. Pilování

1. Jak držíme malíčké součásti při pilování?
2. Jaký je rozdíl mezi šroubovým svorcem a skřipcem?
3. Jak upínáme hranatou součást pro šikmé pilování?
4. Jak upínáme tenké ploché předměty (na př. úhelník)?
5. Může upnutá součást ze svéráku vyčnívat nebo má být upnuta na krátko?
6. Jak se měří (určuje) délka pilníku? Počítá se do ní i násada?
7. Jak narážíme pilník do násady?
8. Kdy použijeme pilníku s jednoduchým sekem?
9. Pilujeme mosaz pilníkem se sekem jednoduchým nebo křížovým?
10. Jaký význam má křížový sek pilníku?
11. Popište osazovací pilník.
12. Nakreslete průřez nožovitým, jazýčkovitým a půlkruhovým pilníkem.
13. Jak se dělí pilník podle hustoty seků?
14. Který pilník se nazývá lícovací?
15. Kdy se používá smirkových pilníků?
16. Při pilování velkým pilníkem tlačíme pilník vpřed pravou nebo levou rukou?
17. Kdy úmyslně zanášíme pilník křídou a olejem?
18. Jak postupujeme při ubírání tlustší vrstvy?
19. Proč se nemáme dotýkat pilované plochy?
20. Jak postupujeme při pilování zaobleného konce?
21. Jaké číslo má asi smirkové plátno, jímž leštíme plochy po pilování?
22. K čemu používáme otáčivých pilníků?
23. Jakým směrem pohybujeme drátěným kartáčem po pilníku při jeho čištění?
24. Jak čistíme zaolejovaný pilník? Jak pilník zanesený dřevem?
25. Jak spravíme násadu, která se uvolňuje?
26. Na tvrdý materiál použijeme nových nebo starších pilníků?
27. Na kterou stranu odkládáme při práci pilníky a kam měřidla?
28. Jak se liší podkovářská rašple od truhlářské?
29. Jak se liší rašplový sek od sek u pilníkového?

7. Měření

1. Kolik mikronů připadá na 1 cm?
2. Měříme na soustruhu za chodu stroje nebo v klidu? Proč?
3. S jakou asi přesností měří ocelové (listové) měřítko?
4. Jak se odlišuje tyčové měřítko od ocelového listového měřítka?
5. K čemu je na posuvném měřítku nonius?
6. Můžeme poškozené (ohnuté) měřítko naklepáním opravit?
7. S jakou přesností měří spolehlivě mikrometr?

8. Proč je na konci mikrometrického šroubu řehtačka?
9. Můžeme týmž mikrometrem změřit délku 24 mm a 70 mm?
10. K čemu používáme číselníkových úchylkoměrů?
11. Co jsou „johansonky“ (konecové měrky)?
12. S jakou asi přesností přenese míru obkročné hmatadlo?
13. Jak se jmenuje ve strojníctví měřidlo na úhly?
14. Jak měříme přesně boční průměr závitů?
15. Jak měříme zhruba stoupání závitu?
16. Při měření rovinosti přikládáme úhelník hranou nebo plochou?
17. Jak se proměnuje rovinost na příměrné desce?
18. Z čeho a k čemu je planparalelní destička?
19. Co to značí, že byly některé výrobky normalisovány?
20. Co nám udává tolerance u rozměrů (u kóty)?
21. Kolik stupňů přesnosti zavádí lícovací soustava *ISA*?
22. Která díra má menší toleranci, *H* 7 nebo *H* 8?
23. Co značí číslice u této značky a co značí písmeno?
24. Jak zachází do díry čep smykově uložený?
25. Co je to vůle a přesah při lícování?
26. Kdy použijeme třmenového a kdy válečkového kalibru?
27. Jak rozeznáváme dobrou stranu kalibru od zmetkové?
28. Při měření čepu kalibrem má přejít přes rozměr dobrá nebo zmetková strana?
29. Při měření díry kalibrem zajde do díry zmetková nebo dobrá strana volně?
30. Jak těsně (ztuha) zachází kalibr do měřené díry?

8. *Orýsování*

1. Co je to stojánkový nádrh?
2. Čím natíráme součásti, aby na nich rysky lépe vynikly?
3. Proč děláme na rysky délky?
4. K čemu se používá hledače středu?
5. Jak je urychleno rozvírání rýsovačského kružidla (*obr. 122*)?
6. Jsou-li dány dvě odvesny pravoúhlého trojúhelníka *a*, *b*, (*obr. 126*), jak se vypočte délka přepony *c*?
7. Jak rýsujeme svislé čáry?
8. Jak rýsujeme vodorovné čáry?
9. Popište postup při ražení číslic.

9. *Vyklepávání*

1. Na jaké podložce vyklepáváme mělké misky?
2. Začínáme vyklepávat u okraje nebo uprostřed misky?
3. Jak jinak se mohou vyrobit části, jež byly dříve vyklepávány?
4. Jak je uklínována palička na násadě?

10. Rovnání

1. Jak rovnáme součásti (na př. kaléné) bez paličky?
2. Jak vyrovnáme velké části s velkým průřezem, které se budou dále obrábět?
3. Jak vyrovnáme litinovou dlouhou součást s větším průřezem?
4. Kam klepeme při vyrovávání vybouleného plechu?
5. Jak pracují strojní rovnačky na tabule plechu?
6. Jak rovnáme obvykle drát (při větším množství)?

11. Ohýbání

1. Co to jsou ingoty a kokily?
2. Jak vzniká vláknitý sloh oceli?
3. Jak mají probíhat vlákna oceli při ohýbání?
4. Jak upravíme součást, aby se v ostrém ohýbu nezeslabila?
5. Jak přidržíme silnější materiál při ohýbání?
6. Jak ohneme krátký konec ve svéráku (*obr. 139*)?
7. Jak se počítá délka materiálu, nutná pro ohnutí?
8. Jak se ohýbá okraj plechu ručně a strojně?
9. Jak se jmenuje strojek na ruční pohon, jímž klempíř zhotoví obruby při dnech nádob, zaválcuje drát do okraje a pod.?
10. Jak se jmenuje nástroj, jímž ohýbáme na lisu?
11. Jak ohýbáme tlustostěnné trubky (na př. řídítka u jízdních kol)?
12. Jak ohýbáme větší tenkostěnné trubky?
13. Čím se vyplní ohýbaná trubka?
14. Kde musí ležet svar při ohýbu svařované trubky?

12. Vinutí pružin

1. Popište zařízení pro vinutí pružin na soustruhu (*obr. 148*).
2. Má trn, na který pružinu vineme, průměr shodný s vnitřním průměrem pružiny?
3. Popište zařízení na ruční vinutí pružin ve svéráku.
4. Jak upravíme konec tažné pružiny? Jak konec tlačné?
5. Co je to předpětí u tažné pružiny?
6. Jak zhotovíme pružinu s předpětím, jejíž závity jsou i u nezatížené pružiny k sobě tlačeny?

13. Sekání

1. Jak se jmenuje běžná ocel na sekáče?
2. Jak je napuštěn břit sekáče (podle barev)?
3. Jak se jmenuje sekáč na drážky?
4. Jaký je postup při odsekávání tlustší vrstvy materiálu?
5. Jak zabráníme zaseknutí břitu (*obr. 155*)?
6. Chladíme a mažeme sekáč při práci?

7. Jak zabráníme úrazům při sekání?
8. Popište postup při dosekávání hrany.
9. Jak postupujeme při sekání větších dří v materiálu?

14. Zaškrabávání a tuširování

1. Čemu říkáme tuširování?
2. Kdy zaškrabáváme obroběně plochy?
3. Jak se kontroluje dokonalost styku dvou ploch?
4. Kolik styčných bodů má být na ploše $2,5 \times 2,5$ cm při jemném zaškrabání?
5. Jakou barvou natřeme povrch při měření rovnosti?
6. Natřeme barvou měřený předmět nebo příměrnou desku?
7. Jak poznáme vyšší místo, které nutno odškrabat?
8. Jaký průřez má škrabák na pánce ložisek?
9. Kterou rukou více tlačíme na škrabák (*obr. 164*)?
10. Škrabeme pohybem od těla nebo k tělu?
11. Můžeme škrabanou plochu očistit smirkovým plátnem?
12. Jaký účel mají zaškrabané ozdoby na plochách?
13. Jsou škrabané ozdoby znakem přesnosti?
14. Jak zjistíme dosedání hřidle v pánci ložiska?
15. Čemu říkáme ve strojníctví „apretura“?
16. Jak zabrušujeme ručně automobilové ventily?

15. Stříhání

1. Jak si narýsujeme čáru pro odstranění pásku z tabule?
2. Je nutné rýsování při použití tabulových nůžek?
3. Proč bývá u strojních nůžek plech před stříháním přidržen?
4. Můžeme stříhat tlusté profily (na příklad kulatinu) na tabulových nůžkách?
5. Jak se stříhají dna nádob v klempířství?
6. Jak jsou upraveny rezáky na přeříznutí trubky?

16. Prorážení

1. Jak se jmenuje nástroj na ruční prorážení plechu?
2. Jak se jmenuje nástroj k prostříhování na lisu?
3. Jak velká je vůle mezi patricí a matricí?
4. O kolik stupňů směrem dolů je rozšířen otvor matrice?
5. Máme vystrihnout díru 50 mm v plechu 4 mm tlustém; jaký rozměr bude mít patrice a matrice?
6. Jakým nástrojem vystrihneme podložku z kůže?
7. Jak prorážíme za tepla díru v tlustém materiálu?
8. Jaká je nejlepší násada u kovářského průbojníku?

17. Vrtání

1. Jak se vypočítá řezná rychlosť?
2. Jak se udává posuv vrtáku do záběru?
3. Můžeme vrtat týmž vrtákem měkký a potom tvrdý (křehký) materiál?
4. Vrtá vrták přesně takovou díru, jaký je jeho průměr?
5. Kolik břitů má kopinatý vrták?
6. Jaká je hlavní nevýhoda kopinatého vrtáku?
7. Popište zhruba postup při výrobě kopinatého vrtáku z nástrojové oceli.
8. Jak se upínají šroubovité vrtáky do vřetena vrtaček?
9. Jak nasadíme kuželovou násadu vrtáku do vřetena?
10. Jak je veden vrták v díře?
11. Má delší vrták průměr v celé délce stejný?
12. Jak se odstraní nepříznivý účinek spojovacího ostří?
13. Srážíme roh u vrtáku na litinu nebo na ocel?
14. Jak se liší vrcholový úhel vrtáku na hliník a na ocel?
15. Který vrták je špičatější, na tvrdou gumu nebo na mosaz?
16. Kdy se vrták nejčastěji láme (*obr. 189*)?
17. Kde se vrták nejvíce opotřebí?
18. Co je to vrtací olej?
19. Jak vyrážíme vrták z vřetena po skončení práce?
20. Popište postup při vrtání na soustruhu.
21. Kdy používáme nástrojů s břity ze slinutého karbidu?
22. K čemu se používá dělových vrtáků?
23. K čemu použijeme záhlubníků?
24. Jak se jmenuje nástroj na kuželové srážení hrany?
25. K čemu je návrtník?
26. Kdy použijeme k vrtání řehtačky?

18. Vystružování

1. Čím otáčíme ručním výstružníkem?
2. Proč má výstružník nestejně dělení zubů?
3. Kolik asi necháme na braní výstružníku v díře průměru 30 mm?
4. Jak se vystruží větší kuželový otvor?
5. Jaký je rozdíl mezi stavitelným a rozpínacím výstružníkem?
6. Čím mažeme výstružník při práci?
7. Můžeme točit výstružníkem oběma směry?
8. Dá se výstružník nabrousit od ruky?
9. Čím mažeme nový výstružník a čím opotřebený? Proč je tento rozdíl v mazání?
10. Co je to zábřit a co fasetka?

11. Jak zamezíme pískání nástroje při vystružení?
12. Co je to pravořezný výstružník?
13. Jak chráníme ostří uložených výstružníků před poškozením?

19. Ruční řezání závitu

1. Jak značíme metrický závit a jak závit Whithworthův?
2. Znáte z paměti, kolik mm je jeden palec, $\frac{1}{2}''$, $\frac{1}{4}''$?
3. Jak se pozná a značí levý závit?
4. Kde má správný závit v matici dosedat?
5. Určete z tabulky závitů vrták pro vnitřní závit **M 12** v litině; pro závit **W 1''** v oceli.
6. Kolik závitníků tvoří sadu a jak je rozeznáme?
7. Může mít slepá díra závit v celé délce?
8. Čím otáčíme závitníkem při ručním řezání?
9. Jak mažeme závitníky při práci? Čím?
10. Jak uvolníme třísky, když jde závitník příliš ztuha?
11. Jak vyjmáme ulomený konec závitníku z díry?
12. Kdy použijeme k řezání závitů závitového želízka?
13. Jak se dá nařídit kruhová závitová čelist, aby řezala závit trochu větší (t. j. závit, který půjde do matice ztuha)?
14. Jak upravíme konec svorníku pro řezání kruhovou čelistí?
15. Může se závitnice mazat strojním olejem?
16. Jaké výhody mají kosé závitové čelisti proti kruhovým?
17. Mohou se kosými závitovými čelistmi řezat závity na různém průměru?
18. Popište podrobně práci s kosými závitovými čelistmi.
19. Který nástroj vyřízne závit na jeden záběr, kruhové nebo kosé čelisti?
20. Čím se urychlí práce při použití závitových hlav?

20. Ruční kování

1. Může se někdy také kovat (razit) za studena?
2. Popište rozdíl mezi volným kováním a kováním v záustkách.
3. Jaké jsou škodlivé nečistoty v oceli?
4. Kdo určuje nejspolehlivější kovací teploty?
5. Jak teplá je třešnově červená a jasně žlutá ocel?
6. Je lepší ocel s hrubým nebo s jemným zrnem?
7. Jak poznáme správný ohřev u oceli?
8. Jak poznáme, že hliníková slitina je ohřátá na správnou teplotu pro kování?
9. Kolik asi procent materiálu přidáváme na okuje?
10. Výkovek má vážit asi 10 kg; kolik kg oceli použijeme?
11. Čím topíme v kovářských výhních?

12. Jak se reguluje proudem vzduchu žár ve výhni?
13. Co dá větší žár, dřevěné nebo kovářské uhlí?
14. Položíme ve výhni ohřívaný kus oceli do ohně nebo těsně k ohni?
15. Proč kropíme povrch ohně v jímcu?
16. Přikládáme nové uhlí na ohřívaný (žhavý) kus oceli?
17. K čemu je spona na kleštích?
18. Jak se liší ruční kladivo od perlíku?
19. Jak se jmenuje kladivo, jehož nos má směr násady?
20. Z čeho jsou kovadliny?
21. Jak je uložena kovadlina?
22. K čemu se hlavně používá rohatiny?
23. Jak mohou být upravena držadla sekáčů?
24. Jak pracuje vzduchový buchar (*obr. 245*)?
25. Jak naznačí mistr pomocníkovi při kování ve dvou, že má přestat přitloukat?
26. Jak pěchujeme dlouhé kusy na jednom konci?
27. Co je výhodnější, pěchování tenčího materiálu nebo prodlužování tlustšího?
28. Čím ohladíme povrch při prodlužování?
29. Popište postup při kování součásti tvaru T.
30. Dá se svařovat z ohně i tvrdá kalitelná ocel?
31. Čím posypeme svařované žhavé konce, aby se povrch neopaloval?
32. Na jaký žár nutno ohřát konce pro svar?
33. Ohříváme pomalu nebo rychle? Proč?
34. Jak zabráníme, aby se materiál odspodu v ohni neopaloval?

21. Nýtování

1. Jaký je zásadní rozdíl mezi spojením šroubem a nýtem?
2. Jak se vyrábějí nýty?
3. Jak se jmenují hlavy na zataženém nýtu (*obr. 256*)?
4. Co je to nýtování svorníkové?
5. Jak upravíme hrany díry pro nýt?
6. Oč větší je díra než svorník při konstrukčním a kotlovém nýtování?
7. Jak jsou odstupňovány průměry konstrukčních nýtů?
8. Jak upravíme nýt tam, kde by vyčnívající hlava vadila?
9. Jaký asi volíme průměr nýtu podle tloušťky plechu?
10. Jak dnes říkáme nýtům, které se dříve nazývaly „nýty do sudů“?
11. Do jakého průměru nýtujeme za studena?
12. Jak se ohřívají nýty na montáži?
13. Proč se před nýtováním musí používat zatahováku?
14. K čemu používáme hlavičkáře?
15. Proč bývají hlavičkáře u strojních nýtovaček chlazený vodou?
16. Je spoj tím lepší, čím více byl nýt ohřát?

- Vadí to, když je nýt pěchován příliš prudec (příliš velkou silou)?
- Mají nýtky na tenké plechy v letecké půlkulaté obě hlavy?
- Jak se zvětší tvárnost duralových nýtků?
- Kde použijeme nýtování výbuchem?
- Proč se na hliníkový plech rýsuji čáry jen tužkou?
- Z jak tlustého plechu nýtujeme plechové komínky?
- K čemu používáme tužlíku?
- Jak těsníme tlustší nýtované plechy?
- Proč se někde ztužují (temují) i hrany plechů u mostů?

22. Pájení

- Jaký je rozdíl mezi pájením a svařováním?
- Máme ohřát pájené součásti nebo pájku?
- Čemu se říká pájecí vodička?
- Kdy pájíme za použití kalafuny?
- Ze kterých kovů se zpravidla slévá měkká pájka?
- Co je to Woodův kov?
- Proč je hlava pájedla měděná?
- Jak správně ohříváme pájedlo?
- Jak pocínujeme pájené plechy?
- Popište přesně postup při pocinovávání hrotu pájedla.
- Jak poznáme, že pájka ztuhla a že se už plechy nemusí přidržovat?
- Můžeme spoj chladit vodou?
- Jak zabráníme vzniku opálených skvrn na plechu?
- Pájí se hliník snadno nebo obtížně?
- Jak rozeznáme na první pohled tvrdou pájku od měkké?
- Jak se značí zrnění tvrdé páinky?
- Kdy použijeme stříbrné páinky?
- Jak ohříváme součásti pro pájení tvrdými pájkami?
- Jakého tavidla použijeme při pájení tvrdými pájkami?
- Jak se připravuje borax pro pájení?
- Jsou-li spájené části staženy drátem, jak zabráníme připájení drátu?
- Jak nanášíme zrnitou pájku na spájené místo?
- Ohříváme hořákem pájku nebo okolí spáry?
- Zlepší se spoj větším ohřátím po pájení?
- Jak zabráníme unikání tepla při pájení?
- Jak chráníme tenký plech, aby se nepropálil?
- Jak odstraníme nadbytečné tavidlo po pájení?
- Popište pájení pásové pily na dřevo!
- Jak se pájela seriově očka z drátu?

23. Svařování

- Kdy se svařuje vodním plynem?
- Jakých plynů se dnes nejčastěji používá ke svařování plamenem?

3. V čem se prodává stlačený kyslík a acetylen?
4. Jak je značen barevným proužkem druh plynu?
5. Proč jsou na redukčním ventilu dva tlakoměry?
6. Dá se z láhve vypustit všechn plyn libovolnou rychlostí?
7. Z čeho se vyrábí acetylen ve vyvíječi?
8. Jak otevřeme zamrzlý ventil na láhvi s plynetem?
9. Jak se řídí plamen hořáku?
10. K čemu se nejčastěji používá vysokotlakého hořáku?
11. Z jakého materiálu má být svářecí tyčinka?
12. Proč používáme při svařování tavidla?
13. Proč se při svařování musí nosit vždy brýle?
14. Jak zapalujeme hořák?
15. Kde je plamen hořáku nejteplejší?
16. Jak poznáme podle plamene, že je špička ucpána?
17. Jak se liší správný plamen od plamene s přebytkem acetylenu nebo s přebytkem kyslíku?
18. Jak připravíme hrany tlustšího plechu pro svar?
19. Jak postupujeme při svařování delších svarů?
20. Jak se liší svařování doprava od svařování doleva?
21. Kolik materiálu přidáváme na svar tyčinkou?
22. Je výhodné vyhřátí nebo vyklepávání svaru?
23. Jak upravíme měď pro svařování?
24. Které kovy se dají řezat plamenem?
25. Jak se liší řezací hořák od svařovacího?
26. Kdy musí být tlak kyslíku větší, při svařování nebo při řezání?
27. Proč bývají na řezacím hořáku kladky?
28. Jak načináme obyčejný řez uprostřed desky?
29. Jak se určí podle tlaku v láhvi, kolik litrů plynu se spotřebovalo?
30. Jaký je rozdíl mezi svařováním odporovým a obloukovým?
31. Proč jsou čelisti odporového svářecího stroje měděné?
32. Jak je proveden tupý odporový svar?
33. Napěchují se konce tyčí, svařených odporově na tupo?
34. Jak se svařuje na tupo s odtavováním?
35. Jak poznáme odtavovací svar podle vzhledu?
36. Popište postup při bodovém svařování.
37. Může se bodově svařovat tenký plech s tlustým?
38. Zbudou na povrchu stopy po otisku elektrod (při bodovém svařování)?
39. Lze svařovat i ocelové plechy normálně zokujené?
40. Dá se bodově svařovat také litina?
41. Může se svařovat pozinkovaný plech?
42. Kdy se spotřebuje více proudu, při bodovém svařování oceli nebo hliníku?

43. Jak se liší švové svařování od bodového?
44. Jak nutno upravit okraje plechu pro švové svařování?
45. Proč je ochranná kukla při obloukovém svařování nězbytně nutná?
46. Proč musí mít svařeč při obloukovém svařování kožené isolační rukavice?
47. Kdy se ohřívá větší kus materiálu, při obloukovém svařování nebo při svařování plamenem?
48. Proč se kolem svařeče musí postavit ochranná clona?
49. Jak vzniká žár při obloukovém svařování?
50. Používá se často oblouku mezi dvěma uhlíky?
51. Kdy použijeme oblouku mezi uhlíkem a materiélem?
52. Jak držíme svářecí elektrodu při práci?
53. Popište druhy svářecích elektrod.
54. Proč je svar obalenou elektrodou lepší než svar holou elektrodou?
55. Jak se liší elektroda preparovaná od obalené?
56. Jaká chyba vznikne ve svaru, použijeme-li příliš velkého proudu?
57. Jak získáme proud nutný k vytvoření elektrického oblouku?
58. Popište podrobně, jak se zapaluje elektrický oblouk mezi elektrodou a materiélem.
59. Jak se liší svar V od svaru X?
60. Kde je nebezpečné místo u svarové housenky?
61. Které kovy se dají obloukově svařovat?
62. Jak se odstraní vnitřní pnutí, které vzniklo místním ohřátím při svaru?
63. Kdy svařujeme litinu za studena a kdy za tepla?
64. Jak nahříváme větší litinové kusy pro svar?
65. Čemu říkáme ve strojníctví „thermit“?
66. Co se někdy svařuje thermitem?
67. Svařujeme thermitem tenké součásti?
68. Popište, jak se thermit zapálí?
69. Popište úpravu formy pro svařování thermitem podle obr. 318.
70. Jak si připravíme práškový hliník?
71. Mohou se do thermitu přidat kousky oceli?

24. Černění povrchu

1. Proč se povrch někdy černí?
2. Popište postup při černění oceli v malém.
3. Jak zbarvíme vyleštěnou ocelovou součást modře?
4. Popište černění v uměleckém zámečnictví.

25. Leptání kovů

1. Jak očistíme povrch pro leptání nápisu?
2. Jak se připraví asfaltová vrstva?
3. Co to znamená, když asfaltový nátěr odprýskává?

4. Jak urychlíme tvrdnutí asfaltové vrstvy?
5. Čím ředíme asfalt?
6. Jak zabráníme rozlití kyseliny kolem leptaného místa?
7. Čím leptáme ocel?
8. Jak nanášíme kyselinu?
9. Jak dlouho leptá sublimát nápis v tvrdé oceli?
10. Jak odstraníme vosk po leptání?

26. Tepelné zpracování kovů

1. Vyložte podrobně, čemu říkáme rekrytalisace.
2. Čemu říkáme překrytalisace?
3. Co je to žíhání?
4. Co je to kalení?
5. Kdy použijeme normalizačního žíhání?
6. Co je to měkké žíhání?
7. Kdy použijeme žíhání k odstranění vnitřního pnutí?
8. Co je to patentování drátů?
9. Čemu říkáme zušlechtování oceli?
10. Co je to cementování oceli?
11. Jak se jmenují jehličkovité krystaly v kalené oceli?
12. Popište hrubé rozdělení oceli na nástrojovou a konstrukční.
13. Jak zkoušíme druh oceli jiskrovou zkouškou?
14. Jaké jiskry dává ocel uhlíková, chromnicklová, rychlořezná?
15. Jaký je lom nejlepších ocelí?
16. Jak poznáme podle lomu, že byla ocel spálena (přehřáta)?
17. Jak poznáme povrchové odubličení oceli?
18. Jak zkoušíme druh lehké slitiny?
19. Poznáme druh lehké slitiny (na př. hliníkové) podle barvy nebo podle jiskření?
20. Jak se měří tvrdost podle Brinella?
21. Je u oceli vztah mezi pevností v tahu a Brinellovou tvrdostí?
22. Proč nemůžeme podle Brinella zkoušet tvrdost malých, silně zakaleňých součástí?
23. Jak se měří tvrdost podle Vickerse?
24. Jak měříme tvrdost podle Rockwella?

27. Kalení a napouštění

1. Kolik uhlíku asi obsahují nástrojové oceli?
2. Čemu říkáme karbid železa čili cementit?
3. Dá se kalit i ocel s malým obsahem uhlíku?
4. Na čem hlavně závisí kalicí teplota uhlíkové oceli?
5. Ohříváme pro kalení pomalu nebo rychle?
6. Ohřívají se rychlořezné oceli pro kalení více než nástrojové?

7. Jak poznáme na lomu přeražené kalené tyčinky, že byla správně zakalena (podle zrna)?
8. Jaký je rozdíl v ohřevu uhlíkové a rychlořezné oceli?
9. Jak chráníme místa, která mají zůstat při kalení měkká?
10. Ohříváme pro kalení často ve výhni?
11. Jak upravíme oheň pro ohřev před kalením?
12. V jakých pecích ohříváme ocel pro kalení?
13. Jak je upravena ohřívací lázeň?
14. Která výheň je větší, kovářská nebo kalicí?
15. Popište podrobně postup při ohřívání v kalicí výhni podle obr. 323.
16. Jak se mohou měřit teploty v kalírně?
17. Jak určíme zhruba teplotu podle barvy oceli, zářící v temné místnosti?
18. Kalíme jen ve vodě nebo i jinak?
19. Proč bývá někdy na kalicí vodě vrstva oleje?
20. Jak zkouší kalič zhruba tvrdost?
21. Jak ponoříme součást do kalicí tekutiny?
22. Dá se opravit nástroj, který byl kalen při nízké teplotě?
23. Dá se opravit nástroj, který byl pro kalení ohřát příliš rychle (jehož jádro nebylo prohřáto?)
24. Co to značí, když se součást při kalení značně křiví?
25. Proč se při kalení nemají na nástroji tvořit bubliny?
26. Jak zjistíme magnetem jemné trhlinky v zakalené součásti? Dají se spravit?
27. Popište postup při napouštění zvenčí.
28. Jak napouštíme zevnitř?
29. Jak můžeme napustit jen konec nástroje?
30. Jak poznáme zhruba tvrdost při napouštění podle barev?
31. Je žlutě napouštěná součást měkčí nebo tvrdší než součást napouštěná modře?
32. Na jakou asi teplotu napouštíme nástroje z rychlořezných ocelí?
33. Jak stejnomořně prohřejeme menší nástroje před napouštěním?
34. Popište napouštění frézy žhavým čepem.
35. Popište podrobně postup při výrobě plochého sekáče.
36. Popište postup při tepelném zpracování nože z rychlořezné oceli (obr. 329).
37. Popište postup při tepelném zpracování nože z tvrdé nástrojové oceli (obr. 330).
38. Jak se liší zušlechťování od napouštění?

28. Cementování

1. Cementujeme měkkou nebo tvrdou ocel?
2. Proč se po cementování zakalí jen povrch?

3. Do jaké hloubky vnikl do povrchu uhlík, nutný k zakalení?
4. Jakých cementačních hmot používáme?
5. Popište podrobně postup při cementování v prášku.
6. Jak zabráníme cementování některých míst?
7. Jak tlustá nauhličená vrstva se dá vytvořit svítiplynem?
8. Popište postup při kalení po cementování.
9. Jak se dělá pestrý povrch (mramorování)?
10. Jak cementujeme hlavičky šroubků práškem?
11. Co je to nitridování?

29. Ostření (broušení) nástrojů

1. Používáme častěji pískovcového brusu?
2. Z čeho se dnes nejčastěji zhotovují brusné kotouče?
3. Čím jsou zrna kotouče spojena?
4. Otáčí se tvrdý kotouč pomaleji nebo rychleji než jemný kotouč?
5. Jak poznáme, že kotouč je příliš tvrdý?
6. Jak ostříme a orovnáváme brusný kotouč?
7. Volíme na tvrdý materiál tvrdý nebo měkký brusný kotouč?
8. Jak se značí tvrdost (soudržnost) kotoučů a velikost zrna?
9. Jak zkoušíme tvrdost (soudržnost) kotouče v dílně?
10. Proč ostříme nástroje od ruky zpravidla za sucha?
11. Jak ochladíme nástroj, který se při ostření od ruky příliš ohřál?
12. Jak opravíme nástroj, změklý na povrchu vyhřátém při ostření?
13. Čemu říkáme obtahování břitu?
14. Popište podrobně postup při ostření soustružnického nože.
15. Tlačíme na nůž při ostření silně nebo jemně?
16. Čím se liší břit nože na tvrdý a na měkký materiál (*obr. 336*)?
17. Popište podrobně postup při ostření šroubovitého vrtáku (*obr. 338 až 339*).
18. Jaký úhel má mít hrot normálního vrtáku?
19. Jak provedeme zašpičatění (zkrácení spojovacího ostří)?
20. Kde brousíme závitník (*obr. 342*)?
21. Popište ostření závitového očka.
22. Popište, jak ostříme nůž k tabulovým nůžkám.

30. Jak zlepšíme trvanlivost nástrojů?

1. Jaký je poměr mezi cenou obyčejné oceli, rychlořezné oceli a slinutého karbidu?
2. Proč se zlepší trvanlivost nástroje vyleštěním?
3. Jak moříme nástroje?
4. Vyložte rozdíl mezi leptáním a elektrolytickým leštěním.
5. Proč se nástroj zlepší zpracováním nízkými teplotami?
6. Jak dosáhneme nízké teploty, potřebné ke zlepšení nástrojů?

7. Popište rozdíl mezi galvanickým chromováním, thermochromováním a tvrdým chromováním.
8. Jaký význam má kyanování nástrojů?
9. Je kyanování v roztavené soli bezpečné?
10. V čem jsou uloženy nástroje při kyanování plynem?
11. Může se kyanovat každá ocel?
12. Jak se zpevní břit nástroje elektrickými jiskrami?

31. Stachanovské hnuto a nové pracovní methody

1. Co je podstatou stachanovského rozboru práce?
2. Jak se rozepíše plán až na pracoviště?
3. Kdo vyučuje na školách vysoké produktivity práce?
4. Proč má dnes žena v dílně stejný plat jako muž?

32. Technické normování výkonu

1. Kolik tříd zavedl Státní katalog prací v kovoprůmyslu?
2. Jmenujte aspoň tři požadavky, podle nichž hodnotíme práci.
3. Co má růst rychleji, produktivita nebo mzdy, a proč?
4. Jak dělíme pracovní čas v normování?
5. Co se dělá v hlavním a co ve vedlejším čase?
6. Jmenujte některé práce, spadající do času obsluhy pracoviště.
7. Kdy se hlavně stanoví norma množství?
8. Co to je úsek operace?
9. Jaký je rozdíl mezi úkonem a pracovním pohybem?
10. Co rozumíme prověrkou pracoviště?
11. Co vše je uvedeno v listu údernické pracovní methody?
12. Co jsou normativy.
13. Jak se určí čas potřebný na oddech?
14. Z čeho se skládá norma času na kus?
15. Co rozumíme pojmem chronometráž?
16. Kolikrát se měří čas při chronometráži?
17. Co je to snímek pracovního dne?
18. Jak se dělá výrobní instruktáž?
19. Je-li norma výkonu za směnu 40 kusů a vyrobil-li dělník 50 kusů, určete, jak splnil normu v procentech.

LITERATURA K DALŠÍMU STUDIJ

a) z vydavatelství Práce, Praha

- B. Dobrovolný, Mechanická technologie, 1952, 580 str.
D. Slavin—N. Ostapenko, Nauka o materiálech, 1952, 168 str.
B. Dobrovolný, Rozměření orýsováním ve strojnické výrobě, 1949, 92 str.
V. Šindelář—J. Machalický, Měření délek ve výrobě, 1952, 240 str.
J. Dobrovolný, Nástrojařství, 1952, 260 str.
B. Dobrovolný, Pilování, 1951, 96 str.
J. Havlíček—B. Dobrovolný, Nácvik práce sekáčem, 1950, 40 str.
K. Mardíkin, Výkonné metody tuširování, 1951, 36 str.
J. Němec, Abeceda obloukového svařování, 1952, 128 str.
V. Kříž—K. Veselý, Svařování plamenem, 1952, 126 str.
R. Krňák, Obloukové svařování, novátorštíké pracovní metody, 1953, 160 str.
N. Medvěduk, Příručka pro nýtaře, 1952, 160 str.
J. Korecký, Kalení oceli, 1952, 160 str.
B. Dobrovolný, Vrtání kovů, 1946, 96 str.
Kolektiv Zbrojovky, Brno, Technický slabikář, 1952, 140 str.
F. Drastík—B. Dobrovolný, Kovářská abeceda, 1952, 140 str.
E. Hamerník, Slabikář technického normování výkonu, 1952, 64 str.
B. Dobrovolný, Dílenská matematika, 1953, 240 str.
A. Seidler—J. Kolář, Výběr norem pro dílny kovoprůmyslu, 1952, 340 str.
Z. Schmidt—B. Dobrovolný, Technická příručka (Strojnické tabulky), 1952, 680 str.
Knihovnička úderníků, 30 svazků v naklad. Práce.

b) z bývalého vydavatelství PV, Praha a SNTL, Praha

- Slavin D. O., Vlastnosti kovů, SNTL Praha, 1953.
Klimeš F., Technická kontrola ve strojírenské výrobě, PV Praha, 1951.
Glizmanenko D. L., Svařování, SNTL Praha, 1953.
Volodin V. S.—Golovincev M. G., Rychlostní způsoby ručního svařování elektrickým obloukem, SNTL Praha, 1953.

REJSTŘÍK

Cílo u hesla značí stranu

Abeceda řecká 21

Barvy ohřáté oceli 125

bodové svařování 162

Brinell 176

bronz 16

brusný kotouč 189

buchary 129

Cementování 187

cín 16

Čas, rozdělení v normě 207

černění povrchu 171

čtyřhran nástrojů 115

Ddělový vrták 108

děrování 97

Dobrovolný 14, 17, 160, 195

Doutnáč 168

dovolené úchytky 31

dráty svařovací 152

důlek 72

Elektrické svařování 159

elektrody svařovací 165

Formáty výkresů 21

Hladkost povrchu 32

hlavičkář 138

hliník 16

hloubkoměr 60

hmatadla 64

hořáky svařovací 151

hořčík 16

Chromování nástrojů 198

chronometráž 214

ISA soustava 68

Jiskření oceli 174

Jozísek 168

Kalení 177

kalibr závitový 65

kladiva 128

klempířská dílna 39

kleště kovářské 127

Kochman 17

kolovrátek 110

komposice 16

koncové měrky 63

kopinatý vrták 100

korunový vrták 109

kótování 26

kovadlinky 128

kování ruční 125

kovárna 37

kreslení výkresů 17

kružitko 73

Kuzněcov 160

kyanování nástrojů 199

Lapování 196

leptání kovů 172

leštění elektrolytické 197

licování 67

litina 14

Materiály 14

měď 15

měření 59

metrický závit 118

Michajlov 168

mikrometr 60

mikrozis 63

minimetr 63

montážní dílna 38

mosaz 16

Náčrty od ruky 19

napouštění 183

nikl 16

nitridování 188

nonius 59

norma 206

normalisace 34

normování výkonu 205

nůžky 94

nýtování 134

nýty 134

Obloukové svařování 163

obrábění, definice 13

obrubovací strojek 82

obtahování ostří 191

ocel 14

- odporové svařování 160
 odškodné za úraz 9
 ohřev materiálu 126
 ohýbačky 83
 ohýbání 80
 olovo 16
 operace výrobní 209
 operační čas 211
 optimetr 63
 orthotest 63
 orýsování 72
 osazování 131
 ostření nástrojů 189
 otázky k opakování 218
Pájedlo 142
 pájení 142
 pájky měkké 143
 — tvrdé 145
 passametr 61
 pece ke kalení 179
 pěchování 131
 pilka 45
 pilníky 51
 pilování 49, 54
 písmo normalizované 20
 plyny k svařování 149
 pořádek na pracovišti 40
 postoj při práci 43
 posuvné měřítka 59
 povrch, značení 29
 pracoviště zámečníka 40
 prodlužování 131
 produktivita práce 205
 promítání 22
 prorážení 97
 průbojník 98
 pružiny, vinutí 84
 přímerný hranol 66
Punskij 205
Rašple 58
 režijní materiál 16
 Rockwell 176
 rohové razitko 22
 rovinnost, měření 66
 rovnání 78
 rýsovací jehla 72
Recká abeceda 21
 řehtačka 111
 řezák na trubky 96
 řezání plamenem 158
 — ruční 45
 Sek pilníků 53
 sekáče 86
 sekání 86
 — za tepla 132
 skřipec 49
 slinuté karbidy 15
 snímek pracovního dne 215
 socialistické soutěžení 203
 sovětské normy kreslení 33
 stachanovské hnutí 202
 středicí vrták 109
 stříhání 94
 surové železo 14
 svařování 149
 — v ohni 132
 svěráky 42
 svěrky 49
Škrabák 91
 škrabání 91
 šroubovitý vrták 101
 šrouby, kreslení 30
Tavidlo 146
 temování 141
 temperovaná litina 14
 tepelné zpracování 173
 thermitové svařování 169
 trvanlivost nástrojů 196
 třmenový kalibr 70
 tuširování 90
 tvrdost, měření 175
Úhloměr 65
 úhly, měření 64
 úchylkoměr 61
 umělé hmoty 16
 úrazy 8
Válečkový kalibr 70
 Vickers 176
 vložky do svěráku 44
 Volodin 168
 vratidlo 114
 vrtaci olej 103
 vrtačky 110
 vrtáky, rychlosti 104
 vrtání 99
 výheň kovářská 127
 vyklepávání 76
 výkresy 17
 vyrovnávání 78
 vysekávač 97
 výstružník 113
 vystružování 113

- W**hitworthův závit 119
Zabrušování 93
záhlubník 108
zámečnická dílna 35
zaškrabávání 90
zatahovák 138
závit, měření 65
závitníky 119
- závitová čelist 122
závity, řezání 117
zdraví, ochrana 9
zinek 16
zpevnění elektrojiskrové 200
ztužování 141
zušlechtování 186
- Ž**elezo 14

Bohumil Dobrovolný

RUČNÍ OPRACOVÁNÍ A OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Vydání sedmé, vyšlo v červnu 1954

240 stran, 348 obrázků

Vydařilo Státní nakladatelství technické literatury, n. p.,
Spálená 51, Praha II.
Řada strojírenské literatury

Tiskové korektury: Oldřich Vyhledal

Technická redaktorka: Libuše Hokrová

Obálku navrhl: Miroslav Vlk